

هيجوتلا ةداعإ هيجوت تاقلح ءاطخأ فاشكتسأ اهحالصإو Cisco عيرسلا

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [الرسم التخطيطي للشبكة](#)
- [المشكلة](#)
- [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يساعد هذا المستند على استكشاف أخطاء حلقات توجيه إعادة التوجيه السريع من Cisco (CEF) والتوجيه دون الأمل التي تحدث بسبب تجاوز إعادة التوجيه السريع صالح المخزن مؤقتاً من Cisco والذي يشير إلى الواجهة غير الصحيحة. يتم إنشاء تجاوز مع واجهة غير صحيحة بسبب هذه الأسباب:

- يشير المسار الثابت مباشرة إلى واجهة متعددة الوصول.
- يتم إنشاء عملية [تجاوز](#) صالحة [من Cisco Express Forwarding](#) نتيجة لردود [بروتوكول تحليل عنوان الوكيل](#) (ARP).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

أستخدم هذه الموارد لفهم بعض المفاهيم التي يستخدمها هذا المستند بشكل أفضل:

- [نظرة عامة على إعادة التوجيه السريع Cisco Express Forwarding](#)
- [تحديد المسار في موجهات Cisco](#)

المكونات المستخدمة


لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

الرسم التخطيطي للشبكة

يتصل الموجه R1 بالخادم طراز R3 عبر السلسلة 0/8، ويتصل الموجه R2 بالخادم طراز R4 عبر السلسلة 0/8. يتم توصيل R1 و R2 عبر الإيثرنت 0/0، كما يوضح هذا الشكل.

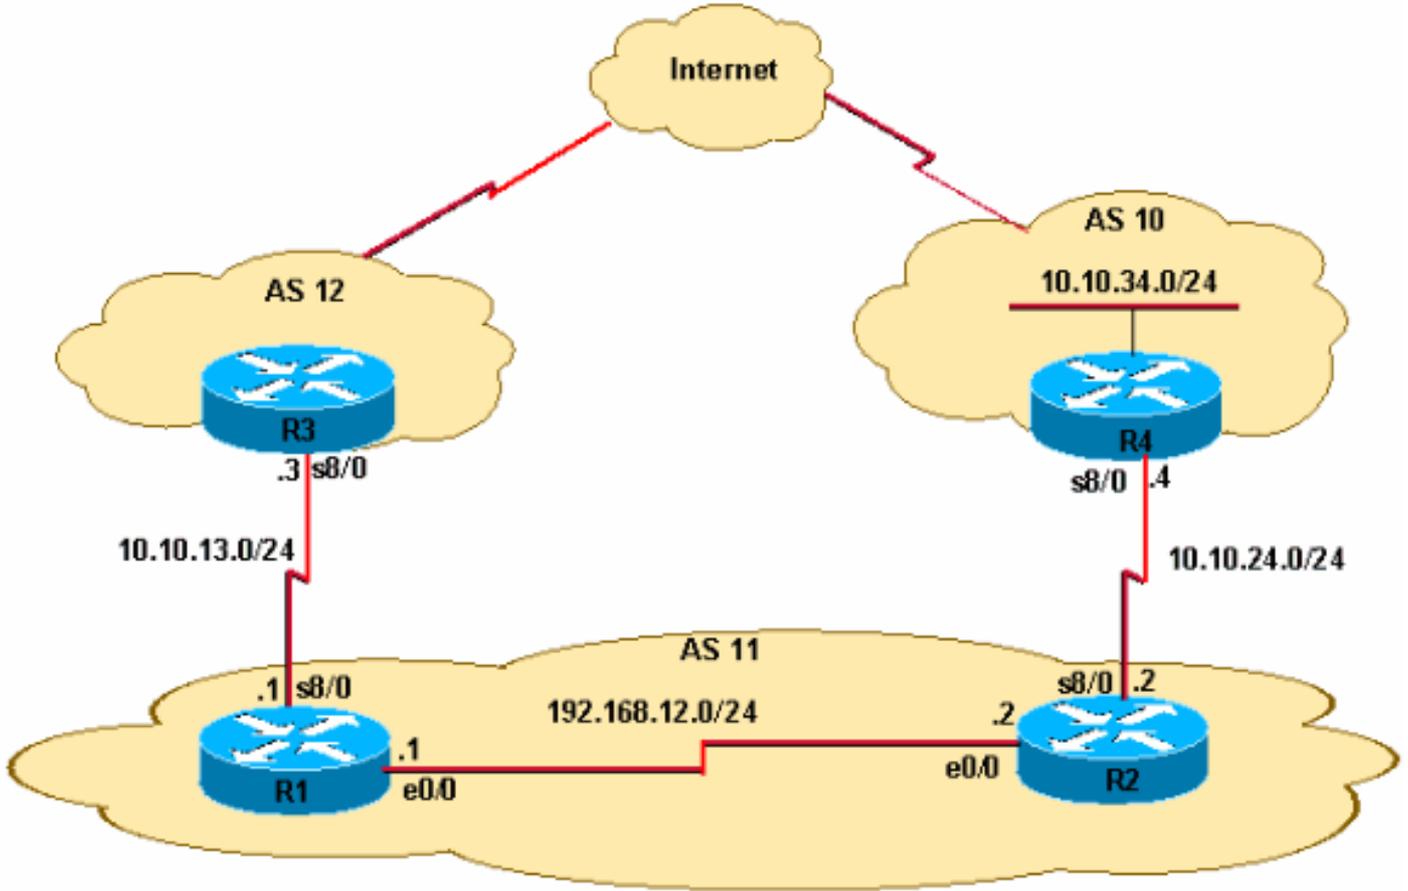

- يتلقى R2 تحديثات بادئات بروتوكول العبارة الحدودية الخارجية (eBGP) لـ 24/10.10.34.0 من R4. يقوم R2 بنشر هذه البادئة إلى R1 عبر بروتوكول BGP الداخلي (iBGP).
- يحتوي R2 على مسار افتراضي ثابت (0/0.0.0.0) يشير إلى عنوان IP التسلسلي 0/8 الخاص بـ R4 10.10.24.4.
- كما يحتوي R2 على مسار افتراضي عائم إحتياطي (IP route 0.0.0.0.0 Ethernet0/0 10) يشير إلى واجهة Ethernet 0/0 لتوجيه الحزم في حالة فشل الاتصال التسلسلي بين R2 و R4.
- يحتوي R1 على مسار افتراضي يشير إلى السلسلة 8/0 Serial R3 مع عنوان IP 10.10.13.3.

المشكلة

يتم دعم حركة مرور IP الموجهة لـ 24/10.10.34.0 بين R1 و R2. لاحظ إخراج الأمر `traceroute` على R1.

```
R1#traceroute 10.10.34.4
```

```
.Type escape sequence to abort  
Tracing the route to 10.10.34.4
```

```
msec 20 msec 20 msec 20 192.168.12.2 1  
msec 12 msec 8 msec 8 192.168.12.1 2
```

```
msec 8 msec 12 msec 8 192.168.12.2 3
... msec 12 192.168.12.1 4
```

لاحظ أن حركة المرور الموجهة للنقلات 10.10.34.4 بين نقلات R1 Ethernet 0/0 (عنوان IP 192.168.12.1) وإيثرنت R2 0/0 (عنوان IP 192.168.12.2). نموذجياً، تحتاج حركة المرور من R1 الموجهة لـ 24/10.10.34.0 إلى الانتقال إلى R2 بسبب بادئة iBGP التي تم التعرف عليها 24/10.10.34.0. ثم، من R2، يجب أن توجه حركة المرور إلى R4. ومع ذلك، فإن إخراج الأمر **traceroute** يؤكد وجود حلقة توجيه بين R1 و R2.

R1
<pre>hostname R1 ! ip subnet-zero ! ip cef ! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 ! interface Serial8/0 ip address 10.10.13.1 255.255.255.0 ! router bgp 11 no synchronization bgp log-neighbor-changes neighbor 10.10.13.3 remote-as 12 neighbor 192.168.12.2 remote-as 11 no auto-summary ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.13.3</pre>
R2
<pre>hostname R2 ! ip cef ! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0 ! interface Serial8/0 ip address 10.10.24.2 255.255.255.0 ! router bgp 11 no synchronization bgp log-neighbor-changes network 192.168.12.0 neighbor 10.10.24.4 remote-as 10 neighbor 192.168.12.1 remote-as 11 neighbor 192.168.12.1 next-hop-self no auto-summary ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.24.4 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/0 10 !</pre>

[استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

بما أن الحزم الموجهة لـ 10.10.34.4 يتم تشيبتها بين R1 و R2، ابدأ استكشاف الأخطاء وإصلاحها. تحقق أولاً من توجيه IP على R1. يؤكد إخراج الأمر **show ip route 10.10.34.0** الخطوة التالية من 192.168.12.2 للحزم الموجهة

إلى 10.10.34.0/24. هذا يطابق مع ال **traceroute** أمر أول خطوة، حيث ربط يكون أرسلت إلى التالي جنجل 192.168.12.2، أي يؤكد أن ربط يكون حولت بشكل صحيح على R1.

```
R1#show ip route 10.10.34.0
Routing entry for 10.10.34.0/24
Known via "bgp 11", distance 200, metric 0
Tag 10, type internal
Last update from 192.168.12.2 00:22:59 ago
:Routing Descriptor Blocks
from 192.168.12.2, 00:22:59 ago ,192.168.12.2 *
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1
```

تتمثل الخطوة التالية في التحقق من جدول توجيه IP الخاص ب R2. بما أن هذا العرض **ip route 10.10.34.0** يظهر أمر الإنتاج، يجب توجيه الحزم الموجهة إلى 10.10.34.0 إلى المرحلة التالية 10.10.24.4 على السلسلة 0/8. ومع ذلك، يعرض الأمر **traceroute** الحزم التي تم تحويلها مرة أخرى إلى R1 إلى عنوان IP 192.168.12.1. هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق في سبب تحويل الحزم الموجهة إلى 10.10.34.0 على R2 إلى الخطوة التالية 192.168.12.1 (كما في إخراج الأمر **traceroute**) بدلا من 10.10.24.4.

```
R2#show ip route 10.10.34.0
Routing entry for 10.10.34.0/24
Known via "bgp 11", distance 20, metric 0
Tag 10, type external
Last update from 10.10.24.4 00:42:32 ago
:Routing Descriptor Blocks
from 10.10.24.4, 00:42:32 ago ,10.10.24.4 *
Route metric is 0, traffic share count is 1
AS Hops 1
```

عند هذه النقطة من المهم فهم أنه في شبكة محول لإعادة التوجيه السريع من Cisco، يتكون قرار إعادة توجيه الحزمة من:

- بحث جدول توجيه عن أطول تطابق للبادئة.
- بحث عن قاعدة معلومات إعادة التوجيه (FIB).

منذ التحقق من جدول توجيه، راجع FIB لإعادة التوجيه السريع من Cisco. في نتائج الأمر **show ip cef 10.10.34.4 detail**، لاحظ أن محولات إعادة التوجيه السريع من Cisco 10.10.34.4 out Ethernet 0/0 بدلا من الخطوة التالية 10.10.24.4 out Serial 8/0 (كما هو موضح في إخراج الأمر **show ip route 10.10.34.0**). يؤدي هذا التضارب إلى إنشاء تكرارات حلقة في الشبكة.

```
R2#show ip cef 10.10.34.4 detail
version 19, cached adjacency 10.10.34.4 ,10.10.34.4/32
packets, 0 bytes 0
via 10.10.34.4, Ethernet0/0, 0 dependencies
next hop 10.10.34.4, Ethernet0/0
valid cached adjacency
```

تتمثل الخطوة التالية في النظر إلى جدول إعادة توجيه Cisco Express Forwarding للتجاوز ورؤية كيفية تعلم Cisco Express Forwarding لتبديل الحزم من Ethernet 0/0. لاحظ أنه تم إنشاء التجاور بسبب ARP.

```
R2#show adjacency ethernet 0/0 detail | begin 10.10.34.4
(IP Ethernet0/0 10.10.34.4(5
packets, 2100 bytes 50
AABBCC006500AABBCC0066000800
ARP 03:02:00
```

يعد إخراج الأمر **show ip arp** هذا تأكيدا.

```

R2#show ip arp 10.10.34.4
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 10.10.34.4 60 aabb.cc00.6500 ARPA Ethernet0/0

```

بعد ذلك، اكتشف سبب إنشاء إدخال ARP هذا عندما يكون هناك مسار IP في جدول التوجيه. راجع جدول التوجيه مرة أخرى.

```

R2#show run | include ip route 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.24.4
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/0 10

```

إذا فشل الاتصال التسلسلي بين R2 و R4، فسيتم توجيه جميع حركات المرور باستخدام مسار ساكن إستاتيكي عائم خارج Ethernet 0/0 لأن R2 لديه مسار ثابت عائم يشير إلى واجهة الوصول المتعدد Ethernet 0/0، وليس إلى عنوان IP للإيثرنت 192.168.12.1 من R1. لذلك، بالنسبة لجميع الوجهات غير المعروفة، يرسل الموجه R2 طلب ARP من خلال واجهة Ethernet0/0. في هذه الحالة، فقد R2 المسار الأكثر تحديدا للشبكة 10.10.34.0. لذلك، عندما تصل حزمة البيانات للمضيفين على هذه الشبكة، فإنها تقوم بإنشاء طلب ARP عبر واجهة الإيثرنت. ونظرا لأن ARP للوكيل يتم تمكينه بشكل افتراضي على واجهة إيثرنت الخاصة ب R1 ولديه مسار افتراضي يشير إلى R3، فإنه يستجيب باستخدام رد ARP للوكيل باستخدام عنوان MAC الخاص به. وبالتالي، يرسل R2 جميع حركات المرور إلى R1، ويقوم R1 بإعادة توجيه جميع حركات المرور باستخدام مساره الافتراضي (0/0.0.0.0) إلى AS 12، وبالتالي إلى 10.10.34.4 عبر الإيثرنت.

عندما يستقبل R2 الرد على ARP للوكيل من R1، فإنه ينشئ تجاور إعادة توجيه Cisco Express صالح بنسبة 32/ يشير إلى واجهة إيثرنت 0/0. لا يتم إنهاء إدخال إعادة توجيه السريع هذا من Cisco حتى يكون موجه R1 ARP للوكيل موجودا على مقطع الإيثرنت. وبالتالي، يستمر استخدام إدخال إعادة توجيه السريع 32/ من Cisco إلى محول إعادة توجيه السريع Cisco Express Forwarding - الحزم، حتى بعد نسخ الاتصال التسلسلي بين R2 و R4 إحتياطيا ونقطة المسار الافتراضية لجدول التوجيه التسلسلي 0/8 إلى AS 10. والنتيجة هي حلقة توجيه.

أخيرا، راجع السجلات وانظر ما إذا كان الارتباط التسلسلي (S8/0) قد تعطل. وهذا يتسبب في تثبيت مسار ثابت عائم في جدول التوجيه الذي يؤدي بعد ذلك إلى ARP للوكيل وينتج عن تثبيت إدخال إعادة توجيه Cisco Express من 32/10.10.34.4 في FIB لإعادة التوجيه السريع من Cisco.

```

R2#show log | beg Ethernet0/0
[...

```

```

LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial8/0, changed state to down%
BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.10.24.4 Down Interface flap%
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial8/0, changed state to up%
BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.10.24.4 Up%

```

وتؤكد السجلات السبب. في الخلاصة، تظهر هذه الخطوات تسلسل الأحداث:

1. ينزل التسلسل 0/8 في R2.
2. يحتوي R2 على حزمة موجهة إلى 10.10.34.4.
3. يتبع R2 المسار الافتراضي للنسخ الاحتياطي الموجه مباشرة إلى الإيثرنت 0/0.
4. يرسل R2 طلب ARP ل 10.10.34.4.
5. يرد R1 (الوكيل) على طلب ARP بعنوان MAC الخاص به على R2.
6. يحتوي R2 الآن على إدخال ARP ل 10.10.34.4 مع عنوان MAC الخاص ب R1.
7. يقوم R2 بإنشاء إعادة توجيه Cisco Express Forwarding ل 10.10.34.4، ويتم تثبيت إدخال 32/10.10.34.4 في جدول إعادة توجيه السريع (FIB) من Cisco لهذه الوجهة عبر إيثرنت 0/0. يتم الاحتفاظ بإدخال إعادة توجيه السريع هذا من Cisco طالما كان إدخال ARP صحيحا أو حتى R1 موجود على مقطع الإيثرنت.
8. يظهر التسلسل 0/8 في R2.
9. يتعلم R2 مسار eBGP 10.10.34.0/24 من R4 مع الخطوة التالية 10.10.24.4 ويثبت المسار في جدول

توجيه IP.

10. يتعلم R1 البادئة 24/10.10.34.0 عبر iBGP من R2 ويشتها في جدول توجيه IP.
11. يحتوي R1 على حزمة موجهة ل 10.10.34.4.
12. يبحث R1 في جدول التوجيه الخاص به ويطابق مسارات بادئات iBGP إلى R2 والمسارات إلى R2.
13. يتلقى R2 حزمة موجهة ل 10.10.34.4. ونظرا لأنه يحتوي بالفعل على إدخال إعادة توجيه Cisco Express ل 32/10.10.34.4 يشير إلى Ethernet 0/0 في جدول FIB الخاص به بعنوان MAC الخاص ب R1، فإنه يرسل الحزمة مرة أخرى إلى R1 دون النظر إلى جدول التوجيه. هذا يخلق حلقة.

الحل

استبدلت المسار ساكن إستاتيكي عائم أن يشير مباشرة إلى الإيثرنت 0/0 بواحد أن يشير إلى عنوان جنجل تالي.

```
R2(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ethernet 0/0 10
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.1 10
```

عندما يكون لديك مسار ساكن إستاتيكي يشير إلى التالي جنجل عنوان بدلا من multi-access قارن إيثرنت 0/0، هو يوقف R2 من إرسال طلبات ARP لجميع الوجهات. يتم توجيه الحزم وتحويلها استنادا إلى الخطوة التالية 192.168.12.1. لذلك، يتم تجنب أي إدخال وحلقات تكرار لإعادة التوجيه السريع ARP من Cisco.

لاحظ إدخال إعادة التوجيه السريع Cisco Express Forwarding على R2 الذي يشير إلى سلسلة الواجهة الصحيحة 0/8.

```
R2#show ip cef 10.10.34.4
version 32, cached adjacency to Serial8/0 ,10.10.34.0/24
packets, 0 bytes 0
via 10.10.24.4, 0 dependencies, recursive
next hop 10.10.24.4, Serial8/0 via 10.10.24.0/24
valid cached adjacency
```

معلومات ذات صلة

- [أستكشاف أخطاء موازنة التحميل وإصلاحها عبر الارتباطات المتوازية باستخدام إعادة التوجيه السريع من Cisco](#)
- [كيفية التحقق من تحويل إعادة التوجيه السريع Cisco Express Forwarding](#)
- [أستكشاف أخطاء البادئات وإصلاحها مع إعادة التوجيه السريع من Cisco](#)
- [أستكشاف أخطاء التجاور غير الكامل وإصلاحها باستخدام إعادة التوجيه السريع من Cisco](#)
- [صفحة دعم إعادة التوجيه السريع من Cisco](#)
- [صفحات دعم بروتوكولات توجيه IP](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل