

# ىلإ 2.2.x رادصإلإ 15454 ONS جماربلا تايقرت 3.0 و 2.2.2

## المحتويات

### المقدمة

### ترقية المتطلبات الأساسية

### متطلبات محطة العمل لوحدة التحكم في النقل من Cisco

### إعدادات DNS و WINS

### عناوين IP

### الاتصال المباشر بالكمبيوتر

### التحقق من الأجهزة

### التحقق من TCC+

### جلسات برنامج Telnet

### التحقق من دليل الطيران

### الاصطلاحات

### إجراءات ما قبل الترقية

### نسخ قاعدة البيانات احتياطيا

### توثيق الشبكة

### إجراءات الترقية

### تشغيل البرنامج النصي ptfix.exe

### تحميل مستوى البرامج الجديد

### تنفيذ تأمين حلقة BLSR

### مجموعات الحماية

### تنشيط المستوى الجديد للبرامج

### إطلاق تأمين حلقة BLSR

### إجراءات ما بعد الترقية

### التأكد من تعيين التاريخ الصحيح

### ترقية وحدات TCC+ الاحتياطية

### ترقية إجراءات الاسترداد

### الرجوع إلى التحميل السابق (TCC+ فقط)

### استعادة قاعدة البيانات يدويا

### معلومات ذات صلة

## المقدمة

مع نظام الشبكة الضوئية (ONS) 15454 الذي يشغل برنامج الإصدار x.2.2، أصبح من الممكن الآن للمستخدمين إجراء ترقية البرامج الخاصة بهم إما إلى الإصدار 2.2.2 أو 3.0. تقوم هذه المشكلة الأساسية بتوثيق إعداد مختبر، والذي يسير القارئ من خلال جميع الخطوات الضرورية لإكمال ترقية البرامج هذه.

التحسين يتطلب، [pre-upgrade](#) و [post-upgrade](#) قسم من هذا إصدار رئيسي مشترك إلى كل من الإصدار 2.2.2 و


3.0 برمجية تحسين. يغطي قسم [الترقية](#) الإجراءات الخاصة بكل من الإصدار 2.2.2 و 3.0 من عمليات الترقية.

تحذير: توصي Cisco بالإصدار 3.0.0 لتثبيتات النظام الجديدة، أو ما يسمى بتطبيقات Greenfield فقط. عند الترقية من الإصدار x.2.2 إلى 3.0.0 من ONS 15454، قد ينشأ شرط يمكن أن يؤدي إلى إعادة تعيين العقدة في النقطة بعد عملية الترقية بعد إجراء تغيير في التوفير على العقدة. أثناء الاختبار، كانت هذه الحالة موجودة في أقل من 2٪ من الأنظمة التي تمت ترقيتها. إذا سقطت العقدة في هذه الحالة، فقد تتأثر حركة المرور على الدوائر المزودة. إذا أخترت ترقية العقد لإصدار 3.0.0، فقم بإجراء الترقية داخل نافذة صيانة واتبع الإجراء الموضح في ملاحظة التحذير بعد الخطوة 9 من قسم [تنشيط مستوى البرامج الجديد](#).

## [ترقية المتطلبات الأساسية](#)

وتقوم الأقسام التالية بتفصيل المتطلبات الأساسية لتكوين الأجهزة والبرامج اللازمة للترقية. اعمل من خلال كل قسم من الأقسام، مع ضمان استيفائك بجميع المعايير.

أستخدم المخطط الانسيابي أدناه لمساعدتك في إجراءات المتطلبات الأساسية للترقية.

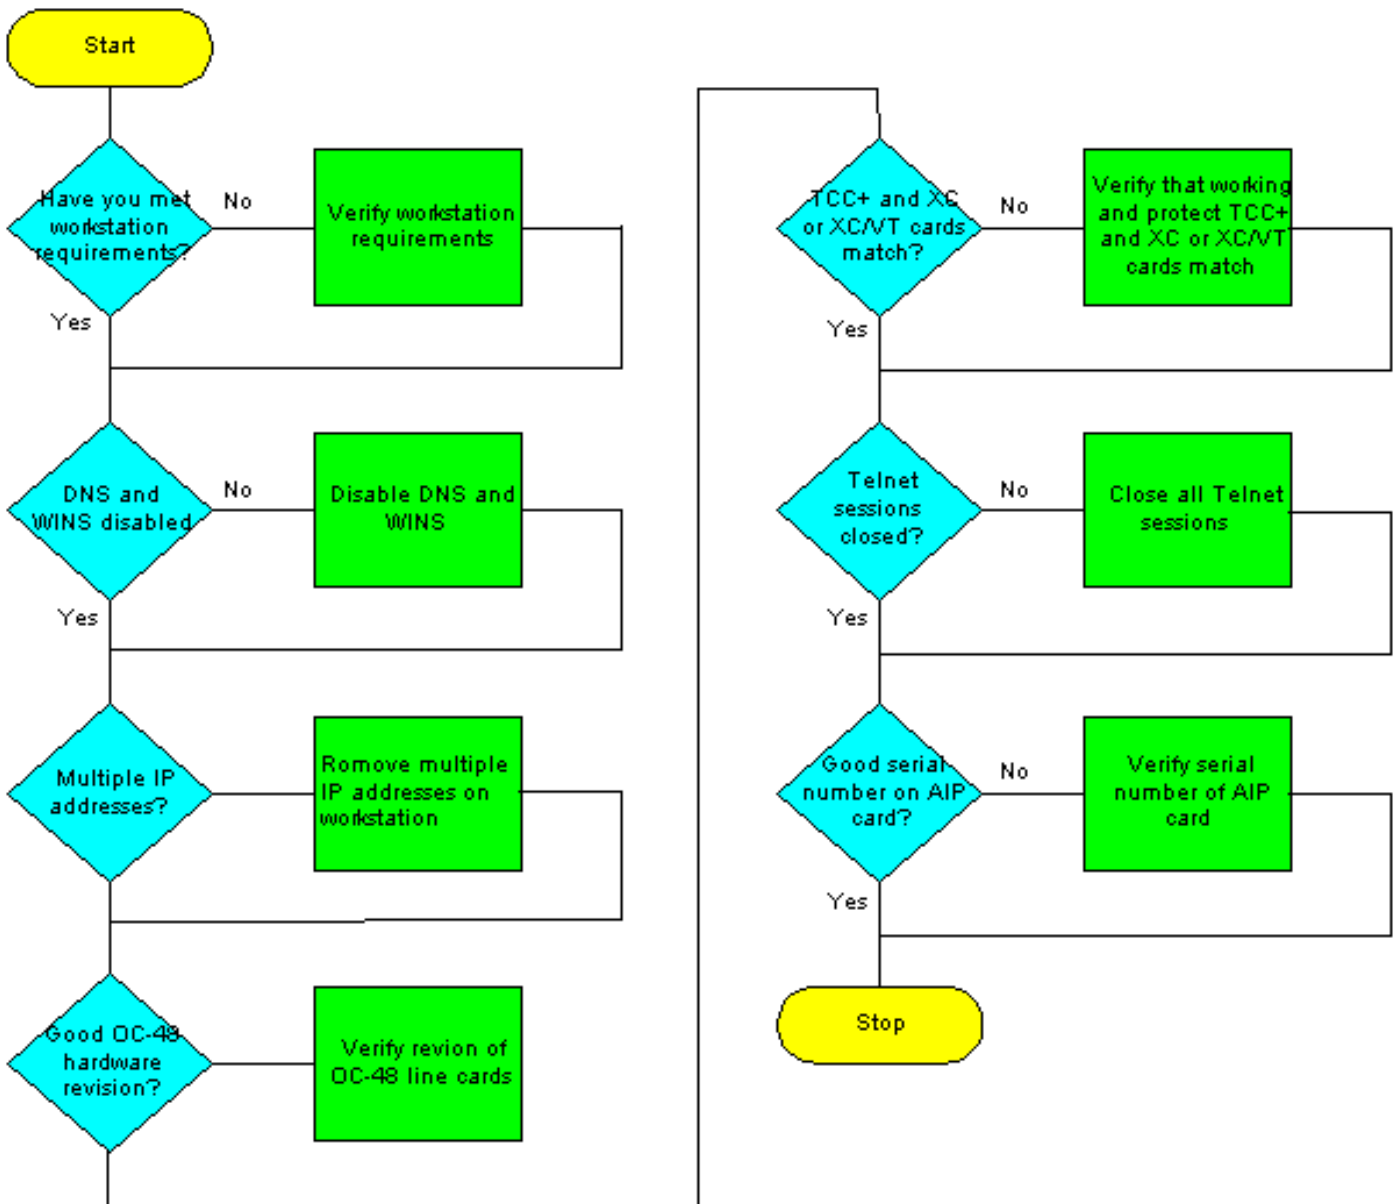

## [متطلبات محطة العمل لوحدة التحكم في النقل من Cisco](#)

يلزم توفر الحد الأدنى التالي من مكونات الأجهزة والبرامج لترقية البرامج:

- محطة عمل Windows باستخدام كمبيوتر متوافق مع IBM مزود بمعالج 486 أو أعلى.
- محرك أقراص مضغوطة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 128 ميجابايت يعملان بنظام التشغيل Windows 95 أو Windows 98 أو Windows 2000 أو Windows NT
- اتصال مباشر بـ ONS 15454 باستخدام بطاقة واجهة الشبكة (NIC) لشبكة الإيثرنت 10baseT وكابل الإيثرنت (أستخدم كبل تصحيح 10baseT CAT 5 للاتصال بـ TCC+). للحصول على تعليمات مفصلة حول توصيل جهاز كمبيوتر مباشرة بالمحول 15454، ارجع إلى [أستكشاف أخطاء اتصالات الكمبيوتر المباشرة وإصلاحها](#) بالمشكلة العليا [لبطاقة TCC طراز Cisco ONS 15454](#).
- برنامج المستعرض الذي يستخدم إما Netscape Navigator 4.08 أو إصدار أعلى و Netscape Communicator 4.61 أو إصدار أعلى و Internet Explorer 4.0 Service Pack 2 أو إصدار أحدث. لاحظ أنه يتم تضمين Netscape Navigator على أسطوانة برنامج ONS 15454 التي يتم شحنها مع العقدة.
- ملف نهج Java™ وملف بيئة وقت تشغيل (JRE) (Java) (مضمن في القرص المضغوط الخاص ببرنامج ONS 15454). إذا لم يكن لديك القرص المضغوط، يمكنك [تنزيل برنامج JRE من موقع Java™ على الويب](#). لاحظ أنه بالنسبة لملف بيئة وقت تشغيل (JRE) (Java) الإصدار 3.0، يلزم الإصدار 1.2.2\_005 أو إصدار أحدث.

## [إعدادات DNS و WINS](#)

عند إعداد خصائص شبكة بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) لمحطة عمل تقوم بتشغيل CTC الإصدار x.2.2، تأكد من تعطيل حلول خدمات اسم المجال (DNS) وخدمة تسمية الإنترنت (WINS) في WinDO. نادرا ما يتم استخدام حل WINS، ولكن DNS شائع الاستخدام في شبكات الشركات. عند تمكين نظام أسماء المجالات (DNS)، فإنه يتسبب في تعليق CTC ويتطلب التبديل الجانبي للتحكم في اتصالات التوقيت (TCC+) في كل عقدة شبكة لتصحيح التحميل.

للحصول على تعليمات تفصيلية حول كيفية تعطيل إعدادات DNS و WINS، ارجع إلى الخطوة 4 من قسم [توصيل أجهزة الكمبيوتر بـ ONS 15454](#) في وثائق مستخدم ONS 15454.

## [عناوين IP](#)

قم بتعطيل جميع أجهزة الإيثرنت الأخرى (مثل مهائى الطلب الهاتفى) على محطة العمل التي تعمل بنظام CTC. إذا كان لديك عناوين IP متعددة على محطة العمل، فيجب عليك إزالتها؛ لا يمكنك تثبيت CTC الإصدار 2.2.2 إذا كانت عناوين IP متعددة قيد التشغيل.

إذا كان لديك عقد ONS 15454 متعددة تم تكوينها في شبكة IP الفرعية نفسها، يمكن توصيل عقدة واحدة فقط بالوجه. وإلا، فقد يتعذر الوصول إلى العقد المتبقية. للحصول على اقتراحات اتصال IP، ارجع إلى [سيناريوهات عنوانة IP المشتركة](#) لقسم 15454 [من المشاكل المشتركة مع عنوانة IP والمسارات الثابتة على أعلى إصدار 15454](#).

## [الاتصال المباشر بالكمبيوتر](#)

يتم تغيير واجهة إيثرنت باللوحة الأمامية في الإصدار x.2.2. سيتصل اتصال شبكة LAN للالتفاف السلكي الدائم على اللوحة الخلفية بالعقدة إذا كان إما A أو TCC (B) نشطا أو إذا تم استخدام اتصال TCC باللوحة الأمامية. عند استخدام الإصدار 2.2.0 أو أكثر، يمكنك الاتصال من خلال أي من منافذ TCC+ RJ-45 بغض النظر عن أي منها نشط.

للحصول على تعليمات تفصيلية حول توصيل جهاز الكمبيوتر مباشرة بالمحول 15454، ارجع إلى [أستكشاف أخطاء اتصالات الكمبيوتر المباشرة وإصلاحها](#) بالمشكلة الرئيسية [لبطاقة TCC طراز Cisco ONS 15454](#).

## [التحقق من الأجهزة](#)

لا تدعم بعض مراجعات الأجهزة لبطاقة 1550 Long Reach (LR) Optical Carrier-48 (OC-48) إصدار برنامج x.x.2. إذا كان لديك حلقة OC-48، فيجب عليك التحقق من مراجعة الأجهزة على بطاقات خطوط OC-48 قبل المتابعة، كما هو موضح في الخطوات أدناه:

1. من طريقة عرض عقدة CTC، انقر فوق علامة التبويب مخزون.
2. انقر فوق الفتحة المناسبة التي تحتوي على معلومات الأجهزة، كما هو موضح أدناه:


Slot#	Eqpt Type	Actual Eqpt Type	HW Part#	HW Rev	Serial #	CLEI Code	Firmware Rev
1							
2							
3							
4							
5							
6	OC48	OC48-ELR-1547...	800-08719-01	B0	FAA04528ECL	SNTUDCJBA	76-99-00093-002a
7	TCC	TCC+	800-07049-01	B0	FAA04458ALO	WMC2703JAA	57-4327-02-A0
8	XC	XC	800-06549-05	C0	FAA0433A3XV	SNP7220FAB	76-99-00003-x03a
9							
10	XC	XC	800-06549-05	C0	FAA0433A3LU	SNP7220FAB	76-99-00003-x03a
11	TCC	TCC-	800-07049-01	B0	FAA04458AP8	WMC2703JAA	57-4327-02-A0
12	OC48	OC48-IR-1310	800-06762-01	F0	FAA04489HW8	SN0418DEAB	76-99-00014-x02a
13							
14							
15							
16							

3. إذا كان لديك بطاقات خط 1550 (OC48 LR) (OC48 LR 1550) مع مراجعة الأجهزة 008C، فستحتاج إلى إستبدالها قبل الاستمرار في ترقية البرامج.

## [التحقق من TCC+](#)

يجب عليك الآن استخدام مركز مراقبة الاتصالات (CTC) للتحقق من وجود وحدات مشتركة للإرسال ثنائي الإتجاه، كما هو موضح في الخطوات أدناه:

1. قم بتسجيل الدخول إلى العقدة.
2. تأكد من أن الفتحات 7 و 8 و 10 و 11 تحتوي على بطاقات TCC+ و XC (CrossConnect) أو CrossConnect Virtual Tributator (XC-VT) مثبتة. لا يدعم الإصدار x.2.2 العملية

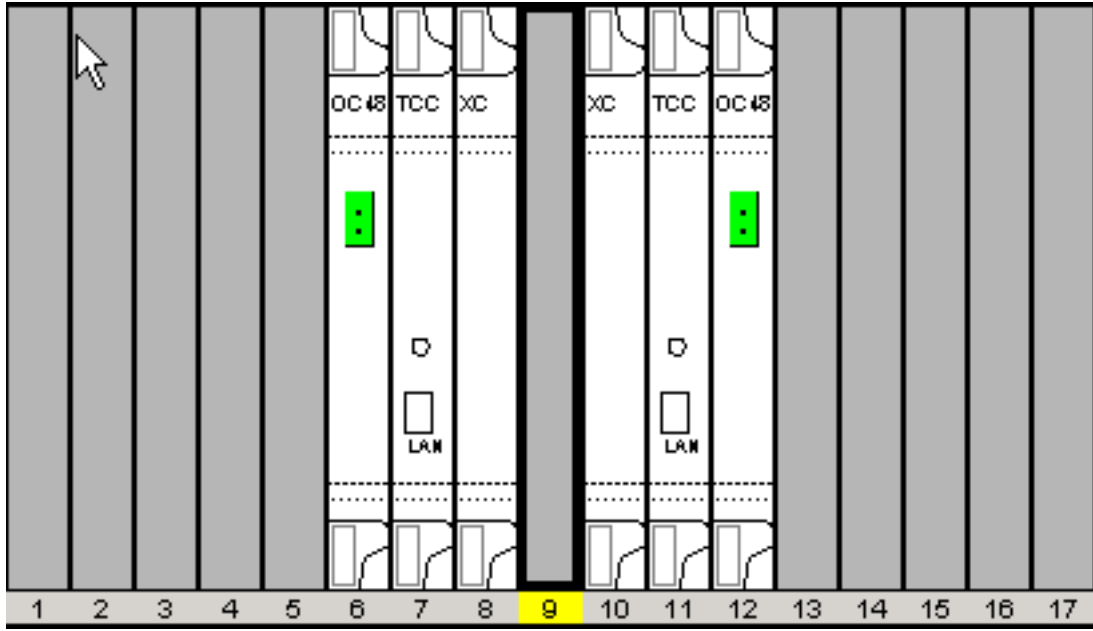

البيسة.

3. كرر الخطوات 1 و 2 عند كل عقدة في الشبكة.

### [جلسات برنامج Telnet](#)


تأكد من إغلاق جميع جلسات عمل Telnet النشطة لأي عقدة في الشبكة.

### [مستخدم متميز إضافي](#)

تمت إضافة مستخدم متميز جديد، Cisco15، إلى الإصدار 2.2.0. يمكنك حالياً استخدام اسم المستخدم المتميز cerent454، ولكن سيتم إلغاء اسم المستخدم هذا تدريجياً في إصدار مستقبلي.

### [التحقق من دليل الطيران](#)

1. انظر إلى الجزء الخلفي من عقدة ONS 15454 وحدد اللوحة الخضراء مع معالج واجهة AIP (ATM) مختومة في الجانب الأيمن (ستكون الكتابة على الجانب بينما تواجه اللوحة).
2. حدد موقع الملصق الذي يحتوي على رقم الجزء. يجب أن يسبق الرقم الرقم P/N على الملصق. **ملاحظة:** إذا لم يكن هناك ملصق برقم جزء، يمكن ختم الرقم على اللوحة نفسها.
3. إذا كان رقم القطعة هو 00015-11-67، ينبغي إستبدال لوحة دليل الطيران. وإلا فإن لوحة دليل الطيران ستدعم ترقية البرنامج.
4. كرر الخطوات 1-3 لجميع العقد في الشبكة.

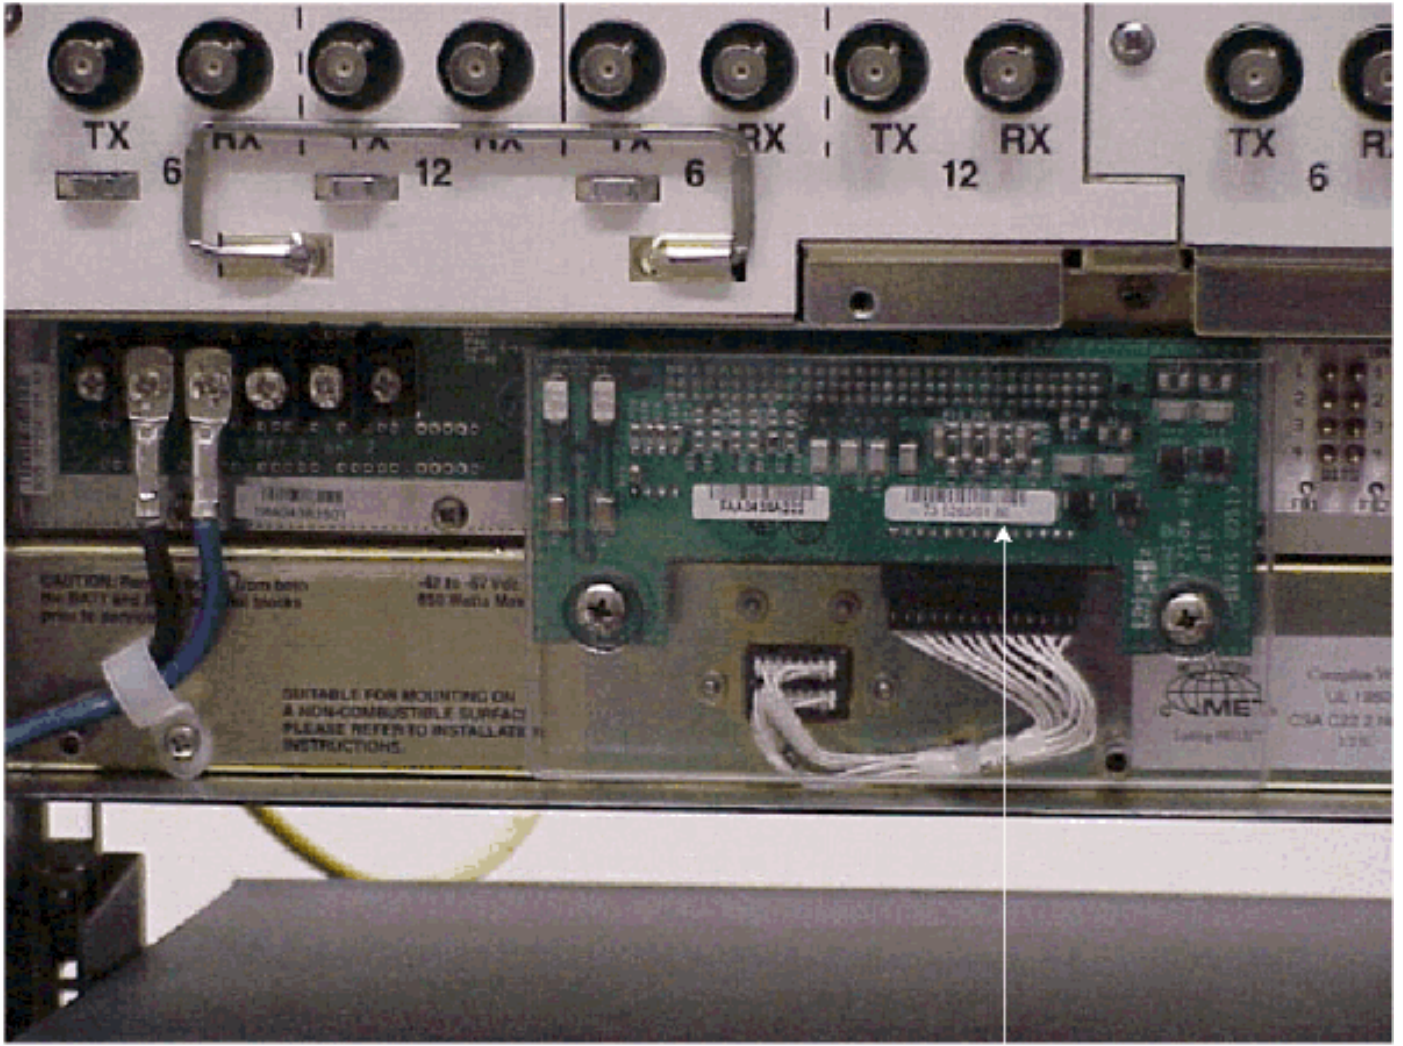

#### Note

If the part number is 67-11-00015 then the AIP board needs to be replaced before the software upgrade. Any other part number on the AIP board will support both the release 2.2.2 and 3.0 software upgrades


## [الاصطلاحات](#)

[راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## [إجراءات ما قبل الترقية](#)

وتقوم الأقسام التالية بتفصيل المتطلبات الأساسية لتكوين الأجهزة والبرامج اللازمة للترقية. اعمل من خلال كل قسم من الأقسام، مع ضمان استيفائك بجميع المعايير.


أستخدم المخطط الانسيابي أدناه لمساعدتك في إجراءات ما قبل الترقية.

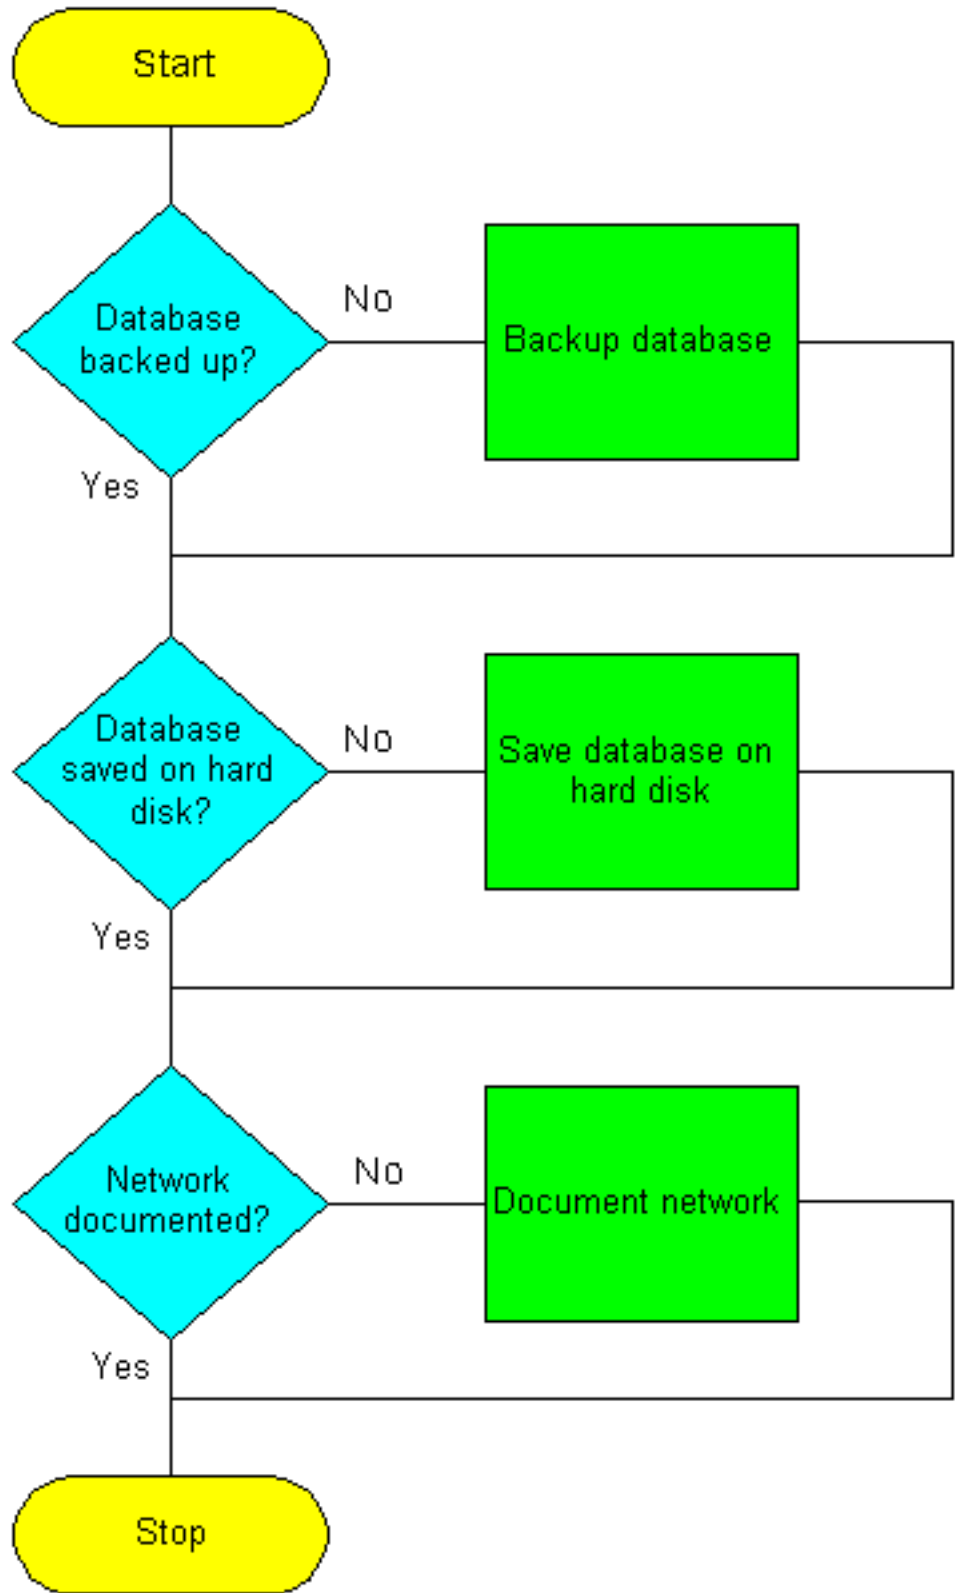

### نسخ قاعدة البيانات احتياطيا


قبل الترقية من الإصدار x.2.2 إلى الإصدار 2.2.2 أو software 3.0، من الضروري إجراء نسخ احتياطي لقاعدة البيانات الحالية لكل عقدة في الشبكة.

1. قم بتسجيل الدخول إلى CTC.
2. من عرض العقدة، انقر فوق **الصيانة** > علامات تبويب **قاعدة البيانات**، كما هو موضح أدناه:

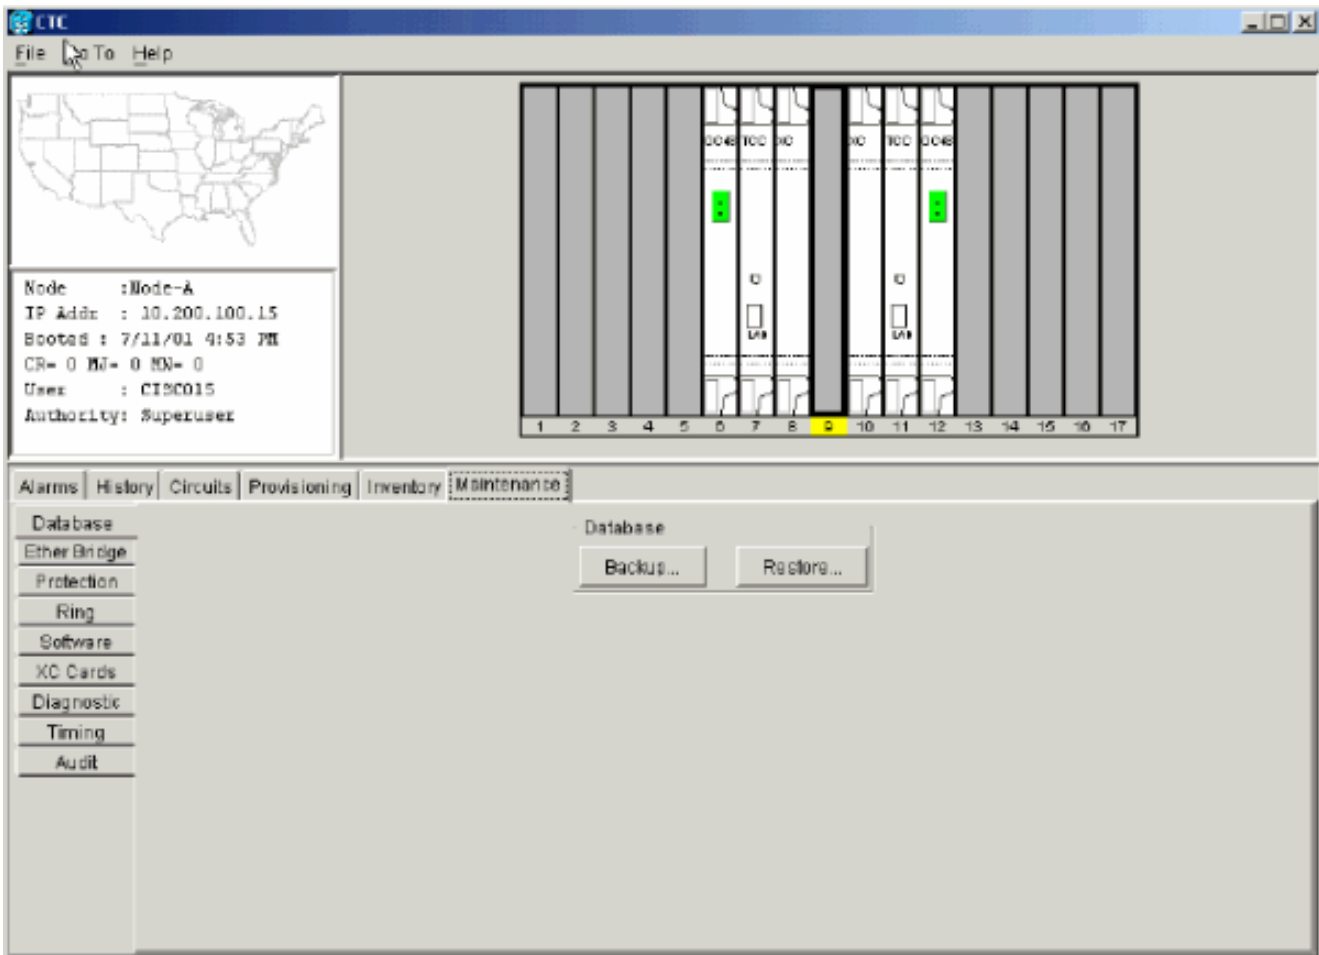

3. انقر فوق النسخ الاحتياطي.


4. قم بحفظ قاعدة البيانات على محرك الأقراص الثابتة لمحطة العمل أو على وحدة التخزين على الشبكة. استخدم اسم ملف مناسب مع ملحق الملف db. (على سبيل المثال،

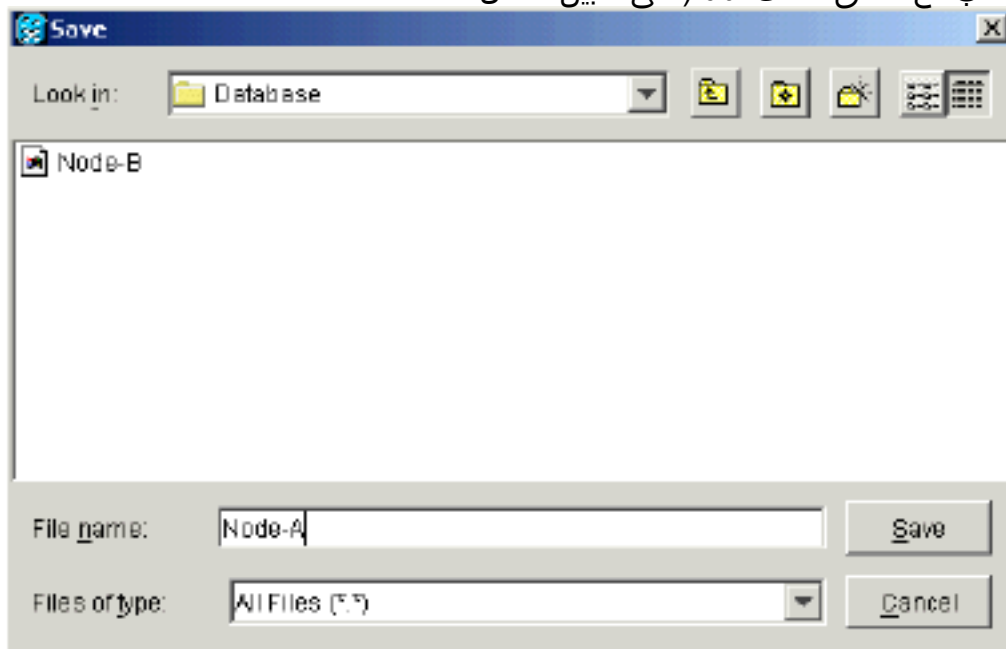

(myDatabase.db)

5. طقطقة حفظ. يظهر مربع الحوار تم إستلام الملف، كما هو موضح أدناه:



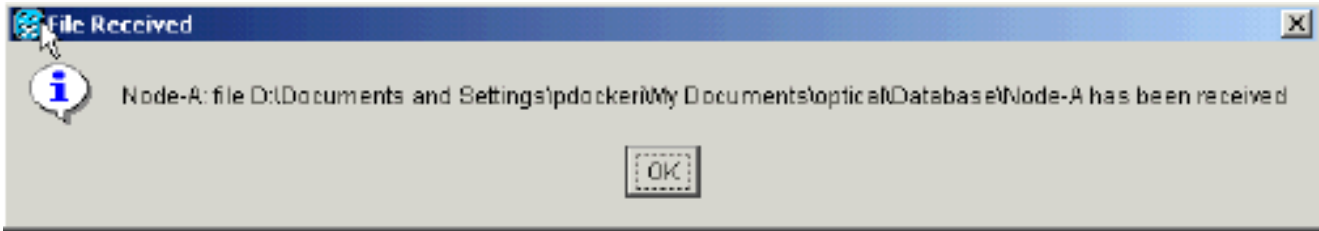

6. وانقر فوق OK.

## توثيق الشبكة

توصيك Cisco بتسجيل المعلومات الهامة يدويا لكل عقدة في الشبكة إما بكتابتها لأسفل أو بطباعة الشاشات حيثما أمكن. هذه الخطوة اختيارية بعد إجراء نسخ احتياطي لقاعدة البيانات. أستخدم الجدول التالي لتحديد المعلومات التي يجب أن تقوم بتسجيلها. أكمل الجدول (أو إصدارك الخاص) لكل عقدة في الشبكة.

العنصر	تسجيل البيانات هنا (إذا كان ذلك ممكنا)
عنوان IP الخاص بالعقدة	
اسم العقدة	
إعدادات التوقيت	
إتصالات قناة اتصال البيانات (DCC)، قم بسرد جميع المنافذ الضوئية التي تم تنشيط وحدات التحكم في الوصول الخاصة بها (DCC)	
معرفة المستخدم (سرد الكل، بما في ذلك مستخدم متميز واحد على الأقل)	
جرد؛ عمل شاشة طباعة من نافذة المخزون	
معيار TCC+	الفتحة 7 أو الفتحة 11 (دائرة واحدة)
نشط XC	الفتحة 8 أو الفتحة 10 (دائرة واحدة)
معلومات الشبكة، قم بتسجيل جميع المعلومات من علامة التوبوب	

	"توفير" في طريقة عرض الشبكة
	التكوين الحالي: BLSR، خطي، إلخ
	سرد كافة مجموعات الحماية في النظام؛ إجراء شاشة طباعة من نافذة مجموعة الحماية
	قائمة التنبيه، قم بطباعة شاشة من نافذة التنبيه
	قم بسرد الدوائر، قم بعمل شاشة طباعة من نافذة الدائرة

بعد إجراء نسخ احتياطي لقاعدة البيانات لكل عقدة وتسجيل المعلومات المطلوبة لكل عقدة، تكون مستعدا لبدء ترقية البرنامج.

**تحذير:** يمكن مقاطعة حركة المرور المؤقتة أثناء الترقية. يمكن حدوث انقطاع في حركة المرور يقل عن 60 مللي ثانية على كل دائرة أثناء تنشيط مستوى البرامج الجديد. بالنسبة لشبكة الإيثرنت، قد يكون تعطل حركة المرور لمدة تصل إلى عدة دقائق في كل دائرة بسبب إعادة حساب بروتوكول الشجرة الممتدة (STP).

**تحذير:** لا تقم بأنشطة الصيانة أو الإمداد أثناء الترقية.

**ملاحظة:** عند بدء تشغيل العقدة المتصلة بمحطة العمل لديك بشكل مباشر تماما، سيحقق ذلك أفضل أداء للتنزيل. ومع ذلك، في معظم الشبكات، يكون بدء التنشيط في أبعد نقطة ومواصلة التقدم نحو النقطة التي تتصل بها بشكل مباشر أكثر من غيرها. وهذا يضمن عدم تعرض أي عقدة لخطر الاصطدام إذا تسببت ظروف غير متوقعة في فشل الترقية. هذه المشكلة هي مسألة سياسة إدارة الشبكة.

## إجراءات الترقية

إذا كنت تقوم بالترقية من الإصدار 2.2.0، فيجب عليك تشغيل البرنامج النصي (pc) (ptfix.exe) أولا. إذا كنت تقوم بالترقية من الإصدار 2.2.1، فانتقل مباشرة إلى قسم [تحميل مستوى البرنامج الجديد](#) في هذا المستند.

تحتوي بطاقة TCC+ على ذاكرة وصول عشوائي فلاش (RAM). تقوم الترقية بتحميل البرنامج إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الاحتياطية على كل من بطاقتي النسخ الاحتياطي وTCC+ النشيطتين. لا يؤثر هذا على حركة المرور، حيث يستمر تشغيل البرنامج النشط في موقع ذاكرة الوصول العشوائي الأساسي. لذلك، يمكنك تحميل البرنامج في أي وقت.

عند اختبار إجراء الترقية لمستوى إصدار البرنامج 2.2.2، تم العثور على أنه في نسبة مئوية صغيرة جدا من الحالات، يمكن لبطاقة خط الاتصال المحولة ذات الخط ثنائي الاتجاه (BLSR) أن تعلق. الحل البديل هو إعادة ضبط بطاقة

خط اتصال BLSR. لذلك، يوصى في حالة الترقية إلى مستوى إصدار البرنامج 2.2.2، بأنه من الضروري إعادة ضبط بطاقات خط اتصال BLSR على كل عقدة قبل تنشيط مستوى البرنامج الجديد.

أستخدم المخطط الانسيابي أدناه لمساعدتك في إجراءات الترقية.



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل