

# ىل Catalyst تال دبم عاطخأ فاشكتسا (NIC) ةكبش ةهجاو ةقابط قفاوت تالكشم اهحالصاو

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[معلومات أساسية](#)

[الغرض](#)

[لماذا توجد مشاكل في التفاوض التلقائي والتوافق؟](#)

[أستكشاف أخطاء NICs العامة وإصلاحها بسرعة 1000/100/10 ميجابت في الثانية](#)

[جدول تكوين التفاوض التلقائي الصحيح](#)

[EtherChannel و trunking بين مادة حفازة مفتاح و NICs](#)

[التحقق من الاتصال الفعلي والارتباط](#)

[التحقق من تكوين منفذ المحول](#)

[الاحتفاظ بالارتباط \(ربط حالات التشغيل لأعلى/أسفل\)](#)

[ملاحظات الأداء](#)

[فهم أخطاء إرتباط البانات](#)

[تتبع sniffer](#)

[تكوين الفرق لبطاقات واجهة الشبكة](#)

[أستكشاف الأخطاء الإضافية وإصلاحها فيما يخص بطاقات واجهة الشبكة \(NICs\) طراز 1000BASE-X](#)

[التفاوض التلقائي لشبكة جيغابت \(لا يوجد إرتباط بالجهاز المتصل\)](#)

[التحقق من GBIC](#)

[المشاكل الخاصة بالعملية ومدى توافق Cisco Catalyst Switch](#)

[Catalyst 8510 و CSR 8540](#)

[المحولات Catalyst 6000 و switches 6500](#)

[المحولات Catalyst 5000 و switches 5500](#)

[مادة حفازة 4000، 2948g، و 2980g مفتاح](#)

[المحولات Catalyst 2950 و switches 3550](#)

[مشاكل توافق NIC وتشغيلها](#)

[الملحق أ: المعلومات المطلوب تجميعها قبل إنشاء طلب خدمة](#)

[الملحق ب: فهم كيفية عمل التفاوض التلقائي](#)

[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

الغرض من هذا المستند هو تغطية المشكلات الشائعة المرتبطة بطاقات واجهة الشبكة (NIC) التي يتوافق تشغيلها مع مبدلات Cisco Catalyst. يمكن أن تكون مشكلات الشبكة، مثل الأداء البطيء ومشكلات الاتصال، بالإضافة إلى مشكلات مبدل Catalyst التي تتعامل مع الاتصال المادي وأخطاء ارتباط البيانات، ذات صلة بمشكلات بطاقات واجهة الشبكة NIC.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

### الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## معلومات أساسية

### الغرض

يناقش هذا وثيقة كيف أن يتحرى هذا إصدار:

- التفاوض التلقائي
- الاتصال المادي
- أخطاء المنافذ (أخطاء ارتباط البيانات)
- حالات الارتباط المستمر لأعلى/لأسفل
- تكوين منفذ جيجابت
- مسائل برامج المحولات الشائعة Catalyst Switch Software
- القضايا والقرارات المشتركة المتعلقة بمراكز الاتصال الوطنية

عندما يتحرى أنت nic إصدار مع مادة حفازة مفتاح، الخطوة الأولى أن يدقق أن الإصدار لا يرتبط إلى تشكيل إصدار يمكن مع المادة حفازة مفتاح. أحلت لمعلومات مفيدة أن يرتبط إلى مشترك موصولية إصدار مع التشكيل من المادة حفازة مفتاح، هذا وثيقة:

- يتناول هذا المستند التأخيرات في الاتصال الأولي التي تحدث عندما تكون محطات العمل المتصلة بمحولات Catalyst غير قادرة على تسجيل الدخول إلى مجال شبكة (Microsoft Windows NT أو Novell)، أو لا يمكنها الحصول على عنوان بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)، بسبب تكوين محول Catalyst. الخطوة الأولى لاستكشاف أخطاء هذه السيناريوهات وإصلاحها هي التأكد من أن تكوين المحول صحيح، كما هو موضح في [إستخدام PortFast والأوامر الأخرى لإصلاح تأخيرات اتصال بدء تشغيل محطة العمل.](#)
- مفرط بيانات خطوة يسبب خطأ ميناء على بعض مادة حفازة مفتاح أن يذهب داخل errdisabled دولة. [يسترد من دولة الميناء errDisable على CatOS منصة](#) يصف ما الدولة errdisable يكون، يشرح كيف أن يسترد من هو، ويزود إثنان مثال من إستعادة من هذا دولة.

## لماذا توجد مشاكل في التفاوض التلقائي والتوافق؟

قد تنتج مشكلات التفاوض التلقائي عن تنفيذ عدم التوافق أو عدم إمكانات الأجهزة أو عيوب البرامج. عندما لا تتوافق بطاقات واجهة الشبكة (NIC) أو محولات المورد تماما مع مواصفات IEEE 802.3u، يمكن أن ينتج عن ذلك مشاكل. يمكن أن يكون عدم توافق الأجهزة وغيرها من المشاكل موجودا أيضا نتيجة الميزات المتقدمة الخاصة بالمورد، مثل autopolarity أو تكامل الكبلات، والتي لم يتم وصفها في IEEE 802.3u للتشغيل التلقائي بسرعة 100/10 ميجابت في الثانية. بشكل عام، إذا كان كل من بطاقة واجهة الشبكة (NIC) والمحول يلتزمان بمواصفات التفاوض التلقائي ل IEEE 802.3u وتم تعطيل جميع الميزات الإضافية، فيجب أن يتم التفاوض التلقائي بشكل صحيح على السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه، ولا توجد أي مشاكل عملية.

## أستكشاف أخطاء NICs العامة وإصلاحها بسرعة 1000/100/10 ميجابت في الثانية

### جدول تكوين التفاوض التلقائي الصحيح

قد تؤدي مشاكل تحديد السرعة إلى عدم الاتصال. ومع ذلك، لا تؤدي المشاكل المتعلقة بتطبيق التفاوض التلقائي على الإرسال ثنائي الاتجاه بشكل عام إلى حدوث مشاكل في إنشاء الارتباط. وبدلا من ذلك، تؤدي مشاكل التفاوض التلقائي بشكل رئيسي إلى مشاكل متعلقة بالأداء. تعالج أكثر المشاكل شيوعا مع مشاكل بطاقة واجهة الشبكة (NIC) تكوين السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه. يلخص [الجدول 1](#) جميع الإعدادات الممكنة للسرعة والإرسال ثنائي الاتجاه لمنافذ NICs ومحولات FastEthernet.

**ملاحظة:** ينطبق هذا القسم فقط على بطاقات واجهة الشبكة (NIC) بسرعة 1000/100/10 ميجابت في الثانية (1000BASE-T)، ولا ينطبق على بطاقات واجهة الشبكة (NIC) عبر منفذ 1000BASE-X.

### الجدول 1- التفاوض التلقائي للتكوين الصحيح

بطاقة واجهة الشبكة (NIC) الخاصة بالتكوين (السرعة/الاتجاه) لإرسال ثنائي الاتجاه	محول التكوين (السرعة/الاتجاه) سال ثنائي الاتجاه	سرعة NIC الناتجة/الإرسال ثنائي الاتجاه	السرعة الناتجة عن Catalyst/الإرسال ثنائي الاتجاه	التعليقات
تلقائي	تلقائي	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	بافتراض الحد الأقصى لقدرة المحول Catalyst و Switch، و NIC هو 1000 Mbps الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل.
الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل	تلقائي	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة	تم إنشاء الارتباط، ولكن المحول لا

يرى أي معلومات التفاوض التلقائي من NIC. بما أن محولات Catalyst تدعم عملية الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل فقط بسرعة 1000 ميجابت في الثانية، فإنها تقوم بالإرسال ثنائي الاتجاه الكامل، وهذا يحدث فقط عند التشغيل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية.	1000 ميجابت في الثانية	1000 ميجابت في الثانية		بسرعة 1000 ميجابت في الثانية
بافتراض أقصى قدرة لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) هي 1000 ميجابت في الثانية، وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل.	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	تلقائي
تصحيح التكوين اليدوي	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية
لا يقوم أي من الطرفين بإنشاء الارتباط، نظرا لعدم تطابق	لا يوجد ارتباط	لا يوجد ارتباط	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية

السرعة			الثانية	ميجابت في الثانية
حالة عدم توافق 1 مزدوج	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية	تلقائي	الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية
حالة عدم توافق 1 مزدوج	الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال أحادي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية	تلقائي
تصحيح التكوين 2 اليدوي	الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية
تم إنشاء الارتباط، ولكن المحول لا يرى أي معلومات التفاوض بطاقة واجهة الشبكة (NIC) والافتراضية عن الإرسال أحادي الإتجاه عند التشغيل بسرعة 100/10 ميجابت في الثانية.	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية	تلقائي	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية
تم إنشاء الارتباط، ولكن المحول لا يرى نبضة الارتباط السريع	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية	تلقائي	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية

(FLP) والافتراضية عن الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية.				
لا يقوم أي من الطرفين بإنشاء الارتباط، نظرا لعدم تطابق السرعة.	لا يوجد إرتباط	لا يوجد إرتباط	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية
تم إنشاء الارتباط، ولكن لا ترى بطاقة واجهة الشبكة (NIC) أي معلومات التفاوض التلقائي والافتراضية عن الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية.	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية	تلقائي
تم إنشاء الارتباط، ولكن لا ترى بطاقة واجهة الشبكة (NIC) تدفق البيانات (FLP) والافتراضية عن الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية.	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية	الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية	تلقائي

<sup>1</sup> يمكن أن يؤدي عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه إلى حدوث مشاكل في الأداء والاتصال المتقطع وفقد الاتصال. عند استكشاف أخطاء بطاقة واجهة الشبكة (NIC) وإصلاحها، تحقق من استخدام بطاقة واجهة الشبكة (NIC) والمحول لتكوين صالح.

<sup>2</sup> يمكن أن ترجع بعض بطاقات واجهة الشبكة (NIC) الخاصة بجهة خارجية إلى وضع تشغيل الإرسال أحادي الإتجاه،

حتى على الرغم من تكوين كل من switchport و NIC يدويا بسرعة 100 ميجابت في الثانية، الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل. وذلك لأن اكتشاف إرتباط التفاوض التلقائي لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) لا يزال يعمل عند تكوين بطاقة واجهة الشبكة (NIC) يدويا. وهذا يتسبب في عدم اتساق الإرسال ثنائي الاتجاه بين Switchport و NIC. الأعراض تتضمن أداء أيسر ضعيف و إطار تدقيق تسلسل (FCS) خطأ أن يزيد على ال switchport. لاستكشاف أخطاء هذه المشكلة وإصلاحها، حاول تكوين switchport يدويا على سرعة 100 ميجابت في الثانية، أحادي الاتجاه. إن هذا إجراء يحل الموصولية مشكلة، هذا nic إصدار هو السبب يمكن. حاول التحديث إلى أحدث برامج التشغيل لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) الخاصة بك، أو اتصل بمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) للحصول على دعم إضافي.

## لماذا لا يمكن ترميز السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه ترميزا ثابتا على شريك إرتباط واحد فقط؟

كما هو موضح في [الجدول 1](#)، يؤدي الإعداد اليدوي للسرعة والإرسال ثنائي الاتجاه الكامل على شريك إرتباط واحد إلى عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه. يحدث ذلك عند تعطيل التفاوض التلقائي على شريك إرتباط واحد بينما يقوم شريك الارتباط الآخر بالإعداد الافتراضي على تكوين أحادي الاتجاه. يؤدي عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه إلى بقاء الأداء والاتصال المتقطع وأخطاء إرتباط البيانات ومشكلات أخرى. إذا لم تكن النية هي استخدام التفاوض التلقائي، فيجب تكوين كلا شريكي الارتباط يدويا للسرعة والإرسال ثنائي الاتجاه لإعدادات الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل.

## تكوين المنفذ الموصى به (التفاوض التلقائي أو التكوين اليدوي)

هناك آراء عديدة حول موضوع التفاوض التلقائي. سابقا، نصح العديد من المهندسين العملاء بعدم استخدام التفاوض التلقائي مع أي جهاز متصل بمحول. ومع ذلك، فإن التحسينات التي أدخلت مؤخرا على التفاعل بين التفاوض التلقائي ونضج التكنولوجيا غيرت من وجهة نظر التفاوض التلقائي واستخدامه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاكل الأداء الناجمة عن عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه، والتي يتسبب فيها الإعداد اليدوي للسرعة والإرسال ثنائي الاتجاه على شريك إرتباط واحد فقط، هي الأكثر شيوعا. ونظرا لهذه القضايا الأخيرة، يعتبر استخدام التفاوض التلقائي ممارسة صحيحة.

## EtherChannel و trunking بين مادة حفازة مفتاح و NICs

يمكن تكوين EtherChannel بشكل ديناميكي باستخدام بروتوكول تجميع المنفذ (PAgP)، ويمكن تكوين trunking أيضا بشكل ديناميكي باستخدام بروتوكول التوصيل الديناميكي (DTP). كلا من PAgP و DTP هما بروتوكولات Cisco الخاصة ومدعومة فقط على محولات Catalyst. إن يريد أنت أن يشكل EtherChannel أو trunking بين مادة حفازة مفتاح و NICs، هو مستحسن أن أنت تشكل هذا سمة بشكل ثابت، بما أن آخر بائع NICs يستطيع لا يساند PAgP و DTP. على مادة حفازة مفتاح، شكلت EtherChannel أسلوب إلى و trunking أسلوب إلى negotiate. أي يعجز ال PAgP و DTP بروتوكول. إن يشكل أنت المفتاح ميناء مع أو أسلوب، هو يمكن أنت يستطيع لا يستطيع أن يشكل EtherChannel أو شنته مع NICs.

## التحقق من الاتصال الفعلي والارتباط

عندما تقوم باستكشاف أخطاء بطاقة واجهة الشبكة (NIC) وإصلاحها، فإن الخطوة الأولى هي التحقق من الاتصال الفعلي. الفحص البصري للمحول يجب أن يعرض مؤشر ضوء إرتباط عند إتصاله بشريك إرتباط. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحتوي بطاقة واجهة الشبكة (NIC) أيضا على مؤشر مصباح إرتباط. الأمر خط قارن (CLI) من المفتاح ينبغي كنت فحست in order to دقت موصولية طبيعي. الميناء في مسألة ينبغي أبدت لمادة حفازة OS برمجية ل Cisco ios ® برمجية على المفتاح.

## مثال ل CatOS - مادة حفازة 5000، 4000، 2980G، 2948G، و 6000 أن يركض CatOS برمجية

```

Switch> (enable) show port 3/1
Port Name      Status      VLAN      Level      Duplex      Speed      Type
-----
-----
-----
-----
-----

```

notconnect 1 normal half 100 100BaseFX MM 3/1

## [مثال ل cisco ios برمجة على المفتاح - مادة حفازة 2948g-l3، 3500xl، 2900xl، و 6000 أن يركض cisco ios برمجة](#)

### إظهار نوع الواجهات

```
Switch# show interfaces fastethernet 0/1
FastEthernet0/1 is down, line protocol is down
```

الحالات الأخرى غير وبروتوكول إلى مشكلة في الاتصال المادي. أتمت هذا steps in order to تحريت موصولية طبيعي:

1. اضبط سرعة الإرسال ثنائي الإتجاه لكل من بطاقة واجهة الشبكة (NIC) والمحول بسرعة 10 ميجابت في الثانية، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. هل هناك اتصال مادي؟ إذا كنت ترغب في ذلك، فكرر هذه الخطوة مع تعيين السرعة على 100 ميجابت في الثانية، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. لتعيين السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه يدويا قد لا يكون مطلوبا لإنشاء اتصال فعلي. رأيت ل ممكن إصدار معروف، [ال cisco مادة حفازة](#) [مفتاح إنسجام ومشاكل عملية محددة و nic قدرة و عملية إصدار](#) قسم من هذا وثيقة.
2. استبدل الكبل بكبل إيثرنت من الفئة 5 أو الفئة E 5 أو الفئة 6 بسرعة 1000/100/10 ميجابت في الثانية.
3. حاول الاتصال المادي عبر منافذ محول متعددة. دقت أن المشكلة يكون متناسق عبر يتعدد مفتاح ميناء. يمكنك أيضا تجربة محولات ولوحات وصل متعددة إذا كان ذلك ممكنا.
4. استبدلت ال NIC in order to حددت إن يكون المشكلة متوافق مع ال نفسه ماركة وطراز ال NIC. رأيت ل ممكن إصدار معروف، [ال cisco مادة حفازة مفتاح إنسجام ومشاكل عملية محددة و nic قدرة و عملية إصدار](#) قسم من هذا وثيقة.
5. قم بإنشاء طلب خدمة مع [دعم Cisco التقني](#) ومورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC).

### [التحقق من تكوين منفذ المحول](#)

التقصير تشكيل من المادة حفازة مفتاح ميناء يستطيع سببت خاص interoperability إصدار ل NICs. قد تتضمن أعراض المشاكل مشاكل DHCP وعدم القدرة على تسجيل دخول الشبكة. عندما يتحرى أنت أي nic أو مفتاح ميناء إصدار، دقت أن التشكيل من ميناء يقني و trunking يكون إيقاف وأن يجسر - شجرة PortFast يكون مكنت.

راجع [إستخدام أوامر PortFast وغيرها من الأوامر لإصلاح تأخيرات اتصال بدء تشغيل محطة العمل](#) للحصول على مزيد من الوثائق فيما يتعلق بتغيير التكوين هذا.

### [الاحتفاظ بالارتباط \(ربط حالات التشغيل لأعلى/الأسفل\)](#)

في ظروف معينة، قد تؤدي مشكلات قابلية التشغيل البيئي بين محولات Cisco وبطاقات واجهة الشبكة (NICs) المختلفة إلى حالات إرتباط مستمرة أو متقطعة لأعلى/الأسفل. عادة ما تكون حالات الارتباط هذه نتيجة لميزات إدارة الطاقة أو مشكلات عدم القدرة على التحكم في الشبكة (NIC) المقترنة بطاقة واجهة الشبكة (NIC).

• لحالات إرتباط أعلى/أسفل ل CatOS، تظهر هذه الرسائل وتكون عادية لحالات إرتباط لأعلى/أسفل:

```
[PAGP-5-PORTTOSPT: Port [dec]/[dec] joined bridge port [dec]/[chars]
[PAGP-5-PORTFROMSPT: Port [dec]/[dec] left bridge port [dec]/[chars]
```



وفيما يلي مثال على هذا:

```
PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 3/3 left bridge port 3/3%
PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/3 joined bridge port 3/3%
```

• بالنسبة للمحولات المستندة إلى برنامج Cisco IOS Software، تظهر هذه الرسائل لحالات الارتباط up/down:

```
LINK-3-UPDOWN: Interface interface, changed state to up %LINK-3-UPDOWN: Interface%
interface, changed state to down
```

وفيما يلي مثال على هذا:

```
LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up%
LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down%
```

in order to حللت هذا إصدار، تحربت مع هذا أسلوب:

• قم بتعطيل وظائف إدارة الطاقة في نظام التشغيل Windows 2000 و Windows Millennium Edition

ME)). يستخدم Windows 2000 و Windows ME إمكانية إدارة الطاقة التي يمكنها تعطيل بطاقة واجهة الشبكة (NIC). عندما يتم تعطيل بطاقة واجهة الشبكة (NIC) لإدارة الطاقة، فإنها تقوم بإسقاط الارتباط بالمحول. إذا كان هناك قلق من الارتباط الجاري صعوداً/هبوطاً على بطاقات واجهة الشبكة (NICs) مع أنظمة التشغيل Windows 2000 أو Windows ME، فقم بتعطيل ميزة إدارة الطاقة كخطوة أولى لاستكشاف أخطاء الارتباط وإصلاحها.

• تعطيل وظيفة إدارة طاقة NIC. تدعم العديد من بطاقات واجهة الشبكة (NIC) قدرتها الخاصة على إدارة الطاقة. عند استكشاف أخطاء الارتباط لأعلى/أسفل وإصلاحها، قم بتعطيل هذه الميزة. أحلت لمعلومة على كيف أن يعجز إدارة الطاقة، ال nic توثيق.

• ضبط تفاوت رجفان المحول. يجب ألا يتجاوز تفاوت الرجفان، المستند إلى الفقرة 25 من IEEE 802.33u-1995،

1.4 نانوثانية. مهما، هناك حالة حيث NICs أن يعمل خارج مواصفة فيما يتعلق بشوه مفرط يسبب ربط up/down حالة على مادة حفازة 6000 و 6500 مفتاح ل 100/10 ميناء إلى 3،1 ثنائي. يمكن الأمر [set port debce](#) تفاوت على المادة حفازة 6000 و 6500 مفتاح ل 100/10 ميناء إلى 3،1 ثنائي. يمكن الأمر [mod/port enable](#) كحل نهائي، استبدل بطاقات واجهة الشبكة (NICs) الخارجة عن المواصفات، بدلا من استخدام خيار التعليق. يتم دمج هذه الميزة أولاً في الإصدار CSX(5)5.3 من البرنامج. ل المادة حفازة 2900xl و 3500xl، القارن أمر carrier-delay وقت يستطيع كنت عدلت إلى أربعة ثاني ك workaround ممكن ل هذا إصدار نفسه. راجع [مجموعة إختار Physical Medium Dependent Test Suite الخاصة بتجمع الإشرنت السريع](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول تحمل الرجفان.

## ملاحظات الأداء

تتعلق معظم مشاكل الأداء بتكوين منفذ المحول، وحالات عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه، وحالات الارتباط لأعلى/أسفل، وأخطاء إرتباط البيانات. عند استكشاف أخطاء الأداء وإصلاحها، راجع جميع الأقسام السابقة بهذا المستند. بعد مراجعة هذه الأقسام، انتقل إلى القسم التالي، [فهم أخطاء إرتباط البيانات](#). الخطوة الأخيرة in order to حللت أي أداء إصدار أن ينال sniffer تتبع. sniffer أثر جدا حاسم مع أي أداء مشكلة لأن هو تفاصيل نقل ربط.

## فهم أخطاء إرتباط البيانات

يمكن أن ترتبط العديد من مشاكل الأداء مع NICs بأخطاء ربط البيانات. غالباً ما تشير الأخطاء المفرطة إلى مشكلة. عند التشغيل في إعداد أحادي الإتجاه، تكون بعض أخطاء إرتباط البيانات مثل FCS والمحاذاة والحزم الصغيرة والتصادمات عادية. وبشكل عام، يكون معدل نسبة مئوية واحدة للأخطاء إلى إجمالي حركة المرور مقبولاً لتوصيلات إرسال نصف مزدوج. إذا كانت نسبة الأخطاء لحزم الإدخال أكبر من اثنين أو ثلاثة بالمائة، فيمكن ملاحظة انخفاض الأداء.

في بيئات إرسال نصف مزدوج، يمكن لكل من المبدل والجهاز المتصل استشعار السلك والإرسال في الوقت نفسه بالضبط مما يؤدي إلى حدوث تصادم. يمكن أن يسبب التصادمات أخطاء الحزم الصغيرة، FCS، والمحاذاة، والتي تحدث عندما لا يتم نسخ الإطار بالكامل إلى السلك، مما ينتج عنه إطارات مجزأة.

عند التشغيل في وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل، فإن تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) واختبارات التكرار الدورية (CRC) وأخطاء المحاذاة وعدادات الحزم الصغيرة قد تكون في الحد الأدنى. إذا كان الارتباط يعمل في وضع

الإرسال مزدوج الاتجاه، يكون عدّاد التصادم غير نشط. إذا زادت عدّادات FCS أو CRC أو المحاذاة أو الإطارات المتقرمة، فتتحقق من عدم تطابق الإرسال المزدوج. حالة عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه حيث يعمل المحول على الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل ويعمل الجهاز المتصل على الإرسال أحادي الاتجاه، أو عكس ذلك. تتمثل نتيجة عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه في أداء بطيء للغاية وإمكانية اتصال متقطعة وفقد الاتصال. من الأسباب الأخرى المحتملة لأخطاء إرتباط البيانات في الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل الكابلات الضارة أو منفذ محول معيب أو مشاكل برنامج NIC أو الأجهزة.

عندما تقوم باستكشاف أخطاء أداء بطاقة واجهة الشبكة (NIC) وإصلاحها، اعرض إخراج الأمر `show port mod/port` والأمر `show mac mod/port`، ولاحظ معلومات العداد.

## الجدول 2-شرح عدادات الأوامر CatOS show port

الوصف	العدّاد
أخطاء المحاذاة هي عدد من الإطارات المستلمة التي لا تنتهي بعدد زوجي من الثمانية ت ولها معدل إختبار تكرار دوري (CR) (C) سبب.	أخطاء المحاذاة
يقصد بـ FCS Error Count عدد الإطارات التي تم إرسالها أو استقبالها	FCS

<p>بالمبلغ الاختباري غير الصحيح ح (قيمة CRC في إطار الإشارة ت. يتم إسقاط ط هذه الإطار ت ولا يتم نشرها في المنافذ ذ الأخرى. س.</p>	
<p>هذا مؤشر على امتلاء مخزن الإرسال الداخلي ب المؤقت. ت.</p>	<p>Xmit-Err</p>
<p>هذا مؤشر على امتلاء مخزن الاستقبال بالمؤقت. ت.</p>	<p>Rcv-Err</p>
<p>هذه إطار ت أصغر من 64 بايت،</p>	<p>UnderSize</p>

<p>والتي تتضم ن ،FCS ولها قيمة FCS جيدة.</p>	
<p>إِصْطِلا ام وَحِيد هُوَ الرَّقْم مِن وَقْت يَتَلَقَى المِيناء يُرْسَل إِصْطِلا ام وَاحِد قَبْل أَنْ يُرْسَل بِنَجَاح الإِطَار إِلَى الوَسائِر ط.</p>	<p>تصادمات فردية</p>
<p>يَتَعَدَّد إِصْطِلا ام الرَّقْم مِن وَقْت يَتَلَقَى المِيناء يُرْسَل أَكْثَر مِن وَاحِد إِصْطِلا ام قَبْل أَنْ يُرْسَل بِنَجَاح الإِطَار إِلَى الوَسائِر ط.</p>	<p>تصادمات متعددة</p>
<p>يَقَع</p>	<p>تصادمات متأخرة</p>

اصطدا  
ام  
متأخر  
عندما  
جهاز  
ن بيث  
في  
نفس  
الوقت  
ولا  
يكتش  
ف أي  
جانبا  
من  
التوصي  
ل  
اصطدا  
ام.  
سبب  
هذا  
التكرار  
هو أن  
وقت  
نشر  
الإشار  
ة من  
أحد  
طرفي  
الشبكا  
ة إلى  
آخر  
أطول  
من  
الوقت  
المست  
غرق  
لوضع  
الحزم  
ة  
بالكام  
ل  
على  
الشبكا  
ة. لا  
يرى  
الجهاز  
ان  
الذان  
يتسببا  
ن في  
التصاد  
م  
المتأخ

رأى  
الآخر  
يرسل  
حتى  
بعد  
أن  
يضع  
الحزم  
ة  
بأكملها  
على  
الشبكة  
ة.  
كشفت  
إصطاد  
أم  
متأخر  
بالناقل  
بعد  
أول  
مرة  
يقع  
شق  
مكان  
من ال  
64  
بايت  
وقت  
الإرسا  
ل. يتم  
اكتشاف  
ها  
فقط  
أثناء  
عمليا  
ت  
إرسال  
الحزم  
التي  
تزيد  
عن  
64  
بايت.  
اكتشاف  
ه هو  
تماما  
مثل  
اكتشاف  
ه  
لصدم  
عادي  
، إنه  
فقط

<p>يحدث لاحقا أكثر مما يحدث لصدم عادي.</p>	
<p>إصطدا ام مفرط الرقم الإطارا ت أن يكون سقطا ت بعد 16 مجاوا ة أن يرسل الربط تتج في 16 إصطدا ام.</p>	<p>التصادمات الزائدة</p>
<p>يحدث إستش عار شركة النقل في كل مرة تريد فيها وحدة التحك م في الإيثرن ت إرسال البيانا ت وبزداد العداد عندما يكون هناك خطأ في العملي</p>	<p>إحساس الحامل</p>

ة.	
تلك هي إطارات أصغر من 64 بايت ذات قيمة FCS سيئة.	Runts
هذه هي الإطارات التي تكون أكبر من 1518 بايت ولها قيمة FCS سيئة.	Giants

### الجدول 3- الأسباب المحتملة لزيادة عدادات CatOS

الوصف	العداد
هذا هو نتيجة التصادمات في half-duplex، x، duplex mismatch، سيئ جهاز (،nic)، كبل، أو ميناء)، أو	أخطاء المحاذاة



<p>يربط أداة أن يلد إطار أن لا ينتهي مع على نظام ثماني وبها FCS سبب.</p>	
<p>هذا هو نتيجة التصادمات في half- duplex ،X مزدوج حالة عدم توافق ، سبب جهاز (،nic) كبل، أو ميناء)، أو يربط أداة أن يلد إطار مع FCS سبب.</p>	<p>FCS</p>
<p>وهذا مؤشر على معدلات الإدخال المفرطة لحركة المرور هذا .</p>	<p>Xmit-Err</p>

أيضا  
مؤشر  
على  
امتلاء  
مخزن  
الإرسا  
ل  
المؤق  
ت.  
يجب  
أن  
يزيد  
العداد  
فقط  
في  
الحالا  
ت  
التي  
يكون  
فيها  
المحو  
ل غير  
قادر  
على  
إعادة  
توجيه  
المنفذ  
بالسر  
عة  
المطلو  
بة.  
تتسبب  
الحالا  
ت مثل  
التصاد  
مات  
الزائدة  
والمنا  
فذ  
بسرء  
ة 10  
ميجاب  
ت في  
امتلاء  
مخزن  
الإرسا  
ل  
المؤق  
ت. إذا  
قمت  
بزيادة  
السرع  
ة

<p>ونقل شريك الارتبا ط إلى الإرسا ل ثنائي الإتجا ه الكامل ، فهذا يقلل من حدوث هذا الأمر.</p>	
<p>هذا مؤشر إلى معدلا ت الافرا ط في إنتاج حركة المرور . وهذا أيضا مؤشر على امتلاء مخزن الاستق بال المؤق ت. يجب أن يكون هذا عداد صفر ما لم يكن هناك حركة مرور مفرط ة من خلال المحو ل. في بعض</p>	<p>Rcv-Err</p>

المحو لات، يكون لعداد الخرو ج- الضائع إرتباط مباشر ب RCV- .Err	
ويعد هذا مؤشراً على وجود إطار تالف تم إنشأؤ ه بواسطة ة الجهاز المتص ل.	UnderSize
هذا يشير إلى تكوين أحادي الإتجا ه.	تصادمات فردية
هذا يشير إلى تكوين أحادي الإتجا ه.	تصادمات متعددة
هذا يشير إلى وجود خلل في الجهاز (بطاق ة واجهه الشبك	تصادمات متأخرة

<p>ة (NIC) أو الكبل أو منفذ المحو ل (أو عدم تطابق الإرسا ل ثنائي الإيجا ه.</p>	
<p>هذا يشير إلى الاستخ دام المفر ط لمنفذ المحو ل في وضع الإرسا ل أحادي الإيجا ه أو عدم تطابق الإرسا ل ثنائي الإيجا ه.</p>	<p>التصادمات الزائدة</p>
<p>هذا مؤشر على وجود خلل في الجهاز (بطاق ة واجهة الشبك ة (NIC) أو</p>	<p>إحساس الحامل</p>

الكبل أو منفذ المحو (ل).	
هذا مؤشر على نتيجة التصادمات، حالة عدم توافق مزدوج ' IEEE 802. 1Q (dot1 (q، أو مشكلة تكوين بروتوكول ارتباط بين المحو لات (ISL).	Runts
وهذا يشير إلى وجود خلل في الأجهزة أو dot1 q أو مشكلة في تكوين ISL.	Giants

#### الجدول 4- شرح عدادات أوامر CatOS show mac

الوصف	العداد
هذا مؤشر على عدد حزم البث	Rcv-Unicast

الأحادي المستلمة.	
هذا يشير إلى عدد حزم البث المتعدد التي تم تلقيها.	البث المتعدد ل RCV
هذا يشير إلى عدد حزم البث التي تم تلقيها.	بث RCV
هذا مؤشر على عدد حزم البث الأحادي التي تم إرسالها.	Xmit-Unicast
هذا مؤشر على عدد حزم البث المتعدد التي تم إرسالها.	Xmit-Multicast
هذا مؤشر على عدد حزم البث التي تم إرسالها.	بث Xmit
هذا يشير إلى عدد الإطارات التي تم تجاهلها بسبب التأخير المفرط في عملية التحويل.	تجاوز التأخير
هذا إشارة إلى أن واحد من الأجهزة على المنفذ أو المقطع يرسل أكثر من حجم الإطار المسموح به.	MTU-Exced
عدد الإطارات الصالحة التي تم تلقيها أو تصفيتها بواسطة عملية إعادة التوجيه.	داخل منبؤد 2
يجب عدم	

إعادة توجيه الحزم التي يتم إعادة توجيهها.	LRN-Discard <sup>2</sup>
الحزم التي لا يمكن إستلامها لأن المخازن المؤقتة للإدخال ممثلة.	إن لوست
الحزم التي لا يمكن إرسالها لأن المخازن المؤقتة للإخراج ممثلة.	ضاع

<sup>2</sup> لا يتواجد In-Discard و Lrn-Discard على كل مادة حفازة منصة.

#### الجدول 5- الأسباب المحتملة لزيادة عدادات CatOS

السبب المحتمل	العداد
مشكلة حادة مع المفتاح . قم بإنشاء طلب خدمة باستخدام دعم <a href="#">Cisco</a> <a href="#">التقني</a> .	تأخير الظهور
تحقق من تكوينات ISL و dot1q . تحقق من أن المحو ل أو الموجه الآخر لا يضح	MTU-Exced



<p>إطارا فوق وحدة الإرسا ل القصو ى MTU) ( في شبكة المحو ل.</p>	
<p>تزيد عندما يستلم المفتاح حركة مرور على شحنة ل VLAN خاص بينما المفتاح لا يتلقى أي آخر ميناء على أن VLAN العداد أيضا يتزايد عندما يتم تعلم عنوان الوجهة للحزمة على المنفذ الذي يتم إستلام الحزمة عليه.</p>	<p>LRN-Discard <sup>2</sup></p>
<p>يجب أن يبقى</p>	<p>LRN-Discard <sup>2</sup></p>

<p>هذا العداد عند الصفحة. إذا زاد العداد، فقم بإنشاء طلب خدمة باستخد ام <a href="#">دعم</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">التقني</a>.</p>	
<p>معدل الإدخا ل الزائد لحركة المرور.</p>	<p>إن لوست</p>
<p>معدل الإخراج الزائد لحركة المرور. ومن المرج ح أن تحدث زيادات في هذا العداد عند التوصي ل بأجهزة منخفض ة السرعة. تمثل الخطو ة الأولى لاستك شاف أخطاء الزيادة التي تم</p>	<p>ضاع</p>

فقدھا
وإصلا
حھا
فې
التحقق
من أن
شريك
الارتبا
ط
يعمل
بسرعة
100
ميجابت
فې
الثانية،
مع
وضع
الإرسا
ل
ثنائي
الإتجاه
الكامل
دون
حدوث
أية
أخطاء.

<sup>2</sup> لا يتواجد In-Discard و Lrn-Discard على كل مادة حفازة منصة.

يمكن عرض معلومات عداد إضافية باستخدام الأمر `show counters mod/port` . يجب إصدار الأمر لمنفذ واحد في كل مرة. ارجع إلى هذا المستند للحصول على معلومات حول العداد المعروض:

• [وثائق أوامر show counters](#)

للحصول على معلومات إضافية حول عدادات الأوامر `show interfaces` لبرنامج Cisco IOS Software، ارجع إلى:

• [وثائق أوامر show interfaces](#)

### [تتبع sniffer](#)

يمكن أن يكون تحليل تتبع sniffer مفيداً جداً عندما تقوم باستكشاف أخطاء المحول وأداء بطاقة واجهة الشبكة (NIC) أو الاتصال وإصلاحها عندما تستمر المشاكل بعد مراجعة جميع الأقسام الأخرى من هذا المستند. يكشف تحليل تتبع sniffer كل ربط على السلك ويحدد المشكلة بدقة. هو يستطيع كنت مهم أن ينال عدة sniffer أثر من ميناء مختلف على مفتاح مختلف. عموماً، من المفيد جداً أن يراقب أو فسخة بين دعامتين ميناء بدلا من يجسر VLANs عندما أنت تحلل مفتاح و nic أداء واتصال إصدار.

أحلت [مادة حفازة يحول محلل أيسر \(فسحة بين دعامتين\) تشكيل مثال](#) ل كثير معلومة على الإستعمال من ال يحول محلل أيسر (فسحة بين دعامتين) سمة يتطلب أن ينال sniffer أثر.

### [تكوين الفرق لبطاقات واجهة الشبكة](#)

يمكن أن يؤدي تكوين فرق بطاقات واجهة الشبكة أو تكوين فرق NIC إلى عدم الاستقرار في الشبكات. ويمكن لهذه

الفتحات أن تحدث تشويشا في الشجرة المتفرعة ويمكن أن تجعلها تخضع لعمليات إعادة حساب متكررة. إذا حدث فقد متقطع للاتصال بالخوادم التي تعمل عبر بروتوكول NIC في فريق للأجهزة أو الأجهزة المضيفة في شبكة VLAN نفسها، فحاول تعطيل تكوين فرق بطاقة واجهة الشبكة (NIC). إن يستقر الموصولية، أحلت ال NIC بائع توثيق in order to ناطبت ال nic فريق تشكيل.

استعملت واحد من هذا طريقة in order to طبقت NIC فريق:

- **عنوان الخادم الظاهري (SVA):** يتم استخدام SVA عندما تريد أن ترى الأجهزة الأخرى في الشبكة NICs في فريق كجهاز فعلي واحد مع عنوان MAC واحد. عند استخدام هذا الإعداد، يجب أن يكون لديك أحد بطاقات واجهة الشبكة (NICs) في حالة استعداد، والآخر في حالة نشطة. وإلا، فستختبر عناوين MAC المكررة التي يتم إرسالها حول الشبكة من SVA.
- **عناوين NIC MAC المنفصلة:** في هذا الإعداد، يمكنك استخدام كل من بطاقتي NIC اللتين تشغلان عناوين MAC منفصلة. في هذا الوضع، تظهر كل من بطاقات واجهة الشبكة (NICs) من منظور الشبكة إلى جهازين فيزيائيين منفصلين. يمكنك تكوين الوضع المتسامح مع الأخطاء باستخدام خيار موازنة التحميل لتجنب مشكلة عناوين MAC المكررة على الشبكة.

## أستكشاف الأخطاء الإضافية وإصلاحها فيما يخص بطاقات واجهة الشبكة (NICs) طراز 1000BASE-X

### التفاوض التلقائي لشبكة جيغابت (لا يوجد ارتباط بالجهاز المتصل)

تحتوي شبكة جيغابت إيثرنت على إجراء التفاوض التلقائي الذي يكون أكثر شمولاً من المستخدم لشبكة إيثرنت بسرعة 10/100 ميجابت في الثانية (مواصفات التفاوض التلقائي لشبكة جيغابت IEEE 802.3z-1998). تفاوض التفاوض التلقائي ل Gigabit على التحكم في التدفق ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه ومعلومات الخطأ عن بعد. يجب عليك إما تمكين تفاوض الارتباط أو تعطيله على كلا طرفي الارتباط. يجب تعيين كلا طرفي الارتباط على نفس القيمة أو أن الارتباط لا يتصل.

إذا لم يدعم أي من الجهازين التفاوض التلقائي لشبكة جيغابت، فقم بتعطيل التفاوض التلقائي لشبكة جيغابت لإجبار الارتباط على الارتفاع. يكون التكوين الافتراضي لجميع محولات Cisco هو autonegotiation enabled. إذا قمت بتعطيل التفاوض التلقائي، فإنه يخفي قطرات الارتباط ومشاكل الطبقة المادية الأخرى. قم فقط بتعطيل التفاوض التلقائي للأجهزة الطرفية، مثل بطاقات واجهة الشبكة (NIC) جيغابت القديمة التي لا تدعم التفاوض التلقائي جيغابت. لا تقم بتعطيل التفاوض التلقائي بين المحولات ما لم يكن مطلوباً تماماً، نظراً لأن مشاكل الطبقة المادية يمكن أن تمر دون اكتشاف وتؤدي إلى حلقات الشجرة المتفرعة. بدلاً من تعطيل التفاوض التلقائي، يمكنك الاتصال بالمورد لإجراء ترقية للبرامج أو الأجهزة للحصول على دعم التفاوض التلقائي لشبكة جيغابت IEEE 802.3z.

### جدول تكوين التفاوض التلقائي بسرعة 6—جيغابت

إعداد التفاوض التلقائي	إعداد التفاوض التلقائي ل NIC Gigabit	إرتباط جيغابت بمنفذ المحول	إرتباط محول/إرتباط بطاقة واجهة الشبكة (NIC) البديل
ممكّن	ممكّن	لأعلى	لأعلى
معطل	معطل	لأعلى	لأعلى
ممكّن	معطل	لأسفل	لأعلى
معطل	ممكّن	لأعلى	لأسفل

أصدرت هذا أمر ل gigabit autonegoation تشكيل:

أمر CatOS:

```
set port negotiation mod/port enable | disable
```

أمر برنامج Cisco IOS Software:

```
negotiation auto no negotiation auto
```

## التحقق من GBIC

عندما تقوم باستكشاف أخطاء الارتباط وإصلاحها على شبكة Gigabit Ethernet، فمن المهم أيضا التحقق من استخدام مهائبي محول واجهة جيغابت (GBIC) الصحيح مع مسافة الكبل الصحيحة. راجع [ملاحظة تثبيت محول واجهة Gigabit](#) للحصول على معلومات حول المسافات ومواصفات الكبلات المطلوبة للإصدارات المختلفة من مهائبات GBIC.

## المشاكل الخاصة بالعملية ومدى توافق Cisco Catalyst Switch

تتعامل هذه الأقسام مع مشاكل محولات Cisco Catalyst switch المحددة التي يمكن أن تؤثر على أداء بعض بطاقات واجهة الشبكة (NICs) وتوافقها وتعاملها.

### CSR 8540 و Catalyst 8510

في موجه محول المجمع (CSR) برنامج Cisco IOS الإصدار W5(13(5)12.0، يتم تمكين التفاوض التلقائي للسرعة والإرسال ثنائي الاتجاه بشكل افتراضي. في الإصدارات السابقة، لا يتم دعم التفاوض التلقائي بشكل افتراضي. ونتيجة لذلك، يجب تعيين كل واجهة متصلة على أن تعمل في وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل. إذا قمت بالترقية إلى برنامج Cisco IOS الإصدار W5(13(5)12.0 باستخدام موجه يتم تشغيله في وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل يدويا، فأنت تواجه مشاكل في الأداء. الأعراض تتضمن معدل تصادم مرتفع، معدل إنتاجية منخفض، وعدد أكبر من حالات سقوط الحزم. هذا لأن المادة حفازة 8500 ينتظر أن يتحد مع ال يربط أداة. الآن بعد فرض تشغيل الجهاز المتصل في وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل، فإنه لا يشارك في التفاوض التلقائي. استنادا إلى المواصفات، هذا يتسبب في تسوية واجهة Catalyst 8500 في وضع الإرسال أحادي الاتجاه، وهو ما يتسبب في عدم تطابق بين الجهاز والمحول Catalyst 8500 على مستوى الواجهة. يتم تعيين إعدادات واجهة Catalyst 8500 الافتراضية على وضع الإرسال أحادي الاتجاه عندما يكون النظير غير قادر على التفاوض.

### المحولات Catalyst 6000 و switches 6500

يصف هذا جدول معرفات أخطاء Cisco التي تم العثور عليها على محولات Catalyst 6000 و switches 6500.

الجدول 7

الوصف	تم الحل في	معرف الخطأ من Cisco
عندما يذهب ميناء داخل ال	5. 2. 3 و 5.	<a href="#">CSCdm4887</a> (العملاء المسجلون فقط)

errdisa

دولة ble

على

مادة

حفازة

6000 أو

6500،

المفتاح

دون

قصد

يعلم ال

mac

عنوان

من آخر

أداة أن

يكون

علمت

من

errdisa

ble

ميناء. ال

errdisa

دولة ble

بسبب

مفرط

إصطدام

متأخر

على

ميناء.

بما أن

كل

حركة

مرور

على أن

VLAN

أرسلت

بشكل

غير

صحيح

من

الميناء

غير

صحيح،

هناك

فقد

الاتصال.

هذا

errdisa

دولة ble

يستطيع

ظهرت

نتيجة

مزدوج

حالة

3.  
1a

<p>عدم توافق أو خطأ .nic</p>		
<p>عند إعادة تعيين اتصال جيجابت على Cataly st 6000 أو 6500، من المحتمل ألا تتم إعادة الاتصال. من أعراض هذه المشكلة أن لا تتصل بطاقة واجهة الشبكة (NIC) لشبكة جيجابت بعد إعادة التعيين أو قطع الاتصال.</p>	<p>5. 2. 3 و 5. 3. 1a</p>	<p><a href="#">CSCdm80035</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>
<p>في بعض الأحيان، يمكن لبطاقات واجهة الشبكة (NIC) المضيئة المتصلة بوحدات WS-X6248-TEL أو WS-X6248-</p>	<p>5. 2. 3 و 5. 3. 1a</p>	<p><a href="#">CSCdm88013</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>

RJ-45 النمطية الارتداد بشكل غير صحيح إلى الإرسال أحادي الاتجاه بعد فشل التفاوض التلقائي.	
---	--

للحصول على معلومات تفصيلية حول معرفات الأخطاء من Cisco، ارجع إلى [مجموعة أدوات الأخطاء \(العملاء المسجلون فقط\)](#).

أحلت Cisco مادة حفازة 6500 sery مفتاح إطلاق بطاقة ل كثير مادة حفازة 6000 و 6500 يوثق خطأ إصلاح.

### [المحولات Catalyst 5000 و switches 5500](#)

يسرد هذا طاولة عدة إصدار معروف على المادة حفازة 5000 و 5500 مفتاح.

#### الجدول 8

الوصف	تم الحل في	معرف الخطأ من Cisco
يمكن للمضيفين المتصلين مباشرة (أجهزة الكمبيوتر والموجهات والخوادم) الإشارة إلى حالة في إخراج الأمر show port ولكن لا تتم بإعادة	5.5 (6)	<a href="#">CSCdt28585</a> (العملاء المسجلون فقط)



<p>توجيه إطارات Xmit- Broadc ast. هذا يسبب موصولية إصدار أن يكون فقط ثبتت عندما أنت تصدر <b>المجموع</b> ة ميناء disable ميناء/mod لء وال set ميناء enable ميناء/mod لء أمر.</p>		
<p>لا ترسل المنافذ على الوحدات النمطية WS- X5225 و R WS- X5234 و WS- X5201 R إطارات البث الأحادي بعد إختبار مجدول لمخزن الحزمة المؤقت. ال workar ound أن يعجز الربط مصد إختبار.</p>	<p>5.5 (3)</p>	<p><a href="#">CSCdr50629</a> (العملاء <a href="#">المسجلون</a> فقط)</p>

<p>تفشل الوحدات النمطية WS- X5225 و R WS- X5234 في التفاوض حول وضع الإرسال ثنائي الإتجاه بشكل صحيح بعد إعادة ضبط النظام أو دورة الطاقة مع محطات عمل Sun Ultra 5</p>	<p>4.5 (7) 5.4 (2)</p>	<p><a href="#">CSCdr03818</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>
<p>يمكن أن ينتج عن التفاوض التلقائي بين بطاقات واجهة الشبكة (NIC) من Sun 10/100 وبعض وحدات مجموعة Cataly st 5000 (مثل WS- X5225 (R) عدم تطابق السرعة أو الإرسال ثنائي</p>	<p>4.5 (3) و 5.1 2a) (</p>	<p><a href="#">CSCdm51653</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>

<p>الإتجاه في ظروف معينة. تحدث المشكلة عادة بعد إعادة تعيين الوحدة النمطية أو تعطيل منفذ المحول وإعادة تمكينه. الحل البديل هو قطع اتصال الكبل الذي يربط محطة العمل بمنفذ المحول وإعادة توصيله.</p>		
<p>تقوم الوحدة النمطية لشبكة إيثرنت (WS-) (X5012 التي تحتوي على 48 منفذا و 10BAS E-T بإسقاط الإطارات الصالحة بشكل غير صحيح باستخدا م وحدات</p>	<p>4.2 (2)</p>	<p><a href="#">CSCdk32984</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>

<p>بت قابلة للانجرا ف (وحدات بت إضافية مضافة إلى الإطارات بواسطة بعض المحطا ت الطرفية وأجهزة الإرسال والاستقبا (ل).</p>		
<p>في ظل ظروف حركة المرور الكثيفة، يمكن للمنافذ من 1 إلى 24 (أو المنافذ من 25 إلى 48) من وحدة الإيثرنت ذات 48 منفذاً، والتي تعمل عبر منفذ 10BAS E-T (WS- X5012) إيقاف إرسال الإطارات</p>	<p>3.2 (2) 4.1 (3)</p>	<p><a href="#">CSCdj82035</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>

للحصول على معلومات تفصيلية حول معرفات الأخطاء من Cisco، ارجع إلى [مجموعة أدوات الأخطاء \(العملاء المسجلون فقط\)](#).

أحلت [cisco مادة حفازة 5000 sery مفتاح إطلاق بطاقة](#) ل كثير مادة حفازة 5000 و 5500 يوثق خطأ إصلاح.

## مادة حفازة 4000، 2948g، و 2980g مفتاح

يسرد هذا طاولة عدة إصدار معروف على المادة حفازة 4000، 2948g، و 2980g مفتاح.

### الجدول 9

معرفة الخطأ	تم الحل في	الوصف
		المادة حفازة 2948g ومادة حفازة 4000 مفتاح يستطيع اختبرت إصدار مع كلي أو متقطع فقد الاتصال. وتواتر هذه المسائل يمكن أن يختلف من مرة في اليوم إلى مرة في الشهر. يمكن أن تحدث هذه المشكلة مرة أخرى حتى بعد تدوير طاقة المحول. الغرض من هذا CISCO
	4.5 (8) و 5.2 (7) و 5.5 (2)	المسائل يمكن أن يختلف من مرة في اليوم إلى مرة في الشهر. يمكن أن تحدث هذه المشكلة مرة أخرى حتى بعد تدوير طاقة المحول. الغرض من هذا CISCO
<a href="#">CSCds38973</a> (العملاء المسجلون فقط)		

<p>بق id أن يدمج عدة برمجية rework ,s إصلاح أن يحل ويقلل فقدان موصولي ة إصدار، وفحص إضافي يتحرى في برمجية.</p>		
<p>تسبب حزمة غير صالحة ذات طول أقل من 64 بايت تم تلقيها على منفذ 100/10 في زيادة كل من 4.5 عدادات (8) Runts و FCS- و 5.5 Error (2) على و المنفذ. 6.1 لتحديد (1) العدد الفعلي لأخطاء FCS على الحزم ذات الطول الصحيح التي تم استقبالها على المنفذ، اطرح</p>	<p>4.5 (8) و 5.5 (2) و 6.1 (1)</p>	<p><a href="#">CSCdr37645</a> (العلاء المسجلون فقط)</p>

<p>قيمة عداد Port Runts من قيمة عداد FCS- Error للمنفذ.</p>		
<p>لا تقوم بعض بطاقات واجهة الشبكة (NIC) لشبكة جيجابت إيثرنت من Sun بالتحكم في التدفق التلقائي بشكل موثوق به مع منافذ معينة على الوحدات النمطية لإيثرنت جيجابت التي تحتوي على اشتراك زائد في السلسلة Cataly st 4000 .Series تأثر الوحدة النمطية لإيثرنت جيجابت WS-) X4418 ( الخاصة</p>	<p>5.1 (1)</p>	<p><a href="#">CSCdm38405</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>

<p>بتحويل الخادم الذي يحتوي على 18 منفذاً 1000B ASE-X (GBIC .</p>		
<p>في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التفاو ض التلقائي مع بعض بطاقات واجهة الشبكة (NICs) من Sun إلى 4.5 تكوين (3) و غير مثالي 5.1 (مثل 10 ميجابت في الثانية، وضع الإرسال أحادي الاتجاه بدلاً من 100 ميجابت في الثانية، وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل).</p>	<p>4.5 (3) و 5.1 2a) (</p>	<p><a href="#">CSCdm51653</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>
<p>على مادة حفازة 4006</p>	<p>5.5 .7 و 6.1</p>	<p><a href="#">CSCdt80707</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>



مع  
مشرف  
محرك  
أأ، مفتاح  
ميناء  
في ال  
نفسه  
VLAN  
يستطيع  
فقدت  
الاتصال  
مع  
بعضهم  
بعضاً.  
يبتج عن  
فقدان  
الاتصال  
شبكة  
VLAN  
التي  
تبدو  
مقسمة  
إلى عدة  
أجزاء  
معزولة.  
يمكن  
أن  
يتمكن  
المضيف  
من  
إختبار  
اتصال  
مجموعة  
واحدة  
من  
الأجهزة  
في  
شبكة  
VLAN  
الخاصة  
به، بينما  
لا يمكنه  
إختبار  
اتصال  
مجموعة  
أخرى  
من  
الأجهزة  
في  
شبكة  
VLAN  
نفسها.  
هذا

.3  
و  
6.2  
.1

<p>الفقدان في الاتصال مستقل عن الفتحة التي تم تثبيت بطاقة الخط فيها، بمعنى أن نفس مجموعة المنافذ الموجود ة على بطاقة خط معيّنة تتأثر بغض النظر عن الفتحة التي تم تثبيت بطاقة الخط فيها. الحل البديل هو إعادة ضبط المحول.</p>		
<p>زيادات عداد Xmit- Err على المنافذ غير المتصلة لأسباب غير مفهومة. كما يقوم الخطأ بحل مشكلة شروط</p>	<p>5.5 .6 6.2 .1</p>	<p><a href="#">CSCds89148</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>

إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) العالية التي يمكن أن تحدث بسبب المنافذ غير المتصلة التي تم تكوينها كمنافذ مضيقة.		
---	--	--

للحصول على معلومات تفصيلية حول معرفات الأخطاء من Cisco، ارجع إلى [مجموعة أدوات الأخطاء \(العملاء المسجلون فقط\)](#).

أحلت مادة حفازة sery 4500 إطلاق بطاقة ل كثير مادة حفازة 2980g، 2948g، و 4000 يوثق خطأ إصلاح.

### [المحولات Catalyst 2950 و switches 3550](#)

يسرد هذا طاولة عدة إصدار معروف موجود على المادة حفازة 2950 و 3550 مفتاح.

#### الجدول 10

الوصف	تم الحل في	معرف الخطأ من Cisco
لا تقوم واجهات الطاقة المضمنة Catalyst 3550-24PW R بالارتباط بما يصل إلى بعض واجهات 100/10 1000/	1)12,1 EA1(3)	<a href="#">CSCdz44520</a> (العملاء المسجلون فقط)

<p>التي تم تكوينها على أنها auto/a .uto لتوصيل وأجهات الطاقة المضمنة ة Cataly st 3550- 24PW R بواجهات ت الطاقة الداخلية بواجهة 100/10 1000/ التي تم تكوينها بشكل تلقائي/تلقائي لقائي على محول Cataly st 3550- 12G أو -3550 12T لا تعمل.</p>		
<p>يفشل الارتباط ببعض بطاقات واجهة الشبكة (NICs) في الارتفاع عندما يتم ترميز منفذ المحول بشكل ثابت</p>	<p>1)12,1 EA1(3)</p>	<p><a href="#">CSCdz32789</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>

<p>إلى 100 ميجابت في الثانية، ثنائي الاتجاه الكامل أو 100 ميجابت في الثانية، أحادي الاتجاه.</p>		
<p>لا يستلم المفتاح ميناء ربط إن الميناء يكون ربطت إلى سرعة ، 100 مهما هو بيث بشكل صحيح.</p>	<p>1)12,1 EA1(3)</p>	<p><a href="#">CSCdy72718</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>
<p>إذا تم توصيل منفذ 100/10 على المحول Cataly st 3550- 24PW R بطاقة واجهة شبكة (NIC) لشبكة Gigabi t Ethern ، et مع تعيين السرعة/ الإرسال ثنائي</p>	<p>1)12,1 EA1(4)</p>	<p><a href="#">CSCea36322</a> (العملاء المسجلون فقط)</p>

الإتجاه على "تلقائي" ,		
وتغيرت سرعة المنفذ من 100 ميجابت في الثانية إلى 10 ميجابت في الثانية، أو من 10 ميجابت في الثانية إلى 100 ميجابت في الثانية، فمن المحتم ل ألا يظهر الارتباط بين المنفذ وبطاقة واجهة الشبكة (NIC).		

للحصول على معلومات تفصيلية حول معرفات الأخطاء من Cisco، ارجع إلى [مجموعة أدوات الأخطاء \(العملاء المسجلون فقط\)](#).

## [مشاكل توافق NIC وتشغيلها](#)

إخلاء المسؤولية: أستخدم هذا الجدول كدليل لاستكشاف أخطاء بطاقة واجهة الشبكة (NIC) وإصلاحها. إستشر بائع NIC للتحقق والحل المناسب للمسألة.

الجدول 11

قرار	الوصف	عرض	نموذج/تصنيع بطاقة واجهة الشبكة (NIC)

قم بالترقية إلى الإصدار 2.04 من برنامج التشغيل أو إصدار أحدث.	يمكن أن تواجه إصدارات برامج التشغيل الأقدم من 2.04 هذه المشكلة. اتصل بدعم المورد التقني للحصول على مزيد من المعلومات.	تفقد خدمات الشبكة بشكل متقطع عند استخدام واجهة إيثرنت المدمجة.	أبل ماكينتوش جي 3
قم بتنزيل أداة Apple Speed/Duplex من موقع دعم Apple على الويب.	يلزم توفر أداة Apple Speed/Duplex x لضبط سرعة/وضع الإرسال ثنائي الإتجاه لواجهة إيثرنت يدويا.	غير قادر على تعيين سرعة واجهة إيثرنت المدمجة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه لها يدويا.	Apple Macintosh Power و Macintosh G3 و PowerBook G3
انظر مقالة مكتبة المعلومات التقنية لشركة Apple .25049	عند بدء التشغيل، قد يفشل Macintosh في الحصول على عنوان IP من خادم DHCP.	تعذر الحصول على عنوان DHCP من خادم DHCP.	نظام تشغيل Apple Macintosh مع Open Transport 2.5.1 و 2.5.2
اتصل بالدعم الفني للمورد.	لاستكشاف أخطاء اتصال الشبكة وإصلاحها، يمكن طلب عنوان MAC للمضيف.	تعذر تحديد عنوان MAC للأجهزة.	إيثرنت مدمج في Apple Macintosh
انظر مقالة مكتبة المعلومات الفنية لشركة Apple رقم 12000.	المخاوف المتعلقة بالحد الأقصى لمعدل نقل البيانات الممكن مع شبكة إيثرنت المدمجة.	تتفوق واجهات إيثرنت المدمجة على بطاقات إيثرنت NuBus.	مشكلات أداء Apple Macintosh و NuBus
إستخدام البطاقة الخارجية أو بطاقة PC. اتصل بالدعم الفني في Apple.	قد تعمل بعض بطاقات واجهة الشبكة (NICs) خارج المواصفات، كما هو منشور في IEEE 802.3. تكون بعض المحفزات أكثر تحملا لبطاقات واجهة الشبكة (NIC) غير المناسبة ولا	أداء بطيء عند إجراء عمليات نقل ملفات كبيرة.	كمبيوتر PowerBook Apple من G3/G4 مزود ببطاقة واجهة شبكة (NIC) داخلية

	تلاحظ أي انخفاض في الأداء.		
قم بالترقية إلى أحدث برنامج تشغيل من NIC وأداة Load Duplexer المساعدة. التحقق من إعدادات التفاوض التلقائي.	أداء بطيء ملحوظ.	أداء بطيء.	أجهزة كمبيوتر محمولة ومحطات عمل متنوعة من الجيل الثالث/الرابع من Apple مزودة ببطاقات واجهة شبكة (NICs) داخلية
انظر الوثيقة الفنية TID1084 في موقع دعم Asanté على الويب.	—	تسجيل الدخول البطيء أو فشل تسجيل الدخول إلى الخادم.	مهاتين AsantéFast 10/100 PCI
انظر الوثيقة الفنية TID1109 في موقع دعم Asanté على الويب.	—	تم الإعلام عن العديد من أخطاء CRC و FCS على المحول عند الاتصال ب Power Macintosh .9500	مهاتين AsantéFast 10/100 PCI
انظر الوثيقة الفنية TID1976 في موقع دعم Asanté على الويب.	—	معدل إنتاجية بطيء للشبكة بعد الترقية إلى نظام التشغيل 5.8 أو 6.8 من Macintosh.	مهاتين AsantéFast 10/100 PCI
قم بإيقاف تشغيل وضع "توفير الطاقة" في لوحة التحكم. تظل سرعة الشبكة	عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطا بموجب نظام التشغيل 8.6، فإن سرعة الشبكة تصبح بطيئة تماما بمجرد أن تصبح الشاشة خافتة.	تذبذبات أداء الشبكة.	بطاقة PCI Card- Macintosh Asanté GigaNIC 1064SX



ثابتة. انظر الوثيقة التقنية TID2095 في موقع دعم Asanté على الويب.			
انظر الوثيقة الفنية TID2227 في موقع دعم Asanté على الويب.	يبلغ العملاء عن إبطاء خوادم AppleShare IP وفي النهاية تعطيلها بمرور الوقت. وهذا يحدث مع كل من إيثرنت مدمج وبطاقات PCI متنوعة.	أداء بطيء مع خوادم AppleShare IP وبطاقات إيثرنت PCI.	بطاقة PCI Card- Macintosh Asanté GigaNIC 1064SX
قم بالترقية إلى أحدث برنامج تشغيل لبطاقة NIC وتعطيل التحديد التلقائي.	يختبر الطراز 3c574/3c575 أداء بطيئاً عند الاتصال بسرعة 10 ميجابت بمحولات Catalyst و 2948G و 2980G و 4000 و 5000 و 6000. سبب هذه المشكلة قيام NIC بالتشكيل التلقائي عند الربط.	أداء بطيء للغاية عند التشغيل بسرعة 10 ميجابت.	بطاقة 3Com 3C574/575 PCMCIA 10/100
قم بالترقية إلى أحدث برنامج تشغيل لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) وقم بتعطيل مدير الناقل. تقلل هذه الخطوات أخطاء تسلسل التحقق من	أخطاء في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) أو المحاذاة عند استخدام المحول 3C595 في وضع الإرسال أحادي الاتجاه بسرعة 100 ميجابت. تمثل هذه المشكلة عادة واحد في المائة إلى اثنين في المائة من إجمالي حركة	تم تسجيل أخطاء تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) أو المحاذاة على المحول. أداء ملحوظ أبطأ. عند استخدام المحول 3C595 في سرعة 100 ميجابت، يكون الإرسال أحادي الاتجاه. تمثل هذه المشكلة عادة واحد في	3Com 3C595

الإطارات (FCS) والمحاذاة.	المرور.	المائة إلى اثنين في المائة من إجمالي حركة المرور.	
قم بالترقية إلى الإصدار 4.01b من برنامج التشغيل أو إصدار أحدث، مما يحل مشاكل DHCP.	على الرغم من التشكيل السليم من مادة حفازة مفتاح ميناء، لا تزال محطات العمل يختبر بعض متقطع إصدار DHCP.	مشكلات DHCP المتقطعة.	3Com 3C905/3C905B
قم بالترقية إلى برنامج التشغيل 4.01b أو إصدار أحدث، مما يعمل على حل مشكلات نوع الإطار التلقائي ل IPX. بدلا من ذلك، قم بتكوين محطات العمل يدويا لنوع إطار IPX.	على الرغم من التكوين المناسب من منافذ محولات Catalyst، لا تزال محطات العمل تواجه مشكلات تسجيل دخول Novell IPX بشكل متقطع.	يتعذر تسجيل الدخول إلى شبكة تبادل حزم شبكات (Novell IPX).	3Com 3C905/3C905B
قم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل الدعم الفني ل 3Com.	أداء بطيء ملحوظ عند إستلام الملفات الكبيرة. تحدث المشكلة فقط مع Microsoft NT 4.0 القياسي، بغض النظر عن حزمة الخدمة.	أداء بطيء عند إستلام الملفات الكبيرة.	3Com 3C905B
قم بتحميل أحدث برامج التشغيل وأدوات التشخيص المتوفرة من 3Com.	في الظروف العادية، مادة حفازة تشير إلى العديد من الأخطاء (المادية) من المستوى الثاني على ميناء يربط إلى مهايئات	الأخطاء من المستوى الثاني (L2) التي تم الإعلان عنها على منفذ المحول (FCS)، والمحاذاة، CRC، والحزم الصغيرة،	3Com 3c905c

<p>قم باختبار الأداء بشكل عكسي بين جهازي كمبيوتر، وسجل الأخطاء في أدوات التشخيص. الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها، مثل إرسال تحت التشغيل واستقبال عبر التشغيل، تتسبب في الإبلاغ عن الطبقات المادية بواسطة المحول ومشكلات الأداء الثانوية. أحلت ل كثير معلومة، cisco بق id <a href="#">CSCdt68700</a> (يسجل) زبون فقط).</p>	<p>.3C905C NIC</p>	<p>والأداء البطيء على محطات العمل عالية السرعة.</p>	
<p>قم بالترقية إلى الإصدار 5.4 من برنامج التشغيل، وفي خصائص NIC المتقدمة، قم بتعيين LnkChk للتمكين.</p>	<p>أحلت cisco بق id <a href="#">CSCdz32789</a> (يسجل) زبون فقط).</p>	<p>يفشل الارتباط في الظهور عندما يتم ترميز منفذ المحول ترميزا ثابتا إلى 100 ميجابت في الثانية، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل أو 100 ميجابت في الثانية، وضع الإرسال أحادي الإتجاه، وتعيين</p>	<p>3C905CX-TX-M</p>

		بطاقة واجهة الشبكة (NIC) على وضع التفاوض التلقائي.	
ارجع إلى مرجع الدعم التقني 1.0.3392 1641.224 J 1835 .3com	—	تلف البيانات مع Novell.	3Com 3C980
ارجع إلى مرجع الدعم التقني 1.0.1674 4826.202 J 7011 .3com	إصدارات نظام التشغيل Novell 5.0	3C985/3C985B	3Com
ارجع إلى مرجع الدعم الفني ل 3com 2.0.4428 387.2305 .072	—	يتعذر على العملاء تسجيل الدخول أو إستعراض الخادم، ولكن إختبارات الاتصال تعمل بشكل صحيح.	com 3 3c985/3c985b
اتصل بالدعم الفني ل 3Com	—	يتم إنشاء الحزم الأكبر من MTU لشبكة الإيثرنت (1518 بايت). تتم ملاحظة هذه الحزم كعمالقة على محولات Catalyst switches	com 3 3c985/3c985b
تعطيل كافة وظائف إدارة الطاقة. اتصل بشركة Dell للحصول على تفاصيل حول كيفية	يمكن لبطاقة واجهة شبكة (NIC) مدمجة 3C905C أو 3C920 موجودة على الطراز Dimension XPS من Dell أن تواجه مشكلات الاتصال بالشبكة	يتم إسقاط اتصال الشبكة كل 2-3 دقائق أو يجب إعادة تهيئة بطاقة الشبكة عدة مرات للحصول على اتصال الشبكة.	بطاقة واجهة شبكة (NIC) مدمجة 3C905C أو 3C920 من 3Com على Dimension XPS من Dell

<p>تعطيل إدارة الطاقة أو للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه المشكلة. للحصول على مزيد من الوثائق، ارجع إلى مرجع الدعم الفني ل 3Com 2.0.4746 4140.285.3794</p>	<p>عندما يتم تشغيل نظام التشغيل Windows 2000 بسبب مشكلة في إدارة الطاقة.</p>		
<p>حللت هذا مشكلة في برمجية إطلاق 4.5(1) وفيما بعد للمادة حفازة 5000 و 5500 مفتاح. أحلت ل كثير معلومة، بق cisco id <a href="#">CSCdk87853</a> (يسجل) زبون فقط).</p>	<p>يمكن أن يفشل التفاوض التلقائي في تشغيل المحولات Catalyst 5000 و 5500 switches.</p>	<p>أداء بطيء.</p>	<p>مهايئات بطاقة واجهة الشبكة (NIC) COMPAQ NetFlex-3</p>
<p>قم بالترقية إلى أحدث برامج التشغيل من Dell.</p>	<p>أحلت ل كثير معلومة، بق cisco id <a href="#">CSCdz60677</a> (يسجل) زبون فقط).</p>	<p>يرفرف الارتباط عند إتصاله بكمبيوتر OptiPlex GX200 من Dell (طراز Intel PRO 10/100). يعمل NIC بشكل صحيح</p>	<p>الطراز OptiPlex Dell من GX200</p>

		عندما ال pc يكون إيقاف، غير أن عندما هو يكون التفتت إلى الخلف، يقع الرفرفة.	
اتصل بالدعم الفني من Dell <a href="#">والدعم الفني من Cisco</a> للحصول على مزيد من التفاصيل.	مصنع في الفترة بين 21 مايو و 1 أغسطس 2001.	عند الاتصال بالمحول Catalyst 2950 switch بارتباط التفاوض التلقائي، فإنه يرفرف باستمرار ويفشل إرتباط التفاوض التلقائي. تم تصنيع اللوحات الأم باستخدام مجموعة شرائح Intel غير متوافقة مع محولات Cisco ومحاور NetGear.	محطة العمل طراز Precision 420/530/620 من Dell
إزالة تثبيت البرامج الإدارية التي تم تثبيتها في الأصل مع ملفات برنامج التشغيل.	تأتي برامج تشغيل بطاقة واجهة الشبكة (NIC) مجمعة ببعض البرامج الإدارية، والتي تؤثر على بطاقة NIC عندما تكون قيم السرعة/الإرسال ثنائي الإتجاه مشفرة بشكل ثابت. تاريخ الإصدار: الإصدار 2005/17/6، الإصدار 7.1.0، نوع تنزيل A04: التطبيق	يأتي الارتباط مع التفاوض التلقائي فقط للسرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.	وحدة التحكم المدمجة لشبكة جيحابت Broadcom NetXtreme 57xx
لحل هذه المشكلة، تضاف كلمة أساسية جديدة للإستقطاب	تقوم بعض المحولات 100/10 بتنفيذ التصحيح التلقائي للكابلات المعكوسة قطبيا والتي لا تتوافق	أداء بطيء للغاية عند التشغيل بسرعة 10 ميغابت في الثانية.	مهايئ IBM 10/100 EtherJet CardBus

<p>التلقائي في خصائص المحول المتقدمة. إذا تطلب الأمر، يمكن ضبط الإعداد الافتراضي ل ON، والذي يعني أن البطاقة تعوض عن الكبلات المعكوسة، على التشغيل لتعطيل تصحيح القطبية. وهذا يستعيد الإنتاجية العادية.</p>	<p>تماما مع نفس التصحيح الذي يقدمه مهائبي IBM 10/100 EtherJet CardBus. في حالة فرض سرعة الشبكة على 10 ميجابت في الثانية، فقد تظهر مشكلات خطيرة في سعة المعالجة.</p>		
<p>ترقية IBM ThinClie إلى nt حزمة الخدمة 3. 0.</p>	<p>تقوم محطات العمل الأقدم من حزمة الخدمة 3.0 برسم الارتباط على المحول بعد الاستخدام المستمر عند التوصيل بمحولات Catalyst 2948G أو 4000 على الإصدار x.6 من البرنامج والإصدارات الأحدث.</p>	<p>يرفرف الرابط باستمرار بعد العملية الموسعة.</p>	<p>محطات عمل IBM ThinClient</p>
<p>1. أختار لو &gt; ة التح كم &lt; النظا &lt; م</p>	<p>قد يرجع السبب في ذلك إلى إدارة الطاقة. اتصل بدعم إنتل الفني للحصول على المزيد من المعلومات.</p>	<p>وصلات متسقة لأعلى/لأسفل بمحولات Catalyst.</p>	<p>مجموعة الشرائح Intel PRO/100</p>

<p>الأجهزة &lt; إدارة الأجهزة هزة. 2. أختار مهام الشبكة &lt; Intel PRO 1000 + 3. في علام ة تبوي ب إدارة ة الطاقة، قم بالغاء ء تحدي د .</p>			
<p>اتصل بالدعم الفني من إنتل للحصول على أحدث برامج التشغيل.</p>	<p>وتنشأ مسألة قابلية التشغيل البيئي من تنفيذ تمديد الناقل. ملحق الناقل مفصل في القسم الفرعي 35.2.3.5 في مواصفات IEEE 802.3. يمكن إستخدام ملحق الحامل لتبديل آخر بايت من الحزمة، لذلك تم محاذاة</p>	<p>عندما يتم توصيل بطاقة واجهة شبكة (NIC) من Intel PRO/1000 T بمحول Catalyst، يمكنك أن ترى توصيلات شبكة ضعيفة أو أعداد مفرطة من الحزم التي يتم إسقاطها. تنشأ مشكلة قابلية</p>	<p>بطاقة واجهة شبكة (NIC) جيجايت نحاسية طراز PRO/1000 T من Intel</p>



		التشغيل البيئي عندما تقوم وحدة ذات واجهة 10 بت (TBI) بإرسال حزمة بايت فردية إلى جهاز إستقبال باستخدام واجهة Gigabit غير معتمدة على الوسائط (GMII).	
اتصل بالدعم التقني للمورد للحصول على أحدث برنامج تشغيل لحل المشكلة.	يؤثر ضبط السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه فقط على المنفذ الأول من المنافذ الأربعة.	يتعذر تعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الاتجاه يدويا بشكل صحيح.	بطاقة Sun Microsystems QFE
اتصل بدعم المورد الفني أو بطاقة جيجابت v2.0.	من المحتمل ألا يتمكن V1.1 من إنشاء إرتباط بمحول.	تعذر إنشاء الارتباط.	بطاقات Sun MicroSystems v1.1 جيجابت
لا تقم بتشغيل بطاقة واجهة الشبكة (NIC) هذه بسرعة 100 ميغابت في الثانية، وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل.	عملية الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل مدعومة فقط بسرعة 10 ميغابت في الثانية. الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل غير مدعوم بسرعة 100 ميغابت في الثانية. لا تؤثر الكلمة الأساسية LineMode على الأداء بسرعة 100 ميغابت في الثانية. إذا تم تعيين الكلمة الأساسية LineSpeed على 100	عدم التفاوض أو التشغيل بشكل صحيح بسرعة 100 ميغابت في الثانية، الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل.	بطاقة CreditCard إترنت 100/10 CE3B-100 من Xircom

	<p>Mbps وتم تعيين الكلمة الأساسية LineMode على الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل، يتم تجاهل الكلمة الأساسية LineMode. لا يتاح الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 10 ميجابت في الثانية إلا في حالة توصيل المحول بمحول أو موزع قادر على الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.</p>		
<p>على هذه المهائيات، لكي تعمل في وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل، يجب تعيين الكلمة الأساسية LineSpe على ed 10 Mbps، كما يجب تعيين الكلمة الأساسية LineMod على e الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. يمكن تعيين الكلمة الأساسية نوع الكبل على الكشف التلقائي أو</p>	<p>لا يمكن ل CE3 و CE3B في بعض الحالات التفاوض بسرعة 10 ميجابت في الثانية، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.</p>	<p>عدم التفاوض على الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل بسرعة 10 ميجابت في الثانية.</p>	<p>بطاقة CreditCard إترنت 100/10 CE3B-100 من Xircom</p>

<p>10BASE-T/100BaseT<sub>X</sub> كما يجب تعيين المنفذ ذي الصلة على الموزع أو المحول المرفق على 10 ميجابت في الثانية، الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل.</p>			
<p>لحل هذه المشكلة، تضاف كلمة أساسية جديدة للقضية الآلية في خصائص المحول المتقدمة في إصدار برنامج التشغيل 3.01. يمكن تعيين الإعداد الافتراضي ON، الذي يعني أن البطاقة تعوض عن الكبلات المعكوسة، إلى لتعطيل تصحيح القضية. وهذا يستعيد الإنتاجية العادية.</p>	<p>تقوم بعض محاولات 100/10 بتنفيذ التصحيح التلقائي للكابلات المعكوسة قريبا التي لا تتوافق تماما مع نفس التصحيح الذي يقدمه CBE/RBE. في حالة فرض سرعة الشبكة على 10 ميجابت في الثانية، فقد تظهر مشكلات خطيرة في سعة المعالجة.</p>	<p>أداء بطيء للغاية عند التشغيل بسرعة 10 ميجابت في الثانية.</p>	<p>طرز مهابئ CardBus Ethernet 10/100 RealPort2 (R2BE/RBE/CBE من Xircom )</p>
<p>تضاف كلمة أساسية</p>	<p>تأخير التهيئة. يتعذر على بعض المحولات</p>	<p>قد تتعطل اتصالات الشبكة الأولية. يمكن</p>	<p>طرز مهابئ CardBus Ethernet 10/100</p>

<p>جديدة هي "تأخير التهيئة" إلى خصائص المحول المتقدمة التي تمنع إعادة توجيه طلبات الشبكة لفترة زمنية يمكن للمستخدم تحديدها. يمكن إضافة التأخيرات التي تتراوح من 1 إلى 60 ثانية. في معظم الحالات، إذا قمت بإضافة تأخير في النطاق الثاني 1-3، فإنه يحل المشكلة.</p>	<p>والموجهات إعادة توجيه حركة مرور الشبكة فوراً عندما يقوم محول الشبكة أولاً بإنشاء ارتباط بأحد المنافذ الخاصة به بسبب تأخيرات التهيئة. تشاهد هذه المشكلة عادة عندما يكون محول الشبكة موصلاً مباشرة بالمنفذ الموجودة على المحول. في الوضع الافتراضي لا يكون لدى المحول أي تأخير تقريبا بين الارتباط وطلب الشبكة الأولى عند استخدامه في بعض أنظمة التشغيل.</p>	<p>أن يحصل بروتوكول DHCP على عنوان IP، وقد يفشل تسجيل دخول Windows NT و Novell IPX.</p>	<p>RealPort2 (R2BE/RBE/CBE) من Xircom</p>
<p>إذا حاولت استخدام CBE/CB E2/RBE في جهاز إضافة منافذ أو محطة إرساء، مع Windows 95، واجهت مشاكل، فأكد أن الكمبيوتر المحمول يتضمن أحدث نظام إدخال وإخراج أساسي (BIOS)</p>	<p>يلزم تحديث نظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS) أو برنامج التشغيل. اتصل بدعم المورد للحصول على مزيد من المعلومات.</p>	<p>غير قادر على الاتصال بالشبكة أو الحصول على عنوان IP من خادم DHCP عند اتصاله بمورد منافذ أو محطة إرساء.</p>	<p>طرز مهابئ CardBus Ethernet 10/100 RealPort2 (R2BE/RBE/CBE) من Xircom</p>

وأن أحدث تصحيات الشركة المصنعة وبرامج الأدوات المساعدة مثبتة.			
حد معروف لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) طرز XE2000. ارجع إلى ملاحظات إصدار XE2000.	تعمل بطاقات واجهة الشبكة (NIC) فقط على وضع الوحدات التلقائية بسرعة 100 ميغابت في الثانية، مع وضع الإرسال أحادي الإتجاه.	لا يعمل على الإرسال التلقائي بسرعة 100 ميغابت في الثانية، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.	بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز XE2000 من PCMCIA Xircom
ProxyIM Tsunami 5054-R غير متوافق مع Catalyst 4510R- E.	منافذ تفاوض الجسر اللاسلكي Catalyst 4510R-E و ProxyIM Tsunami 5054-R تفشل ومعدل النجاح يكون متقطعاً.	لا تفاوض بشكل صحيح مع Cisco Catalyst 4510R-E.	جسر ProxyIM اللاسلكي طراز R-5054

## الملحق أ: المعلومات المطلوب تجميعها قبل إنشاء طلب خدمة

إذا لم يحل إجراء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الموضح في هذا المستند مشكلتك، فأنت بحاجة إلى إنشاء طلب خدمة باستخدام [دعم Cisco التقني](#). قبل إنشاء طلب خدمة، قم بجمع المعلومات التالية:

1. حدد المشكلة المحددة مع قابلية التشغيل البيني لبطاقة واجهة الشبكة (NIC) إلى المحول. على سبيل المثال، هل المشكلة فقط مع DHCP أو Novell IPX أو تسجيل الدخول أو الأداء؟
2. قم بإصدار الأمر `show tech-support` من جميع أجهزة Cisco المتأثرة، إذا كان ذلك ممكناً؛ أو، قم بإصدار الأمر `show module`، أو `show config`، أو `show version`، أو الأمر `show port`.
3. تعرف على طراز وصيغة بطاقة واجهة الشبكة (NIC).
4. تعرف على نظام التشغيل وإصدار برنامج تشغيل NIC.
5. تحقق من تناسق المشكلة. على سبيل المثال، هل تحدث المشكلة عبر محولات Catalyst المتعددة؟

## الملحق ب: فهم كيفية عمل التفاوض التلقائي

يستخدم التفاوض التلقائي إصداراً معدلاً من اختبار سلامة الارتباط يتم استخدامه لأجهزة 10BASE-T للتفاوض حول السرعة وتبادل معلومات التفاوض التلقائي الأخرى. يشير اختبار سلامة الارتباط 10BASE-T الأصلي إلى NLP. ويشار إلى الإصدار المعدل من اختبار سلامة الارتباط للوصول التلقائي بسرعة 100/10 ميغابت في الثانية باسم FLP. تتوقع أجهزة 10BASE-T اندفاع نبضة كل 16 ثانية (+/- 8) ملي ثانية (ثانية) كجزء من اختبار سلامة الارتباط. يرسل

بروتوكول FLP الخاص بالتشغيل التلقائي بسرعة 100/10 ميجابت في الثانية هذه النوبات كل 16 ميجابت (+/-) 8 ثانية مع النبضات الإضافية كل 62.5 (+/-) 7 ميكروثانية. تقوم النبضات الموجودة ضمن تسلسل الاندفاع بإنشاء كلمات التعليمات البرمجية التي يتم استخدامها لتبادل التوافق بين شركاء الارتباط. تحافظ عملية FLP هذه المستخدمة في تشغيل التفاوض التلقائي على التوافق مع إصدارات سابقة من موصلات 10BASE-T الحالية، حيث يتم تفجير النبض كل 16 ثانية (+/-) 8 ميجائانية للتوافق مع اختبار سلامة الارتباط لأجهزة 10BASE-T العادية. إذا قام جهاز بإرسال بروتوكول FLP واستلام بروتوكول NLP فقط، سيقوم الجهاز على الفور بوقف إرسال بروتوكول FLP ويمكن جهاز 10BASE-T القياسي من متابعة عملية 10BASE-T.

يوضح هذا الجدول الخيارات الممكنة القابلة للبرمجة لسجل التحكم لواجهة FastEthernet. تحدد هذه الخيارات كيفية عمل واجهة FastEthernet عند اتصالها بشريك ارتباط. يشير 0 في عمود وحدات بت إلى عنوان السجل القابل للبرمجة، ويشير الرقم العشري بعد الرقم 0 إلى وضع وحدات البت داخل سجل 16 بت.

### الجدول 12—خيارات سجل التحكم في الواجهة المادية (PHY) القابلة للبرمجة

ال و ط ب ف ا ل	الاسم	بت
1 = إ ع ا د ة ت ع ي ن P H Y 0 = ال و ط ب ف ا ل ع ا ل ر د ي	إعادة تعيين	0.15
1 = و ط ب ف ا ل ع ا ل ر د ي	إسترجاع	0.14













الإ ي ق ف		
را ع ال ت 0. 1 3	تحديد المعدل (البت الأكثر أهمية [MSB])	0.6

تتضمن وحدات بت السجل ذات الصلة بهذا المستند 0.12 و 0.8 و 0.6. يتم توثيق وحدات بت السجل الأخرى في مواصفات IEEE 802.3u. استنادا إلى IEEE 802.3u، من أجل تعيين المعدل (السرعة) يدويا، يجب تعيين وحدة بت التفاوض التلقائي، 0.12، على قيمة 0. وتنتيجة لذلك، يجب تعطيل التفاوض التلقائي لتعيين السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه يدويا. إذا تم تعيين التفاوض التلقائي على القيمة 1، فإن وحدات بت 0.13 و 0.8 لا قيمة لها، ويستخدم الارتباط التفاوض التلقائي لتحديد السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه. عندما يتم تعطيل التفاوض التلقائي، فإن القيمة الافتراضية للإرسال ثنائي الاتجاه هي half-duplex، ما لم يتم برمجة الإصدار 0.8 إلى 1، والذي يمثل الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل.

استنادا إلى معيار IEEE 802.3u، لا يمكن تكوين شريك ارتباط واحد يدويا بسرعة 100 ميجابت في الثانية، مع وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل ووضع الإرسال أحادي الاتجاه مع الاستمرار إلى وضع الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل مع شريك الارتباط الآخر. إذا حاولت تكوين أحد شركاء الارتباط بسرعة 100 ميجابت في الثانية والإرسال ثنائي الاتجاه الكامل وشريك الارتباط الآخر للوصول إلى التفاوض التلقائي، فهذا يؤدي إلى عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه. وذلك نظرا لقيام أحد شركاء الارتباط التفاوض التلقائي وعدم رؤية أي معلمات التفاوض التلقائي من شريك الارتباط الآخر والافتراضية عن الإرسال أحادي الاتجاه.

كما هو موضح في [الملحق \(ب\): فهم كيفية عمل التفاوض التلقائي](#)، يتم استخدام النبضات الموجودة في بروتوكول نقل الصوت (FLP) لاستخلاص كلمات برمجة تقوم بتبادل إمكانيات شريك الارتباط. يشار إلى كلمة الرمز الأولى المتبادلة باسم الصفحة الأساسية. يقوم بإبلاغ كل شريك ارتباط بنوع الرسالة IEEE 802.3 أو IEEE 802.9a، وبحقل قدرة تقنية. يتم تشفير حقل قدرة التقنية هذا لتبادل أقصى سرعة تشغيل وازدواج لكل شريك ارتباط.

## معلومات ذات صلة

- [تكوين إيثرنت 1000Mb/100/10 التفاوض التلقائي للإرسال أحادي/مزدوج الاتجاه واستكشاف أخطائه وإصلاحها](#)
- [دعم منتجات محولات LAN](#)
- [دعم تقنية تحويل شبكات LAN](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل