

# ةدحول ا ذفنم لا لاصتا ااطخأ فاشكتسأ لوحم لعل اهال صإو WS-X6348 ةي طمن لا Cisco IOS جم ان رب لغشي Catalyst 6500/6000 System

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[قبل البدء](#)

[بنية الوحدة النمطية WS-X6348](#)

[مشكلات معروفة](#)

[أستكشاف أخطاء الوحدة النمطية WS-X6348 Catalyst 6500/6000 وإصلاحها اتصال المنفذ](#)

[التعليمات بالتفصيل](#)

[أوامر المخرجات التي سيتم تجميعها قبل الاتصال ب TAC](#)

[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يناقش هذا المستند أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بالتفصيل لوحدة WS-X6348 النمطية على المادة حفازة 6000/6500 التي تشغل برنامج Cisco IOS® ويخرج الأمر للتجميع قبل الاتصال ب TAC.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مادة حفازة 6500 مع مشرف II مع متعدد طبقات مفتاح سمة بطاقة 2 (MSFC2)
- الوحدة النمطية WS-X6348 Module
- Cisco IOS الإصدار 12.1(11b)E4

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين مسموح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

## الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

## قبل البدء

### بنية الوحدة النمطية WS-X6348

يتم التحكم في كل بطاقة من بطاقات WS-X6348 بواسطة دائرة مدمجة خاصة بتطبيق واحد (ASIC) تقوم بتوصيل الوحدة النمطية بكل من اللوحة الخلفية لنقل البيانات بسرعة 32 جيجابت الخاصة بالمحول وبمجموعة من أربع بطاقات ASIC أخرى تتحكم في مجموعات من 12 منفذاً بسرعة 100/10.

يعد فهم هذه البنية أمراً مهماً لأنه يمكن أن يساعد في أكتشاف أخطاء الواجهة وإصلاحها. على سبيل المثال، إذا فشلت مجموعة من 12 واجهة 100/10 في التشخيصات عبر الإنترنت (ارجع إلى الخطوة 18 من هذا المستند لمعرفة المزيد حول الأمر `show diagnostic module <mod>`), يشير ذلك عادةً إلى فشل أحد واجهات ASIC المذكورة أعلاه.

### مشكلات معروفة

قد ترى رسالة مماثلة لرسالة أو أكثر مما يلي في syslogs أو إخراج الأمر `show log`:

- المجموع الاختباري لرأس قمة الملف
- خطأ في الجهاز الخاص بحالة Mdtif للملف
- خطأ CRC الخاص بحزمة Mdtif للملف
- خطأ في التدفق السفلي الخاص بـ Pb Rx للملف
- خطأ في تماثل Pb Rx للملف

إن يرى أنت واحد أو أكثر من هذا رسالة، وأنت تتلقى مجموعة من 12 ميناء التصق ولا يمر حركة مرور، أنجزت الخطوات التالية:

1. قم بتعطيل الواجهات وتمكينها.
  2. إعادة ضبط الوحدة النمطية (من خلال إصدار الأمر `(hw-module <module#>reset`).
  3. قم بإعادة ضبط الوحدة النمطية بشكل ثابت عن طريق إعادة تعيين البطاقة مادياً أو عن طريق إصدار أوامر التكوين العام `<module> no power enable module <module#>` و `<module#> power enable module <module#>`.
- بعد إجراء الخطوات 2 و/أو 3، اتصل بـ [مركز المساعدة الفنية \(TAC\)](#) بالمعلومات الواردة أعلاه إذا واجهت واحداً أو أكثر من الأمور التالية:

- لا يتم نشر الوحدة النمطية على الإنترنت.
- تظهر الوحدة النمطية عبر الإنترنت، ولكن مجموعة من 12 واجهة تفشل في التشخيص (كما هو موضح في الإخراج من الأمر `show diagnostic module <mod>`).
- الوحدة النمطية عالقة في الحالة الأخرى عند التمهيد.
- تصبح جميع مصابيح LED الخاصة بالمنفذ على الوحدة النمطية كهربائية.
- تكون جميع الواجهات في الدولة handicapé كما يظهر من خلال إصدار الأمر `show interfaces status <module>`.

## أستكشاف أخطاء الوحدة النمطية WS-X6348 Catalyst 6500/6000

# إصلاحها اتصال المنفذ

## التعليمات بالتفصيل

لتنفيذ أستكشاف أخطاء اتصال المنفذ وإصلاحها على الوحدة النمطية Catalyst 6500/6000 WS-X6348، أكمل الخطوات التالية:

تحقق من إصدار البرنامج قيد الاستخدام وتأكد من عدم وجود مشاكل معروفة في WS-X6348 مع هذا الرمز.  
e-6509-a#show version

```
Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-DSV-M), Version 12.1(11b)E4, EARLY DEPLOY
(MENT RELEASE SOFTWARE (fc1

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

.Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc

Compiled Thu 30-May-02 23:12 by hqluong

Image text-base: 0x40008980, data-base: 0x415CA000

(ROM: System Bootstrap, Version 12.1(4r)E, RELEASE SOFTWARE (fc1

BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-DSV-M), Version 12.1(11b)E4, EARLY DEPLOY
(MENT RELEASE SOFTWARE (fc1

e-6509-a uptime is 3 weeks, 2 days, 23 hours, 29 minutes

(System returned to ROM by power-on (SP by power-on

System restarted at 20:50:55 UTC Wed Oct 23 2002

"System image file is "bootflash:c6sup22-dsv-mz.121-11b.E4

.cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 112640K/18432K bytes of memory

Processor board ID SAD054305CT

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

.Bridging software

.X.25 software, Version 3.0.0

(Ethernet/IEEE 802.3 interface(s 24

(Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s 2

(FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s 120

(Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s 10
```

.381K bytes of non-volatile configuration memory

.(16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K

Configuration register is 0x2102

2. تحقق من أن الوحدة النمطية هي WS-X6348 وأن الحالة "موافق".

e-6509-a#show module 4

.Mod Ports Card Type	Model	Serial No		
port 10/100 mb RJ45	WS-X6348-RJ-45	SAL05187Q59 48 48 4		
Mod MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
0005.3130.6bc8 to 0005.3130.6bf7	5.0	5.4(2)	7.2(0.35)	Ok 4
Mod Sub-Module	Model	Serial	Hw	Status
Inline Power Module	WS-F6K-PWR		1.0	Ok 4

#e-6509-a

في إخراج الأمر أعلاه، تحقق من حالة الوحدة النمطية. ويمكن أن يكون ذلك في إحدى الحالات التالية: - كل شيء على ما يرام. - لا تتوفر طاقة كافية لتشغيل الوحدة. - تم على الأرجح قطع اتصال بروتوكول الاتصال التسلسلي (SCP). - يشير هذا على الأرجح إلى وحدة نمطية أو فتحة سيئة. handicap - عرض الإخراج من الأمر show log (معروض في الخطوة 4) لمعرفة ما إذا كانت هناك أي رسائل حول سبب وجود الوحدة النمطية في الحالة handicap.

3. تحقق من صحة تكوين الواجهة المحددة وأي تكوين عام قد يؤثر على الواجهة. تأكد من تكوين خيارات مثل PortFast للشجرة المتفرعة، في الوقت المناسب.

e-6509-a#show running-config interface fastethernet 4/1  
...Building configuration

```
Current configuration : 134 bytes
!
interface FastEthernet4/1
  no ip address
  switchport
  switchport access vlan 2
  switchport mode access
  spanning-tree portfast
end
```

e-6509-a#show running-config interface vlan 2  
...Building configuration

```
Current configuration : 61 bytes
!
interface Vlan2
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
end
```

e-6509-a#show running-config  
...Building configuration

Current configuration : 9390 bytes

Last configuration change at 20:23:32 UTC Sat Nov 16 2002 !  
NVRAM config last updated at 20:54:58 UTC Wed Oct 23 2002 !

!  
version 12.1

```
service timestamps debug datetime
service timestamps log datetime
no service password-encryption
```



الوضع "تلقائي" في هذه الحقول. تأكد من أن الجهاز المرفق بهذه الواجهة له نفس الإعدادات الخاصة بهذه الواجهة فيما يتعلق بتعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الاتجاه بشكل ثابت أو التفاوض التلقائي على السرعة والإرسال ثنائي الاتجاه. إذا كان المنفذ الخاص بك هو منفذ موجه، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10. وإلا استمر أدناه. إن يكون القارن في دولة handicapé، أصدرت التالي أمر خيار أن يحدد السبب:

```
e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/1 status err-disabled
Port Name Status Reason
Fa4/1 connected none
```

السبب (الموجود ضمن حقل السبب) لوضعها في دولة handicapé يمكن أن يكون أي من التالي: بدوجارد-dtp flap جنينج بيجماية الجذراكتشاف الرابط أحادي الاتجاه (udld) دولة handicapé حالة تشغيل مماثلة لحالة ارتباط down. أنت ينبغي أصدرت الإيقاف عمل وال ما من إيقاف عمل أمر أن يسترد يدوبا قارن من err-disable بعد يثبت سبب الخطأ. قارن يعرض سبب = none يلمح إلى أن القارن ليس حاليا في دولة handicapé.

6. إذا تم تكوين واجهة كخط اتصال، فتتحقق للتأكد من أنها في الحالة الصحيحة ومن أن شبكات VLAN المناسبة هي إعادة توجيه الشجرة المتفرعة وليست منقحة بواسطة VTP. ل dot1q شنته، تأكدت أن ال VLAN أهلي طبيعي يطابق أن من الأداة على الآخر جانب من الشنته.

```
e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/2 trunk
```

```
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa4/2 on 802.1q trunking 1
```

```
Port Vlans allowed on trunk
Fa4/2 1-1005
```

```
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa4/2 1-2,1002-1005
```

```
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa4/2 1,1002-1005
```

في الإنتاج أعلاه، أنت تستطيع رأيت أن إترنت سريع قارن 2/4 في حالة التوصيل وهو dot1q شنته مع VLAN أهلي طبيعي = 1. تم تعيين وضع التوصيل بشكل ثابت على. ملاحظة: بينما توجد شبكة VLAN رقم 2 في قائمة مجالات الإدارة المسموح بها والنشطة في شبكات VLAN، فإنها غير موجودة في شبكات VLAN في حالة إعادة توجيه الشجرة المتفرعة وليست قائمة منبثقة، نظرا لأن واجهة الإترنت السريع 2/4 هي في الواقع حطر الشجرة المتفرعة لشبكة VLAN رقم 2.

```
e-6509-a#show spanning-tree interface fastethernet 4/2 state
VLAN1 forwarding
VLAN2 blocking
VLAN1002 forwarding
VLAN1003 forwarding
VLAN1004 forwarding
VLAN1005 forwarding
```

يمكن استخدام الأمر التالي للتحقق من تكوين واجهة تم تكوينها كخط اتصال أو محول وصول L2 وحالتها: فيم7. يلي مثال على منفذ switchport للوصول إلى L2:

```
e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/1 switchport
Name: Fa4/1
```

```
Switchport: Enabled
```

```
Administrative Mode: static access
```

```
Operational Mode: static access
```

```
This is an L2 static access interface. Administrative Trunking Encapsulation: ---!
negotiate Operational Trunking Encapsulation: native Negotiation of Trunking: Off Access
```

```
(Mode VLAN: 2 (VLAN0002
```

```
This interface is a member of VLAN 2. Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) ---!
```

```
Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping:
none Operational private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-
```

```
1001 e-6509-a#show running-config interface fastethernet 4/1
```

```
...Building configuration
```

```

Current configuration : 134 bytes
!
interface FastEthernet4/1
    no ip address
    switchport
switchport access vlan 2
switchport mode access
spanning-tree portfast
end

```

وفيما يلي مثال على محول منفذ خط اتصال L2:

```

e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/2 switchport
Name: Fa4/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
This interface is a trunk. Administrative Trunking Encapsulation: dot1q ---!
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
This interface is a dot1q trunk. Negotiation of Trunking: On ---!
This interface became a dot1q trunk through !--- negotiations with its link partner. ---!
(Access Mode VLAN: 1 (default) Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
The native VLAN = 1. Administrative private-vlan host-association: none Administrative ---!
private-vlan mapping: none Operational private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: ALL
No VLANs have been cleared from this trunk. Pruning VLANs Enabled: 2-1001 ---!
VLANs in this range are capable of being pruned !--- by the VTP. e-6509-a#show ---!
running-config interface fastethernet 4/2
...Building configuration

```

```

Current configuration : 121 bytes
!
interface FastEthernet4/2
    no ip address
    switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
end

```

8. تحقق من إنشاء إدخلات الذاكرة القابلة للتوجيه (CAM) الديناميكية للمحتوى لأي حركة مرور تدخل واجهة خط الاتصال أو منفذ المحول L2 التي تقوم باكتشاف أخطائها وإصلاحها. تأكد من أن إدخل CAM مرتبط بشبكة VLAN الصحيحة.

```

e-6509-a#show mac-address-table interface fastethernet 4/1
Codes: * - primary entry

```

vlan	mac address	type	qos	ports
	00d0.0145.bbfc	dynamic	--	Fa4/1 2 *

9. تحقق من إعادة توجيه واجهة خط اتصال أو محول L2 للشجرة المتفرعة على شبكة (شبكات) VLAN الصحيحة. تأكدت أن portFast مكنت أو أعجزت حيث مناسب.

```

e-6509-a#show spanning-tree interface fastethernet 4/1
Port 193 (FastEthernet4/1) of VLAN2 is forwarding
.Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.193
Designated root has priority 8192, address 00d0.0145.b801
Designated bridge has priority 8192, address 00d0.0145.b801
Designated port id is 129.1, designated path cost 0
Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 8483
BPDU: sent 115, received 4368
The port is in the portfast mode

```

```

e-6509-a#show spanning-tree interface fastethernet 4/1 state
VLAN2 forwarding

```

```

e-6509-a#show spanning-tree vlan 2

```

```

VLAN2 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 32768, address 0008.20f2.a002
  Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
  Current root has priority 8192, address 00d0.0145.b801
  Root port is 193 (FastEthernet4/1), cost of root path is 19
  Topology change flag not set, detected flag not set
Number of topology changes 6 last change occurred 02:18:47 ago
  Times: hold 1, topology change 35, notification 2
        hello 2, max age 20, forward delay 15
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

```

```

Port 193 (FastEthernet4/1) of VLAN2 is forwarding
.Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.193
  Designated root has priority 8192, address 00d0.0145.b801
  Designated bridge has priority 8192, address 00d0.0145.b801
  Designated port id is 129.1, designated path cost 0
  Timers: message age 1, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 8543
        BPDU: sent 115, received 4398
  The port is in the portfast mode

```

```

Port 194 (FastEthernet4/2) of VLAN2 is blocking
.Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.194
  Designated root has priority 8192, address 00d0.0145.b801
  Designated bridge has priority 8192, address 00d0.0145.b801
  Designated port id is 129.2, designated path cost 0
  Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
        BPDU: sent 230, received 4159

```

10. بالنسبة لواجهات L3 الموجهة، تأكد من أنك تتعلم إدخال مسارات IP وبروتوكول تحليل العنوان (ARP). تأكد من تكوين جيران بروتوكول التوجيه بشكل صحيح من خلال الواجهة المعنية.

```

e-6509-a#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       candidate default, U - per-user static route, o - ODR - *
       P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

C    200.200.200.0/24 is directly connected, Loopback1
      is subnetted, 1 subnets 160.10.0.0/24
C    160.10.10.0 is directly connected, Vlan1
      is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 130.130.0.0/16
D    130.130.0.0/16 is a summary, 01:24:53, Null0
C    130.130.130.0/24 is directly connected, FastEthernet4/3
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
D    120.0.0.0/8 [90/130816] via 192.168.2.1, 01:14:39, Vlan2
D    150.150.0.0/16 [90/130816] via 192.168.2.1, 01:14:39, Vlan2

```

```

e-6509-a#show ip arp
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
-----
Internet 192.168.2.2      -          0008.20f2.a00a ARPA   Vlan2
Internet 192.168.2.1      85         00d0.0145.bbfc ARPA   Vlan2
Internet 130.130.130.2    74         00d0.0145.bbfc ARPA   FastEthernet4/3
Internet 130.130.130.1    -          0008.20f2.a00a ARPA   FastEthernet4/3
Internet 160.10.10.1      -          0008.20f2.a00a ARPA   Vlan1

```

```

e-6509-a#show ip arp 130.130.130.2
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
-----

```



```

e-6509-a#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 1
H   Address                Interface   Hold Uptime   SRTT   RTO   Q   Seq Type
  sec)              (ms)      Cnt Num)
    Fa4/3             14 01:14:54    1 3000  0  2           130.130.130.2  1
    V12               13 01:25:10    1  200  0  1           192.168.2.1    0

```

11. إذا كانت الواجهة متصلة بجهاز Cisco آخر، فاستخدم بروتوكول استكشاف (Cisco CDP) للتحقق من إمكانية رؤية هذه الواجهة لذلك الجهاز. ملاحظة: يجب تمكين CDP على هذا المحول وجهاز Cisco الآخر. لاحظ أيضا أن CDP خاص ب Cisco، وبالتالي لا يعمل مع أجهزة غير Cisco. تأكد من تمكين CDP بشكل عام على هذا المحول عن طريق إصدار الأمر التالي.

```

e-6509-a#show cdp
:Global CDP information
Sending CDP packets every 60 seconds
Sending a holdtime value of 180 seconds
Sending CDPv2 advertisements is enabled

```

تأكد من تمكين CDP على الواجهة من خلال إصدار الأمر أدناه. إذا تم تعطيل CDP على الواجهة، فإن الأمر التالي لن يوفر أي إخراج. يمكنك أيضا إصدار الأمر `show running-config interface fastEthernet` `show mod/port` لضمان عدم وجود الأمر `no cdp enable` على الواجهة.

```

e-6509-a#show cdp interface fastEthernet 4/1
FastEthernet4/1 is up, line protocol is up
Encapsulation ARPA
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds

```

في المثال التالي، تتصل واجهة الإيثرنت السريع 1/4 على المحول Catalyst 6509 switch مباشرة بواجهة الإيثرنت السريع 1/5 على محول Catalyst 6509 آخر. يشغل المجاور (Catalyst 6500 CatOS 6.3(9)، ويطلق عليه اسم "e-6509-b". يحتوي على عنوان IP 192.168.2.3. تم تعلم هذه المعلومات من خلال إعلان CDP الإصدار 2.

```

e-6509-a#show cdp neighbors fastEthernet 4/1 detail
-----
(Device ID: SCA041601ZB(e-6509-b
:(Entry address(es
IP address: 192.168.2.3
Platform: WS-C6509, Capabilities: Trans-Bridge Switch IGMP
Interface: FastEthernet4/1, Port ID (outgoing port): 5/1
Holdtime : 174 sec

```

```

: Version
(WS-C6509 Software, Version McpSW: 6.3(9) NmpSW: 6.3(9)
Copyright (c) 1995-2002 by Cisco Systems

```

```

advertisement version: 2

```

```

'VTP Management Domain: 'test
Native VLAN: 2
Duplex: full

```

يمكن استخدام الأمر التالي للتحقق من ما إذا كانت الواجهة تقوم بإرسال حزم الإصدار 1 أو الإصدار 2 من CDP واستقبالها وما إذا كان قد تم تجربة أي أخطاء:

```

e-6509-a#show cdp traffic
: CDP counters

```

```

Total packets output: 30781, Input: 30682
Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 0
No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0
CDP version 1 advertisements output: 0, Input: 0
CDP version 2 advertisements output: 30781, Input: 30682

```

تتيح معظم الأجهزة غير التابعة ل Cisco وكذلك أجهزة Cisco التي تحتوي على CDP معطلة لحزم CDP المرور خلالها. قد يقودك هذا أحيانا إلى الاعتقاد بأن جهازين من أجهزة Cisco التي تم تمكين CDP منها

متصلان مباشرة عندما لا يكون ذلك، في الواقع، واردا. يستخدم CDP عنوان وجهة البث المتعدد 0C--00-01 CC-CC، والذي يتم فضت عادة عبر شبكة VLAN الخاصة بمحول غير ممكن CDP أو لا يدعم CDP. ملاحظة: تتوفر أوامر مسح جدول CDP ومسح عدادات cdp ويمكن إستخدامها لمسح جدول CDP والعدادات إذا لزم الأمر.

12. تحقق من حالة الواجهة التي تواجه مشاكل وصحتها، وما إذا كانت حركة المرور تمر خلالها.

```
e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/1
FastEthernet4/1 is up, line protocol is up
(Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 0005.3130.6bc8 (bia 0005.3130.6bc8
,MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Full-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:02, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
(Output queue :0/40 (size/max
minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
packets input, 571304 bytes, 0 no buffer 7915
Received 7837 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0
input packets with dribble condition detected 0
packets output, 332670 bytes, 0 underruns 3546
output errors, 0 collisions, 4 interface resets 0
babblers, 0 late collision, 0 deferred 0
lost carrier, 0 no carrier 0
output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
```

FastEthernet4/1 - يشير ذلك إلى أن جهاز الواجهة نشط حالياً. كما يمكن أن يشير إلى أن الواجهة قد تم إسقاطها بواسطة المسؤول عن طريق إصدار أمر إغلاق الواجهة، إذا كانت الحالة تقرأ بشكل معطل إدارياً.

- يشير هذا إلى ما إذا كانت عمليات البرامج التي تتعامل مع بروتوكول الخط للواجهة تعتبر الخط قابلاً للاستخدام. MTU - يبلغ الحد الأقصى لوحدة الإرسال (1500) MTU بايت لشبكة إيثرنت بشكل افتراضي (الحد الأقصى لحجم جزء البيانات لإطار إيثرنت قياسي). للحصول على دعم الإطارات كبيرة الحجم، يمكن زيادة وحدة الحد الأقصى للإرسال (MTU) إلى 9216 بايت عن طريق إصدار أمر واجهة وحدة الحد الأقصى للنقل (bytes) <mod/port> MTU. / 100 - السرعة الحالية وإعداد الإرسال ثنائي الإتجاه للواجهة. قم بإصدار حالة <mod/port>show interethernet <mod/port> (كما هو موضح في الخطوة 5) لتحديد ما إذا كان هذا الإعداد قد تم تعيينه بشكل ثابت في التكوين، أو تم الحصول عليه من خلال التفاوض التلقائي مع شريك الارتباط. تأكد أيضاً أن الجهاز المرفق بهذه الواجهة له نفس الإعدادات الخاصة بالواجهة فيما يتعلق بتعيين السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه بشكل ثابت أو التفاوض التلقائي على السرعة والإرسال ثنائي الإتجاه.

- هذا مفيد لمعرفة متى فشلت واجهة غير صحيحة. "show interface" - clear counters منذ آخر مرة تمت إعادة تمهيد المبدل فيها. يتم استخدام الأمر clear counters لإعادة ضبط جميع الإحصائيات المعروضة من خلال إصدار الأمر <mod/port>show interfaces fastEthernet <mod/port>. ملاحظة: لا يتم مسح المتغيرات التي قد تؤثر على التوجيه (على سبيل المثال، الحمل والموثوقية) عند مسح العدادات.

- الحجم/الحد الأقصى/حالات السقوط تعني العدد الحالي للإطارات في قائمة الانتظار/الحد الأقصى لعدد الإطارات التي يمكن لقائمة الانتظار الانتظار الانتظار الانتظار الانتظار الانتظار الانتظار أن يستوعبها قبل أن يبدأ في إسقاط الإطارات/العدد الفعلي للإطارات التي تم إسقاطها بسبب تجاوز الحد الأقصى لحجم قائمة الانتظار. يمكن تعديل حجم قائمة انتظار الإدخال عن طريق إصدار <حجم قائمة الانتظار> في أمر الواجهة. توخى الحذر عند زيادة حجم قائمة الانتظار لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تأخيرات في حركة المرور لأن الإطارات تظل عالقة في قائمة الانتظار لفترة أطول من الوقت. - قد يكون السبب الشائع لذلك هو تبديل حركة المرور من ارتباط ذي نطاق ترددي عالٍ إلى ارتباط ذي نطاق ترددي أقل أو حركة مرور من ارتباطات واردة متعددة يتم تبديلها إلى ارتباط صادر واحد. على سبيل المثال، إذا ظهر مقداراً كبيراً من حركة المرور المندفعة على واجهة جيغابت وتم تبديلها إلى واجهة 100 ميغابت في الثانية، فقد يتسبب ذلك في

زيادة إسقاطات الإخراج على الواجهة 100 ميجابت في الثانية. وذلك لأن قائمة انتظار الإخراج على تلك الواجهة تتعرض لضغوط حركة المرور الزائدة بسبب عدم تطابق السرعة بين النطاق الترددي الوارد والصادر. -  
يشير الحجم/الحد الأقصى إلى عدد الإطارات الحالي في قائمة الانتظار/الحد الأقصى لعدد الإطارات التي يمكن لقائمة الانتظار الاحتفاظ بها قبل أن تكون ممتلئة ويجب أن تبدأ في إسقاط الإطارات. يمكن تعديل حجم قائمة انتظار الإخراج عن طريق إصدار أمر **قائمة الانتظار <حجم قائمة الانتظار> الواجهة الخارجية**. توخي الحذر عند زيادة حجم قائمة الانتظار لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تأخيرات في حركة المرور لأن الإطارات تظل عالقة في قائمة الانتظار لفترة أطول من الوقت. / 5 - للحصول على قراءة أكثر دقة عن طريق تحديد فترة زمنية أقصر (لاكتشاف دفعات حركة المرور بشكل أفضل على سبيل المثال)، قم بإصدار أمر الواجهة **<load-interval>seconds**. - إجمالي الحزم الحرة للخطأ التي تم استقبالها وإرسالها على الواجهة. تعد مراقبة هذه العدادات للزيادات مفيدة في تحديد ما إذا كانت حركة المرور تتدفق بشكل صحيح من خلال الواجهة. يتضمن عدد البايت كلاً من البيانات وتغليف MAC في الحزم الخالية من الأخطاء المستلمة والمرسلة بواسطة النظام. - عدد الحزم المستلمة التي تم تجاهلها لعدم وجود مساحة مخزن مؤقت. قارن مع العدد الذي تم تجاهله. غالباً ما تكون عمليات التدفق المفاجئة للبث مسؤولة عن هذه الأحداث. - إجمالي عدد عمليات البث والبث المتعدد التي تم تلقيها على الواجهة. Runtس - الإطارات المستلمة أصغر من الحد الأدنى لحجم إطار (64) IEEE 802.3 بايت لشبكة إيثرنت) ومع فحص تكرار دوري سيئ (CRC). قد يحدث هذا بسبب عدم تطابق الإرسال ثنائي الاتجاه ومشاكل مادية مثل كبل سيئ أو منفذ أو بطاقة واجهة الشبكة (NIC) على الجهاز المرفق. - الإطارات المستلمة التي تتجاوز الحد الأقصى لحجم إطار (1518) IEEE 802.3 بايت لشبكة إيثرنت غير كبيرة) ولها تسلسل فحص إطارات سيئ (FCS). حاول العثور على الجهاز المخالف وإزالته من الشبكة. في كثير من الحالات يكون نتيجة NIC سيئ. - عدد المرات التي طلبت فيها الواجهة واجهة أخرى داخل المحول لإبطاء عملية إرسال المعلومات إلى الواجهة. - تتضمن عمليات العد السريع والعملاقة وعدم وجود مخزن مؤقت و CRC والإطار والتجاوز والتعداد المتجاهل. كما يمكن أن تتسبب أخطاء أخرى متعلقة بالإدخال في زيادة عدد أخطاء الإدخال، وقد تحتوي بعض مخططات البيانات على أكثر من خطأ واحد. لذلك، قد لا يتوازن هذا المبلغ مع مجموع عدد أخطاء الإدخال التي تم تعدادها. CRC - لا تتطابق هذه الزيادات عندما لا تتطابق CRC الذي تم إنشاؤه بواسطة محطة LAN الأصلية أو الجهاز الطرفي البعيد مع المجموع الاختباري الذي تم حسابه من البيانات المستلمة. عادةً ما يشير هذا إلى وجود مشكلات في الإرسال أو ضوضاء على واجهة شبكة LAN أو شبكة LAN نفسها. عادةً ما ينتج عدد كبير من CRC عن التصادمات ولكن يمكن أن يشير أيضاً إلى مشكلة مادية (مثل توصيل الكبلات أو الواجهة التالفة أو بطاقة NIC) أو عدم تطابق الإرسال المزدوج. - عدد الحزم المستلمة بشكل غير صحيح والتي تحتوي على خطأ CRC وعدد غير صحيح من الثمانيات (خطأ المحاذاة). عادةً ما يكون هذا نتيجة لتصادمات أو حدوث مشكلة مادية (مثل توصيل الكبلات أو منفذ تالف أو بطاقة NIC) ولكن يمكن أن يشير أيضاً إلى عدم تطابق الإرسال المزدوج. - عدد المرات التي تعذر فيها على جهاز المستقبل تسليم البيانات المستلمة إلى مخزن مؤقت للجهاز لأن معدل الإدخال تجاوز قدرة جهاز الاستقبال على معالجة البيانات. ignore - عدد الحزم المستلمة التي تم تجاهلها بواسطة الواجهة لأن أجهزة الواجهة كانت منخفضة على المخازن المؤقتة الداخلية. يمكن أن تتسبب التدفقات المفاجئة للبث واندفاعات الضوضاء في زيادة العدد الذي تم تجاهله. للانجراف - يشير خطأ البث الانسيابي إلى أن الإطار طويل جدا بعض الشيء. يزداد عدد خطأ الإطار هذا لأغراض إعلامية، حيث يقبل المبدل الإطار. - عدد المرات التي تم فيها تشغيل جهاز الإرسال بسرعة أكبر من قدرة المحول على المعالجة. - مجموع جميع الأخطاء التي منعت الإرسال النهائي لمخططات البيانات خارج الواجهة. ملاحظة: قد لا يساوي ذلك مجموع أخطاء المخرجات المعدة، حيث قد يكون لبعض مخططات البيانات أكثر من خطأ واحد، وقد يكون لبعض مخططات البيانات الأخرى أخطاء لا تقع في أي من الفئات المجدولة تحديداً. - عدد مرات حدوث تصادم قبل أن ترسل الواجهة إطاراً إلى الوسائط بنجاح. تعد التصادمات العادية للواجهات التي تم تكوينها على هيئة أحادي الاتجاه، ولكن يجب ألا يتم رؤيتها على واجهات الإرسال ثنائي الاتجاه الكامل. إذا كانت التصادمات تتزايد بشكل كبير، فإن ذلك يشير إلى ارتباط مستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق إرسال ثنائي الاتجاه مع الجهاز المرفق. - عدد المرات التي تمت فيها إعادة تعيين الواجهة بالكامل. ويمكن أن يحدث ذلك إذا لم يتم إرسال الحزم الموضوعة في قائمة الانتظار للإرسال في غضون عدة ثوان. كما يمكن أن تحدث عمليات إعادة ضبط الواجهة عندما يتم إعادة تشغيل الواجهة أو إيقاف تشغيلها. - انتهت صلاحية مؤقت Jabber للبث. Jabber هو إطار أطول من 1518 ثمانية (باستثناء وحدات بت الإطارات، ولكن يتضمن أنظمة ثمانية FCS)، والتي لا تنتهي بعدد زوجي من الثمانيات (خطأ المحاذاة) أو تحتوي على خطأ FCS سيئ. - عدد المرات التي كشفت فيها التصادم على واجهة معينة في وقت متأخر من عملية الإرسال. لمنفذ 10Mbit/s هذا متأخر من 512 بت وقت داخل النقل من ربط.

توافق خمسمائة واثنا عشر بت في المرة مع 51.2 ميكروثانية على نظام 10 ميجابت/ثانية. يمكن أن يشير هذا الخطأ إلى عدم تطابق الإرسال المزدوج من بين أشياء أخرى. بالنسبة لسيناريو عدم تطابق الإرسال المزدوج، يظهر التصادم المتأخر على جانب الإرسال نصف المزدوج. بينما يرسل جانب الإرسال أحادي الإتجاه، لا ينتظر جانب الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل دوره ويتنقل في نفس الوقت مسببا إصطدام متأخر. كما يمكن أن تشير التصادمات المتأخرة إلى أن كبل أو مقطع Ethernet طويل جداً. لا ينبغي رؤية التصادمات على الواجهات التي تم تكوينها على هيئة الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. - عدد الإطارات التي تم إرسالها بنجاح بعد الانتظار لأن الوسائط كانت مشغولة. وبلاحظ هذا عادة في بيئات الإرسال أحادي الإتجاه حيث تكون شركة النقل قيد الاستخدام بالفعل عند محاولة إرسال إطار. - عدد مرات فقد الناقل أثناء الإرسال. - عدد المرات التي لم يكن فيها الناقل موجودا أثناء الإرسال. - عدد المخازن المؤقتة الفاشلة وعدد المخازن المؤقتة التي تم إستبدالها.

13. تحقق من أن عدادات حركة المرور تزيد من الوارد والصادر على المنفذ.

```
e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/1 counters
```

Port	InOctets	InUcastPkts	InMcastPkts	InBcastPkts
Fa4/1	575990	78	7902	1
Port	OutOctets	OutUcastPkts	OutMcastPkts	OutBcastPkts
Fa4/1	335122	76	3456	41

يعرض الأمر أعلاه إجمالي حزم البث الأحادي والبث المتعدد والبث التي تم استقبالها (في) ونقلها (خارج) على الواجهة. ملاحظة: إذا تم تكوين الواجهة كخط اتصال لبروتوكول الارتباط بين المحولات (ISL)، فستصبح حركة مرور البيانات متعددة البث (تستخدم جميع رؤوس ISL عنوان بث متعدد الوجهة 00-01-CC-CC-00-00). قم بإصدار الأمر `clear counters [FastEthernet <mod/port>` لإعادة ضبط هذه الإحصائيات.

14. تحقق من الأخطاء المقترنة بالواجهة.

```
e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/1 counters errors
```

Port	Align-Err	FCS-Err	Xmit-Err	Rcv-Err	UnderSize	OutDiscards	
Fa4/1	0	0	0	0	0	0	
Port	Single-Col	Multi-Col	Late-Col	Excess-Col	Carri-Sen	Runts	Giants
Fa4/1	0	0	0	0	0	0	0
Port	SQETest-Err	Deferred-Tx	IntMacTx-Err	IntMacRx-Err	Symbol-Err		
Fa4/1	0	0	0	0	0		

Align-Err - عدد الإطارات التي تحتوي على أخطاء المحاذاة (الإطارات التي لا تنتهي بعد زوجي من الثمانيات ولها معدل إختبار تكرار دوري (CRC) سيئ) التي تم إستلامها على الواجهة. عادة ما يشير ذلك إلى مشكلة مادية (مثل الكبلات أو الواجهة السيئة أو NIC)، ولكن يمكن أن يشير أيضا إلى عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه. عندما ربطت الكبل أول إلى القارن، بعض من هذا خطأ قد يقع. أيضا، إن هناك يكون صرة يربط إلى القارن، إصطدام بين آخر أداة على الصرة يستطيع سببت هذا خطأ. FCS-Err - عدد الإطارات ذات الحجم الصحيح التي تحتوي على أخطاء في تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) ولكن بدون أخطاء في تكوين الإطارات. عادة ما تكون هذه مشكلة فعلية (مثل الكابلات أو الواجهة السيئة أو بطاقة واجهة الشبكة (NIC)) ولكن يمكن أن تشير أيضا إلى عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه. RCV-Err Xmit-Err - تشير هذه إلى امتلاء المخازن المؤقتة للواجهة الداخلية التي يتم إرسالها (Tx) واستقبالها (Rx). قد يكون أحد الأسباب الشائعة ل Xmit-Err هو حركة المرور من إرتباط عرض النطاق الترددي العالي الذي يتم تحويله إلى إرتباط عرض النطاق الترددي أقل، أو حركة المرور من إرتباطات واردة متعددة التي يتم تحويلها إلى إرتباط صادر واحد. على سبيل المثال، إذا ظهرت كمية كبيرة من حركة مرور البيانات المحفورة على واجهة جيجابت وتم تحويلها إلى واجهة بسرعة 100 ميجابت في الثانية، فهذا قد يؤدي إلى زيادة XMIT-ERR على الواجهة بسرعة 100 ميجابت في الثانية. وذلك لأن المخزن المؤقت لإخراج الواجهة مغطى بحركة المرور الزائدة بسبب عدم تطابق السرعة بين النطاق الترددي الوارد والصادر. UnderSize - الإطارات المستلمة أصغر من الحد الأدنى لحجم إطار IEEE 802.3 الذي يبلغ 64 بايت (باستثناء وحدات بت الإطارات، ولكن يتضمن ثمانية FCS) التي تكون بشكل جيد بخلاف ذلك. تحقق من الجهاز الذي يرسل تلك الإطارات. Out-Discard - عدد الحزم الصادرة التي تم إختيارها ليتم التخلص منها على الرغم من عدم اكتشاف أخطاء. قد يكون أحد الأسباب المحتملة لتجاهل هذه الحزمة تحرير مساحة المخزن المؤقت. Single-Col1 - عدد مرات حدوث تصادم واحد قبل أن

ترسل الواجهة إطاراً إلى الوسائط بنجاح. تكون التصادمات عادية للواجهات التي تم تكوينها على هيئة أحادي الإتجاه ولكن يجب ألا يتم رؤيتها على واجهات الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. إذا كانت التصادمات تتزايد بشكل كبير، فإن ذلك يشير إلى إرتباط مستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه مع الجهاز المرفق. multi-coll (إصطدام متعدد) - عدد مرات التصادمات المتعددة حدثت قبل أن ترسل الواجهة إطاراً إلى الوسائط بنجاح. تكون التصادمات عادية للواجهات التي تم تكوينها على هيئة أحادي الإتجاه ولكن يجب ألا يتم رؤيتها على واجهات الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. إذا كانت التصادمات تتزايد بشكل كبير، فإن ذلك يشير إلى إرتباط مستخدم بشكل كبير أو ربما عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه مع الجهاز المرفق. Late-Coll (التصادمات المتأخرة) - عدد المرات التي تم فيها اكتشاف تصادم على واجهة معينة في وقت متأخر من عملية الإرسال. لمنفذ 10Mbit/s، هذا متأخر من 512 بت وقت داخل النقل من ربط. 512 بت-مرة تعادل 51.2 ميكرو ثانية على نظام 10 ميجابت/ثانية. يمكن أن يشير هذا الخطأ إلى عدم تطابق الإرسال المزدوج من بين أشياء أخرى. بالنسبة لسيناريو عدم تطابق الإرسال المزدوج، يظهر التصادم المتأخر على جانب الإرسال نصف المزدوج. بينما يرسل جانب الإرسال أحادي الإتجاه، لا ينتظر جانب الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل دوره وينتقل في نفس الوقت مسبقاً لإصطدام متأخر. كما يمكن أن تشير التصادمات المتأخرة إلى أن كبل أو مقطع Ethernet طويل جداً. لا ينبغي رؤية التصادمات على الواجهات التي تم تكوينها على هيئة الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. Excess-Coll (التصادمات الزائدة) - عدد الإطارات التي يفشل فيها الإرسال على واجهة معينة بسبب التصادمات الزائدة. يحدث التصادم المفرط عندما تتعرض الحزمة لتصادم 16 مرة على التوالي. ثم يتم إسقاط الحزمة. وعادةً ما تكون التصادمات الزائدة مؤشراً على أن الحمل على المقطع يحتاج إلى الانقسام عبر عدة مقاطع، ولكن يمكن أن يشير أيضاً إلى عدم تطابق الإرسال المزدوج مع الجهاز المتصل. لا ينبغي رؤية التصادمات على الواجهات التي تم تكوينها على هيئة الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. Carri-Sen (إحساس الحامل) - يحدث هذا في كل مرة تريد فيها وحدة تحكم في الإيثرنت إرسال بيانات على اتصال أحادي الإتجاه. تستشعر وحدة التحكم السلك وتتحقق مما إذا لم يكن مشغولاً قبل الإرسال. هذا أمر طبيعي على مقطع Ethernet للإرسال نصف المزدوج. Runt - الإطارات المستلمة أصغر من الحد الأدنى لحجم إطار (64) IEEE 802.3 (بايت لإيثرنت) ومع معدل إختبار تكرار دوري (CRC) سيء. قد يحدث هذا بسبب عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه ومشاكل مادية مثل كبل أو منفذ أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) غير صحيحة على الجهاز المرفق. - الإطارات المستلمة التي تتجاوز الحد الأقصى لحجم إطار (1518) IEEE 802.3 (بايت لشبكة إيثرنت غير كبيرة) والتي تحتوي على FCS سيء. حاول العثور على الجهاز المخالف وإزالته من الشبكة. في كثير من الحالات يكون نتيجة NIC سيء. IntMacRx-Err - يقوم IntMacRx-Err بحساب الأخطاء غير المتعلقة بالشبكة على مستوى MAC، مما يعني أن الحزمة قد تكون جيدة، لكن تم إسقاط الإطار بسبب مشاكل داخلية. قم بإصدار الأمر clear counters

15. على منفذ خط اتصال L2، تحقق من العدد الإجمالي لإطارات خط الاتصال التي تم إرسالها واستقبالها على الواجهة بالإضافة إلى عدد الإطارات التي تحتوي على خطأ تضمنين خط الاتصال.

```
e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/2 counters trunk
```

Port	TrunkFramesTx	TrunkFramesRx	WrongEncap
Fa4/2	20797	23772	1

قم بإصدار الأمر `clear counters [FastEthernet <mod/port>` لإعادة ضبط هذه الإحصائيات.

16. تحقق من الحزم التي سقطت بسبب ميزة قمع البث (إذا تم تمكينها).

```
e-6509-a#show interfaces fastethernet 4/1 counters broadcast
```

Port	BcastSuppDiscards
Fa4/1	0

قم بإصدار الأمر `clear counters [FastEthernet <mod/port>` لإعادة ضبط هذه الإحصائيات.

17. يمكن استخدام إخراج الأمر `show spanning-tree interface FastEthernet <mod/port>` أو `show`

`<vlan> spanning-tree` للتحقق من أن المنفذ المعين يقوم بإعادة توجيهه أو الحظر فيما يتعلق ببروتوكول الشجرة المتفرعة. لن تقوم منافذ الحظر بإعادة توجيه حركة المرور.

```
e-6509-a#show spanning-tree vlan 2
```

```
VLAN2 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
Bridge Identifier has priority 32768, address 0008.20f2.a002
```

```
Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
Current root has priority 8192, address 00d0.0145.b801
Root port is 193 (FastEthernet4/1), cost of root path is 19
Topology change flag not set, detected flag not set
Number of topology changes 6 last change occurred 04:17:58 ago
Times: hold 1, topology change 35, notification 2
hello 2, max age 20, forward delay 15
Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300
```

```
Port 193 (FastEthernet4/1) of VLAN2 is forwarding
.Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.193
Designated root has priority 8192, address 00d0.0145.b801
Designated bridge has priority 8192, address 00d0.0145.b801
Designated port id is 129.1, designated path cost 0
Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 15695
BPDU: sent 115, received 7974
The port is in the portfast mode
```

```
Port 194 (FastEthernet4/2) of VLAN2 is blocking
.Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.194
Designated root has priority 8192, address 00d0.0145.b801
Designated bridge has priority 8192, address 00d0.0145.b801
Designated port id is 129.2, designated path cost 0
Timers: message age 1, forward delay 0, hold 0
Number of transitions to forwarding state: 1
BPDU: sent 230, received 7736
```

18. يمكن استخدام الأمر `show diagnostic module <module>` للتحقق من نتائج اختبار التشخيص عبر الإنترنت الذي تم إجراؤه في وقت تمهيد المحول أو عند إعادة تعيين وحدة نمطية. يمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات لتحديد ما إذا تم اكتشاف عطل في مكون الجهاز على الوحدة النمطية. من المهم تعيين وضع التشخيص على الاكتمال، وإلا سيتم تخطي جميع اختبارات التشخيص أو بعضها. إذا حدث فشل في مكون جهاز بين الآن وآخر محول أو إعادة تعيين وحدة نمطية، فيجب تشغيل التشخيصات مرة أخرى من خلال إعادة تعيين محول أو وحدة نمطية لاكتشاف الفشل. لإجراء اختبارات التشخيص لوحدة نمطية، اتبع الخطوات الثلاث التالية. قم بتعيين وضع التشخيص للاكتمال.

```
e-6509-a#config t
.Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
e-6509-a(config)#diagnostic level complete
e-6509-a(config)#^Z
e-6509-a#show diagnostic level
Current Online Diagnostic Level = Complete
إعادة ضبط الوحدة النمطية.
e-6509-a#hw-module module 4 reset
[Proceed with reload of module? [confirm
reset issued for module 4 %
```

عرض نتيجة اختبار التشخيص للواجهات على الوحدة النمطية لأي مؤشر على فشل. ابحث أيضا عن حالات الفشل في مجموعات من 12 واجهة والتي قد تشير إلى فشل Coil ASIC أو فشل واجهة Pinnacle.

```
e-6509-a#show diagnostic module 4
Current Online Diagnostic Level = Complete
```

```
Online Diagnostic Result for Module 4 : PASS
Online Diagnostic Level when Line Card came up = Complete
```

```
(Test Results: (. = Pass, F = Fail, U = Unknown
```

```
: TestLoopback . 1
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-----
. . . . .
Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
```

```

-----
. . . . .
: TestNetflowInlineRewrite . 2

Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
-----
. . . . .

Port 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
-----
. . . . .

#e-6509-a

```

## أوامر المخرجات التي سيتم تجميعها قبل الاتصال ب TAC

فيما يلي قائمة بالأوامر التي تم استخدامها في ما يلي أكتشاف أخطاء اتصال الوحدة النمطية WS-X6348 وإصلاحها في هذا المستند. الرجاء تسجيل إخراج أكتشاف الأخطاء وإصلاحها الذي تم تجميعه باستخدام هذه الأوامر قبل فتح حالة مركز المساعدة الفنية لتقديمها إلى مهندس TAC للتحليل.

- show version
- <#show module <mod>
- show running-config
- إظهار السجل
- أريدت قارن <FastEthernet<mod/port>
- show interfaces fastEthernet <mod/port>trunk
- أريدت قارن <FastEthernet<mod/port>switchport
- أريدت <mod/port> upper}mac-address-table} قارن حركي
- عرض واجهات الشجرة المتفرعة <FastEthernet <mod#/port>
- show ip route
- show ip arp
- show ip [eigrp/ospf] neighbors
- عرض تفاصيل <mod/port> جيران بروتوكول CDP FastEthernet
- كرر الأوامر الخمسة التالية ثلاث مرات لمراقبة زيادات العداد (الخطوات 12-16 فقط):

- <show interfaces fastEthernet <mod/port>
- show interfaces fastEthernet <mod/port>counters
- أريدت قارن <FastEthernet <mod/port> عدادات خطأ
- show interfaces fastEthernet <mod/port>counters trunk
- بث عدادات <show interfaces FastEthernet<mod/port>

- اكتمال مستوى التشخيص (أمر التكوين العام) إعادة تعيين الوحدة النمطية <module#show hw-Module <module>
- <#diagnostic module <mod>

فيما يلي قائمة الأوامر الإضافية التي يمكن تجميعها قبل فتح حالة مركز المساعدة الفنية للحصول على مزيد من أكتشاف الأخطاء وإصلاحها بواسطة مهندسي TAC أو مهندسي التطوير. هذه الأوامر هي أوامر مخفية ويجب استخدامها تماما كما هو موضح لاكتشاف أخطاء الوحدة النمطية WS-X6348 وإصلاحها بواسطة مهندسي TAC. أنت يستطيع بدلا من ذلك زودت هذا أمر عند طلب من ال TAC مهندس معالجة الحالة.

- مفتاح الأوامر عن بعد يعرض واجهة <slot> Asicreg Pinnacle slot <#port> منفذ
- محول الأوامر عن بعد يعرض فتحة ملف <slot> ASICREG <#port> منفذ
- <#show table ltl module <module> <LTL index>end <LTL index> ابدأ

• مفتاح الأوامر عن بعد يعرض الجدول <vlan>vlan</vlan> <slot#>slot</slot#>

## معلومات ذات صلة

- أستكشاف أخطاء الأجهزة والمشكلات الشائعة على محولات Catalyst 6500/6000 Series Switches التي تشغل برنامج Cisco IOS System
- أستكشاف أخطاء الأجهزة والمشكلات ذات الصلة وإصلاحها على MSFC و MSFC2 و MSFC2a
- يتجرى مادة حفازة sery 6000/6500 مفتاح يركض CatOS على المشرف محرك و cisco ios على ال MSFC
- دعم منتجات الشبكات المحلية (LAN)
- دعم تقنية تحويل شبكات LAN
- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems



ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ى ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا