

# Actualización del firmware LTE en vEdge Nutella ISR1100 LTE Series

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Overview](#)

[Procedimiento](#)

[Paso 1. Verifique el estado del módem.](#)

[Paso 3. Cierre la interfaz Cellular0.](#)

[Paso 4. Descargue la versión del firmware.](#)

[Paso 5. Transferir la versión del firmware al router ISR1100 LTE.](#)

[Paso 6. Actualización del firmware LTE](#)

[6.a Actualice el firmware en 20.3.X y versiones anteriores.](#)

[6.b. Actualice el firmware en 20.4.X y versiones posteriores.](#)

[Paso 7. Confirme la actualización.](#)

[Comandos para Troubleshooting](#)

[Comandos show](#)

[Borrar estadísticas](#)

[Comandos de Debug](#)

[Reiniciar interfaz](#)

[Comandos celulares 20.4 en adelante](#)

## Introducción

Este documento describe cómo actualizar el firmware del módem Cisco LTE en Cisco ISR1100 LTE Series (Nutella) con el sistema operativo Viptela.

## Prerequisites

### Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Red de área extensa (SD-WAN) definida por software de Cisco

## Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- ISR1100-4GLTE versión 20.3.4 y 20.6.3
- Tarjeta inalámbrica LTE WP7610
- Versión del firmware: SWI9X07Y\_02.28.03.04

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Overview

Como parte de los routers de servicios integrados (ISR) de la serie 1000 de Cisco, hay dos modelos que contienen un módulo LTE Wireless Sierra:

- WP7607 - ISR1100-4GLTEGB
- WP7610 - ISR 1100-4GLTENA

Estos modelos de router están alimentados por el software SD-WAN Cisco IOS® XE de Viptela OS.

**Nota:** Para obtener más información sobre los routers ISR1000 Nutella LTE con respecto a la SKU LTE, las bandas LTE compatibles, las especificaciones LTE, vaya a: [Routers Cisco ISR1100 e ISR1100X Series](#)

## Procedimiento

### Paso 1. Verifique el estado del módem.

El procedimiento de actualización requiere que el módulo LTE esté encendido, de lo contrario falla, para verificar el estado del módulo ejecutado: **show cellular**.

```
ISR1100-4GLTE#show cellular

Radio mode LTE
Frequency band 2
Bandwidth 10.0 MHz
Transmit channel 65535
Receive channel 1000
Received signal strength indicator, RSSI -61 dBm
Reference signal receive power, RSRP -89 dBm, Excellent
Reference signal receive quality, RSRQ -6 dB, Excellent
Signal-to-noise ratio, SNR 22.2 dB, Excellent

Modem model number : WP7610
Firmware version : SWI9X07Y_02.28.03.04
Firmware date : 2019/06/05 10:14:36
Package : 02.28.03.04_VERIZON_002.075_000
Hardware version : 1.0
Modem status : Online
Modem temperature : 44 deg C
International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480732371624
International mobile equipment identity (IMEI) : 356307100342145
Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148000007617490780
Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE
Electronic serial number (ESN) : 0
```

```
Modem status : Online
SIM status : Ready
Activation status : Not applicable
Radio mode : LTE
Signal strength : Excellent
Network status : Searching
Last seen error : Device has no service
```

## Paso 2. Encienda el módulo LTE.

**Nota:** Si el estado del módulo está apagado, enciéndalo.

```
ISR1100-4GLTE# request cellular power on
```

## Paso 3. Cierre la interfaz Cellular0.

Acceda al modo de configuración y cierre la interfaz cellular0 en VPN 0.

```
ISR1100-4GLTE# configuration terminal
Entering configuration mode terminal
ISR1100-4GLTE(config)# vpn 0
ISR1100-4GLTE(config-vpn-0)# interface cellular0
ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# shutdown
ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# commit
```

## Paso 4. Descargue la versión del firmware.

La versión del firmware LTE depende de la tarjeta inalámbrica LTE y de la portadora. Verifique el modelo LTE con el comando **show cellular**.

**Nota:** Navegue hasta el Centro de descarga de software en la sección [Interfaces WAN inalámbricas LTE](#) para explorar las opciones.

## Paso 5. Transferir la versión del firmware al router ISR1100 LTE.

Utilice SCP o FTP para transferir el archivo de firmware al directorio de inicio del usuario.

## Paso 6. Actualización del firmware LTE

El proceso de firmware LTE depende de la versión del router:

- Para la versión 20.3.x o posterior, siga el paso 6.a
- Para la versión 20.4.x o posterior, siga el paso 6.b

### 6.a Actualice el firmware en 20.3.X y versiones anteriores.

Habilite el comando interno que se oculta del modo exec normal en la interfaz de línea de comandos (CLI).

```
ISR1100-4GLTE# unhide viptela_internal  
Password: *****
```

**Nota:** Utilice esta contraseña para obtener acceso: 5mok!ngk!!\$ Vaya a: [Comandos de resolución de problemas internos para Cisco SD-WAN](#)

**Nota:** En 19.2.3, 20.1.2. 20.3.1 y 20.3.2, el comando **unhide viptela\_internal** ya no se utiliza, en lugar de utilizar el comando **unhide full**. La contraseña es la misma.

Ejecute el comando **request internal upgrade** con la ruta absoluta al archivo de firmware.

```
ISR1100-4GLTE# request internal modem upgrade path  
/home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk
```

**Nota:** En este ejemplo, el archivo de firmware se encuentra en el directorio /home/admin.

**Nota:** No se requiere reiniciar el router para que la actualización del firmware surta efecto.

#### 6.b. Actualice el firmware en 20.4.X y versiones posteriores.

**Nota:** Mostrar **viptela\_internal** se elimina de 20.4 en adelante y se sustituye por el comando **request support**.

Ejecute el comando **request support upgrade** con la ruta absoluta al archivo de firmware.

```
ISR1100-4GLTE# request support modem upgrade path  
/home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk
```

**Nota:** En este ejemplo, el archivo de firmware se encuentra en el directorio /home/admin.

**Nota:** No se requiere reiniciar el router para que la actualización del firmware surta efecto.

### Paso 7. Confirme la actualización.

Para verificar el nuevo Firmware y Paquete, ejecute el comando **show cellular**.

```
ISR1100-4GLTE# show cellular  
Modem model number : WP7610  
Firmware version : SWI9X07Y_02.37.06.00  
Firmware date : 2020/06/02 00:54:15  
Package : 02.37.06.00_VERIZON_002.107_000  
Hardware version : 1.0  
Modem status : Low Power Mode  
Modem temperature : 43 deg C  
International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480XXX371624  
International mobile equipment identity (IMEI) : 356307XXX342145  
Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148XXXX7617490780  
Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE
```

## Comandos para Troubleshooting

### Comandos show

Utilice el comando **show** en la CLI para mostrar la información móvil.

```
show cellular modem
show cellular network
show cellular profiles
show cellular radio
show cellular sessions
show cellular status
show interface errors cellular0
show interface | tab
show interface cellular0
show cellular
show internal cellular status >>> it requires to unhide internal command
```

### Borrar estadísticas

Para verificar las estadísticas de la interfaz celular ejecute el **show interface detail statistics interface cellular0**.

```
clear cellular statistics interface cellular0
clear cellular errors interface cellular0
```

### Comandos de Debug

Habilite las depuraciones en la CLI para mostrar información adicional.

```
debug cellular events
debug cellular config
debug cellular api
debug cellular misc
```

**Nota:** Una vez que se habilitan las depuraciones, acceda a **vshell** para verificar el contenido de **/var/log/tmplog/vdebug**.

### Reiniciar interfaz

```
request interface-reset vpn 0 interface cellular0
request internal modem reset
```

### Comandos celulares 20.4 en adelante

```
request support cellular at
request support modem dmlog filter-name
request support modem dmlog log-action
request support modem reset
request support modem restore-profile
```