Resolución de problemas de PDD en llamadas Webex con PSTN basado en instalaciones

Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Antecedentes

Obtener los registros de LGW

Resolución de problemas de registros LGW

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas de una falla de llamada cuando el proveedor de PSTN tarda más de 12 segundos en responder con el timbre.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- · SIP básico.
- Acceso a un gateway local de Cisco.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Retraso de postmarcación (PDD), que hace referencia a la duración que tarda una persona que llama en oír un tono de recepción de llamada después del inicio de una llamada. Este retraso suele corresponder al tiempo que se tarda en recibir una respuesta de 180 timbres o de 183 sesiones de progreso a una invitación SIP.

En ocasiones, los usuarios han informado de experiencias como la interrupción del servicio o la caída de llamadas, ya que la persona que llama no oye ninguna respuesta después de marcar, lo que provoca confusión.

En el contexto de las llamadas de Webex conLocal Gateway (Puerta de enlace local): si el proveedor de PSTN supera un retraso de postmarcación de 12 segundos, la llamada se cancela automáticamente desde el lado de llamada de Webex.

Obtener los registros de LGW

Los pasos para obtener los registros de la puerta de enlace local son los siguientes:

Paso 1. Inicie sesión en la puerta de enlace local mediante masilla.

Paso 2. Habilite la depuración en el gateway local.

gw-wxc# conf t

Igw-wxc(config)# no logging console

Igw-wxc(config)# no logging monitor

Igw-wxc(config)# no logging rate-limit

lgw-wxc(config)# no logging queue-limit

lgw-wxc(config)# logging buffer 40000000 debug

Igw-wxc(config)# end

Igw-wxc# clear log

lgw-wxc# debug ccsip messages. ===> El seguimiento de mensajes de llamada SIP está habilitado


Igw-wxc# debug voice ccapi inout ===>> voip ccapi in/out debugging is on

Paso 3. Comienza a grabar la sesión de Putty.

Vaya a Settings > Session > Logging y establezca:

Registro de sesiones: seleccione Todos los resultados de sesión.

Nombre del archivo log: Seleccione Browse y seleccione el directorio donde desea guardar el archivo y el nombre.

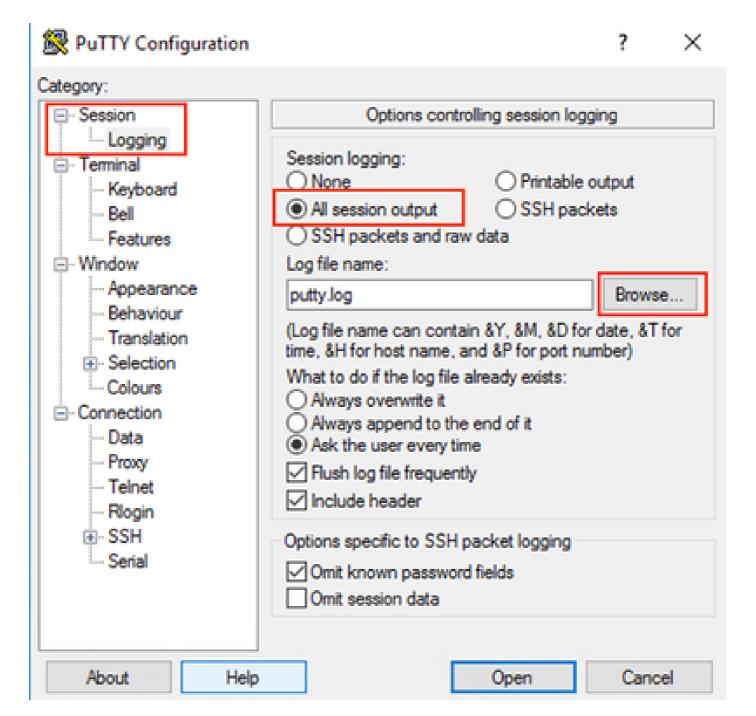

Iniciar grabación

Paso 4.Rintente volver a crear o reproducir la llamada saliente en PSTN.

Paso 5. Obtenga el resultado de los registros.


Igw-wxc# Longitud del terminal 0

Igw-wxc# sh log

Paso 6. Detenga la grabación de la sesión de masilla y guarde el archivo.

Vaya a Settings > Session > Logging y establezca:

Registro de sesiones: Ninguno.

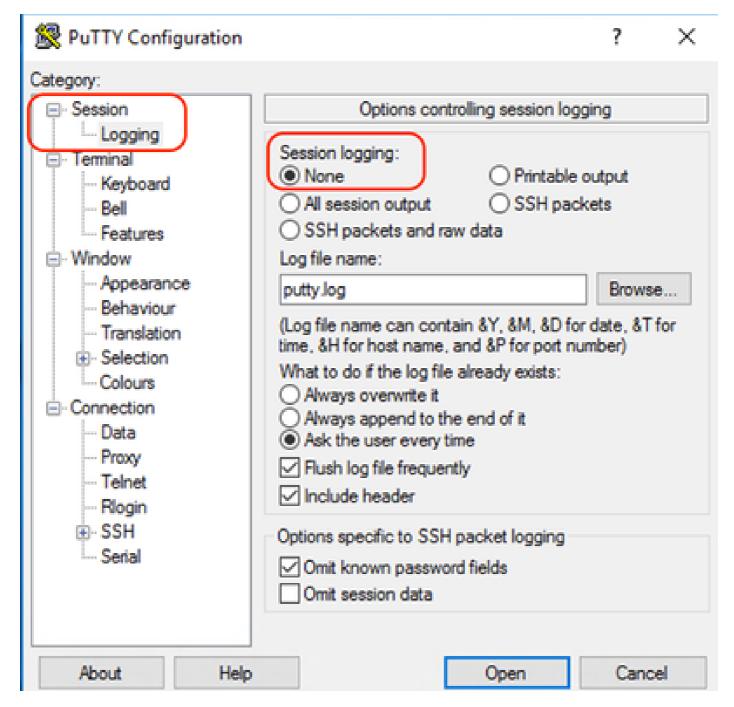

Detener grabación

Paso 7. Detenga las depuraciones.

Igw-wxc# Undebug all

Resolución de problemas de registros LGW

Paso 1. Abra el registro que tomó con un programa sin formato de texto como el Bloc de notas.

Paso 2. Observe la invitación que proviene de Webex Calling; en el siguiente ejemplo, puede ver que la invitación llega a las 12:09:48.

125670: *Jul 21

12:09:48.231

: //-1/xxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:

INVITE sip:+1XXXXXXXXX@XX.XX.XX.XX:5061;transport=tls;dtg=sbc_lgu SIP/2.0

Via:SIP/2.0/TLS XXX.XXX.XX:8934;branch=z9hG4bKBroadworksSSE.-XXX.X.XXX.XXV40413-0-100-1704852021-168

From: <sip: +1XXXXXXXXXX0@XXX.XX.XX; user=phone>; tag=1704852021-1689966652299-

To:<sip:+1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.cisco-bcld.com;user=phone>

Call-ID:SSE191052299210723-1072365917@XXX.XXX.XX

CSeq:100 INVITE

Contact:<sip:XXX.XXX.XX.XX:8934;transport=tls>

P-Asserted-Identity:<sip:+1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxiuser=phone>

Privacy:none

P-Access-Network-Info:6307694336

Allow:ACK,BYE,CANCEL,INFO,INVITE,OPTIONS,PRACK,REFER,NOTIFY,UPDATE Recv-Info:x-broadworks-client-session-info,x-cisco-mute-status X-BroadWorks-Correlation-Info:64b1f41c-5b24-4865-9b00-c5a9acd0c1d8 Accept:application/media_control+xml,application/sdp,multipart/mixed

Supported: Max-Forwards:69

Content-Type:application/sdp

Content-Length: 2260

Paso 3. Observe que la invitación se envía inmediatamente al proveedor de PSTN a las 12:09:48.

<#root>

125749: *Jul 21

12:09:48.238

: //2058481/FED4647C9552/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Sent:

INVITE sip:+1XXXXXXXXXXXXQXXX.XX.XXX.XX:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP XXX.X.XXX.XX:5060;branch=z9hG4bK11B7E01FDE

From: <sip:+1XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX>;tag=91790161-DA8

To: <sip:+1XXXXXXXXXXXQXXX.X.XXX.XX>
Date: Fri, 21 Jul 2023 19:09:48 GMT

Min-SE: 1800

Cisco-Guid: 4275332220-0657461742-2505228994-3583108300

User-Agent: Cisco-SIPGateway/Cisco IOS 16.12.5

Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER

CSeq: 101 INVITE Timestamp: 1689966588

Contact: <sip:+1XXXXXXXXXXXXXXXXX.XX.XXX.5060>

Expires: 180

Allow-Events: telephone-event

Max-Forwards: 68

Session-Expires: 1800

Content-Type: application/sdp

Content-Disposition: session; handling=required

Content-Length: 666

Paso 4. Después de 12 segundos a las 12:10:00 puede ver Webex Calling send to Local Gateway a Cancel.

<#root>

125757: *Jul 21

12:10:00.218

: //-1/xxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:

Via:SIP/2.0/TLS XXX.XXX.XX:8934; branch=z9hG4bKBroadworksSSE.-XXX.X.XXX.XXV40413-0-100-1704852021-168

To:<sip:+1XXXXXXXXXXQXXXXXX.cisco-bcld.com;user=phone>

Call-ID:SSE191052299210723-1072365917@XXX.XXX.XX

CSeq:100 CANCEL


X-BroadWorks-Correlation-Info:64b1f41c-5b24-4865-9b00-c5a9acd0c1d8

Max-Forwards:69

Content-Length:0

Paso 5. En este caso, es crucial abrir un caso de llamada de Webex para extender el PDD más allá de 12 segundos. Incluya el seguimiento de la puerta de enlace local para un análisis más detallado.

Paso 6. Este es el seguimiento gráfico de la llamada.

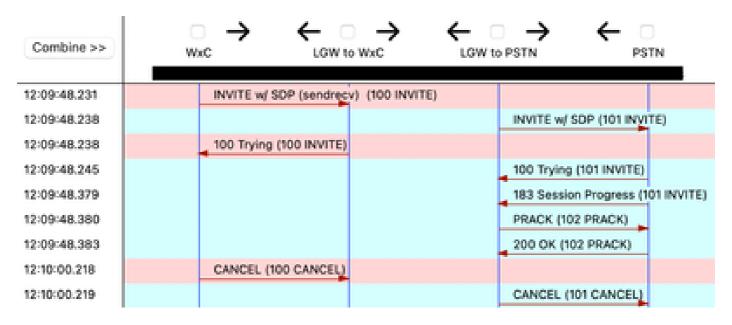

Seguimiento

Información Relacionada

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).