

Risposte del telefono IP a un ping su due

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Risposta a Ping](#)

[Problemi noti](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Questo documento illustra il motivo per cui il telefono IP risponde a un ping solo quando viene eseguito due volte.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

I lettori di questo documento devono essere a conoscenza di quanto segue:

- Cisco IP Phone
- Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)

[Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware:

- Cisco CallManager versione 3.x
- Cisco Unified CM 5.x/6.x/7.x/8.x
- Cisco IP Phone versione 79xx

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

Risposta a Ping

Quando si cerca di eseguire il ping di un Cisco IP Phone 79xx da un router, il telefono risponde solo a un ping su due e si verifica un ping intermittente.

```
router > ping ipphoneA
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to ipphoneA, timeout is 2 seconds:
!..!.
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4
ms
```

Ciò non accade quando si esegue il ping da un PC.

```
C:\>ping ipphoneA
Pinging ipphoneA with 32 bytes of data:
Reply from ipphoneA: bytes=32 time<10ms TTL=63
Ping statistics for ipphoneA:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
(0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average
= 0ms
```

Funziona come progettato (WAD). Infatti, i telefoni IP sono stati progettati per rispondere all'eco solo ogni 10 ms, in modo da resistere agli attacchi DoS (Denial of Service). La protezione DoS viene fornita limitando le risorse per l'elaborazione ICMP e non rispondendo ai ping di trasmissione ICMP. Un gateway Cisco IOS invia l'eco più frequentemente, quindi si verifica il timeout di un'operazione su due.

Questo non è il caso di un PC, poiché il tempo tra due echi è superiore a 10 ms.

Nota: i Cisco IP Phone 7902/05/12 hanno una base di codice diversa da quella dei Cisco 7940/60. Di conseguenza, vi è un ritardo nella risposta al ping della rete con i 7902/05/12, ma non con i 7940/60.

Nota: anche per Cisco Unified CM questo comportamento esiste e l'ICMP verrà limitato per impedire attacchi DoS.

Problemi noti

Questi sono alcuni dei problemi noti:

- [CSCee46831](#) (solo utenti [registrati](#)) - 7970 interrompe la connessione rtp dopo aver ottenuto ICMP Unreachable.
- [CSCef54937](#) (solo utenti [registrati](#)) - 7970: Cambia il comportamento dell'attenuazione dell'origine ICMP.
- [CSCsb30771](#) (solo utenti [registrati](#)) - L'invio di pacchetti ICMP frammentati provoca il blocco del telefono.

- [CSCef54947](#) (solo utenti [registrati](#)) - 7970: Modifiche al comportamento degli errori hardware ICMP.
- [CSCsc27685](#) (solo utenti [registrati](#)) - Riasssemblaggio IP interrotto/non funzionante in ip.c.

Informazioni correlate

- [Cisco Security Advisory: I messaggi ICMP creati possono causare la funzione di negazione del servizio](#)
- [Supporto alla tecnologia vocale](#)
- [Supporto ai prodotti voce e Unified Communications](#)
- [Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)