

# Cisco NX-OS ソフトウェアの Netstack におけるサービス妨害に関する脆弱性



アドバイザリーID : cisco-sa-20190306-[CVE-2019-1599](#)  
nxos-netstack  
初公開日 : 2019-03-06 16:00  
バージョン 1.0 : Final  
CVSSスコア : [8.6](#)  
回避策 : No workarounds available  
Cisco バグ ID : [CSCvm53113](#) [CSCvm53112](#)  
[CSCvm53115](#) [CSCvm53114](#) [CSCvm53125](#)  
[CSCvm53128](#) [CSCvm53116](#) [CSCvm53108](#)  
[CSCvk55013](#)

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

## 概要

Cisco NX-OS ソフトウェアのネットワーク スタックにおける脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者が、該当デバイスでサービス妨害 (DoS) 状態を引き起こせるようになります。

この脆弱性は、ネットワーク スタックにおけるメモリ バッファの割り当てと解放の問題に起因しています。攻撃者が、持続的な方法で該当デバイスに細工された TCP ストリームを送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、該当デバイスのネットワーク スタックにおいて使用可能なバッファが使い果たされて、コントロールプレーン プロトコルと管理プレーン プロトコルの動作が損なわれ、DoS 状態に陥ることがあります。

注 : この脆弱性は、該当デバイス宛てのトラフィックによってのみトリガーされ、該当デバイスを通過するトラフィックを使用して不正利用されることはありません。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリーは、次のリンクより確認できます。

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-netstack>

このアドバイザリーは、2019 年 3 月に公開された、Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリー バンドルの一部です。このバンドルの中には、26 件の脆弱性に関する

25 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『[Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication](#)』を参照してください。

## 該当製品

### 脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
- Nexus 3000 シリーズ スイッチ
- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ
- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ
- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ
- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ
- Nexus 6000 シリーズ スイッチ
- Nexus 7000 シリーズ スイッチ
- Nexus 7700 シリーズ スイッチ
- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ
- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール
- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト<sup>1</sup>
- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト<sup>1</sup>
- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト<sup>1</sup>

<sup>1</sup>UCSファブリックインターコネクトは影響を受けるネットワークスタックを使用しますが、これらの製品に対する攻撃ベクトルは現在確認されていません。

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「[修正済みソフトウェア](#)」の項を参照してください。

### Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I5(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

```
nxos-switch# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2016, Cisco and/or its affiliates.
```

All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at <http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php> and <http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html> and <http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php> and <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt>.

Software

```
BIOS: version 07.57
NXOS: version 7.0(3)I5(1) [build 7.0(3)I5(0.9)]
BIOS compile time: 06/29/2016
NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I5.0.9.bin
NXOS compile time: 8/1/2016 23:00:00 [08/02/2016 00:30:32]
.
.
.
```

## 脆弱性を含んでいないことが確認された製品

[このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。](#)

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- FirePOWER 2100 シリーズ ファイアウォール
- FirePOWER 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品
- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス
- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ
- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ
- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ ( アプリケーション セントリック インフラストラクチャ ( ACI ) モード )

## 詳細

この脆弱性は、Netstack として知られる Cisco NX-OS ソフトウェアのネットワーク スタックにおけるバッファの割り当てと解放の問題に起因しています。該当デバイスで使用可能なバッファが使い果たされると、複数の ( ルーティング プロトコルを含む ) コントロール プレーン プロトコルと管理プロトコルがデバイスで適切に動作しなくなり、DoS 状態に陥る可能性があります。実際の影響は、デバイスで使用している特定のプラットフォームや Cisco NX-OS ソフトウェア リリースによって異なる場合があります。

この脆弱性は、該当デバイスを宛先とする TCP トラフィックによってのみトリガーされ、該当デバイスを通るトラフィックを使用してエクスプロイトされることはありません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスの開いている TCP ポートへの TCP 接続を確立する必要があります。結果として、スプーフィングされた IP アドレスを使用して攻撃を実行することはできません。

## セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性がエクスプロイトされると、該当デバイスで使用可能なネットワーク スタック バッファのすべてが消費され、次のようなエラー メッセージが生成される可能性があります。

```
2019 Jan 4 11:25:00 nexus %NETSTACK-2-MPULLUP: netstack [15934] p_ip_output: m_pullup failed for IP,
```

このエラー メッセージが表示される原因は複数あります。デバイスでこのメッセージが表示されたお客様については、サポート組織に連絡して、それがこの脆弱性のエクスプロイトによるデバイスの侵害を示しているのかどうかを判断してもらうことをお勧めします。

## 回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

[『シスコ NX-OS ソフトウェア デバイス セキュリティ ガイド』で推奨されているように、インフラストラクチャ アクセス コントロール リスト \(iACL\) と vty ACL を使用すれば、確実に信頼できる送信元 IP アドレスからのアクセスだけを許可して攻撃対象領域を縮小することが可能です。](#)

## 修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限りです。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されるこ

とはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート ( Cisco Security Advisories and Alerts ) ] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center ( TAC ) もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

## サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

## 修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。完全なアップグレード ソリューションを確認するにあたっては、このアドバイザリが公開されたバンドルの一部であることを考慮する必要があります。次のページに、バンドルアドバイザリの完全なリストがあります。[Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication](#)。

次の表では、左の列に Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

各表の右の列に記載されているリリースには、脆弱性に対する修正が含まれていますが、[Cisco NX-OS ソフトウェアのイメージ署名検証の脆弱性に関連する修正については、ソフトウェアアップグレードの一部として BIOS をアップグレードする必要があります](#)。以下に示すいずれかの製品のソフトウェアをアップグレードする場合は、このアドバイザリに記載されている BIOS アップグレードと、該当製品の ID および BIOS バージョンの詳細を参照することをお勧めします。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ
- ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ
- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

Microsoft Hyper-V向けNexus 1000Vスイッチ : [CSCvm53112](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
5.2 より前	5.2(1)SM3(2.1)	5.2(1)SM3(2.1)
5.2	5.2(1)SM3(2.1)	5.2(1)SM3(2.1)

VMware vSphere用Nexus 1000Vスイッチ : [CSCvm53113](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
5.2 より前	5.2(1)SV3(4.1a)	5.2(1)SV3(4.1a)
5.2	5.2(1)SV3(4.1a)	5.2(1)SV3(4.1a)

Nexus 3000シリーズスイッチ : [CSCvk55013](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
7.0(3)I4 よりも前	7.0(3)I4(9)	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(6)	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I6	7.0(3)I7(6)	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(6)	7.0(3)I7(6)
9.2	9.2(2)	9.2(2)

Nexus 3500プラットフォームスイッチ : [CSCvm53114](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
6.0(2)A8 より前	6.0(2)A8(11)	6.0(2)A8(11)
6.0(2)A8	6.0(2)A8(11)	6.0(2)A8(11)
7.0(3)	7.0(3)I7(6)	7.0(3)I7(6)
9.2	9.2(2)	9.2(2)

Nexus 3600プラットフォームスイッチ : [CSCvm53108](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
7.0(3)	7.0(3)F3(5)	7.0(3)F3(5)
9.2	9.2(2)	9.2(2)

Nexus 5500、5600、および6000シリーズスイッチ：[CSCvm53115](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
5.2 より前	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N1(1b)
5.2	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N1(1b)
6.0	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N1(1b)
7.0	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N1(1b)
7.1	7.1(5)N1(1b)	7.1(5)N1(1b)
7.2	7.3(5)N1(1)	7.3(5)N1(1)
7.3	7.3(5)N1(1)	7.3(5)N1(1)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ：[CSCvm53128](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
6.2 より前	6.2(22)	6.2(22)
6.2	6.2(22)	6.2(22)
7.2	7.3(3)D1(1)	8.2(3)
7.3	7.3(3)D1(1)	8.2(3)
8.0	8.2(3)	8.2(3)
8.1	8.2(3)	8.2(3)
8.2	8.2(3)	8.2(3)
8.3	8.3(2)	8.3(2)

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ：[CSCvk55013](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
7.0(3)I4 よりも前	7.0(3)I4(9)	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I4	7.0(3)I4(9)	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I5	7.0(3)I7(6)	7.0(3)I7(6)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
7.0(3)I6	7.0(3)I7(6)	7.0(3)I7(6)
7.0(3)I7	7.0(3)I7(6)	7.0(3)I7(6)
9.2	9.2(2)	9.2(2)

Nexus 9500 Rシリーズラインカードおよびファブリックモジュール : [CSCvm53108](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
7.0(3)	7.0(3)F3(5)	7.0(3)F3(5)
9.2	9.2(2)	9.2(2)

UCS 6200および6300シリーズファブリックインターコネクト : [CSCvm53116](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
3.1 より前	3.2(3j)	3.2(3j)
3.1	3.2(3j)	3.2(3j)
3.2	3.2(3j)	3.2(3j)
4.0	4.0(2a)	4.0(2a)

UCS 6400シリーズファブリックインターコネクト : [CSCvm53125](#)

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース	この脆弱性に対する最初の修正リリース	アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース
4.0	4.0(2a)	4.0(2a)

## 関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

[Cisco MDS シリーズ スイッチ](#)

[VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ](#)

[Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ](#)

[Cisco Nexus 5000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ](#)

[Cisco Nexus 6000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 7000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)

[ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ](#)

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

## 不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team ( PSIRT ) は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

## 出典

この脆弱性を報告していただいた Akamai 社の Tim April 氏、Trevers Astheimer 氏、Aaron Block 氏、John-Nicholas Furst 氏、および Eric Kloster 氏に感謝いたします。

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-netstack>

## 改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	日付
1.0	初回公開リリース	—	Final	2019 年 3 月 6 日

## 利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。