

RV320 VPNルータでのファームウェアバージョン1.0.1.17アップグレード後のGUIの非アクセシビリティの回避策

目的

ファームウェアアップグレードバージョン1.1.0.09以降、RV320ルータにアクセスできません。この記事では、ルータを最新のファームウェアにアップグレードして正常に動作させるために必要な回復プロセスを示します。

該当するデバイス

- RV320デュアルWAN VPNルータ

[Software Version]

[RV320](#)

Firmware Upgrade

ステップ1：最新のファームウェアバージョンをPCにダウンロードします。

ステップ2:Tftpd32または32MBを超えるファイルをサポートする他のTFTPクライアントをダウンロードしてインストールします。ダウンロードするには[ここをクリック](#)。

RV320デバイス

ステップ3:RV320の電源をオフにします。

ステップ4:[RESET]ボタンを押したまま、RV320をオンにします。


ステップ5：電源LEDが点滅し、DIAG LEDが赤色に点灯するまで10秒間待ちます。

ステップ6：リセットボタンを放します。

PCのネットワーク設定

ステップ7:[コントロールパネル] > [ネットワークとインターネット] > [ネットワークと共有センター]をクリックします。[ネットワークと共有]ページが開きます。

ステップ8:[Local Area Connection] > [Properties] > [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] > [Properties]をクリックします。[インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ]ウィンドウが表示されます。

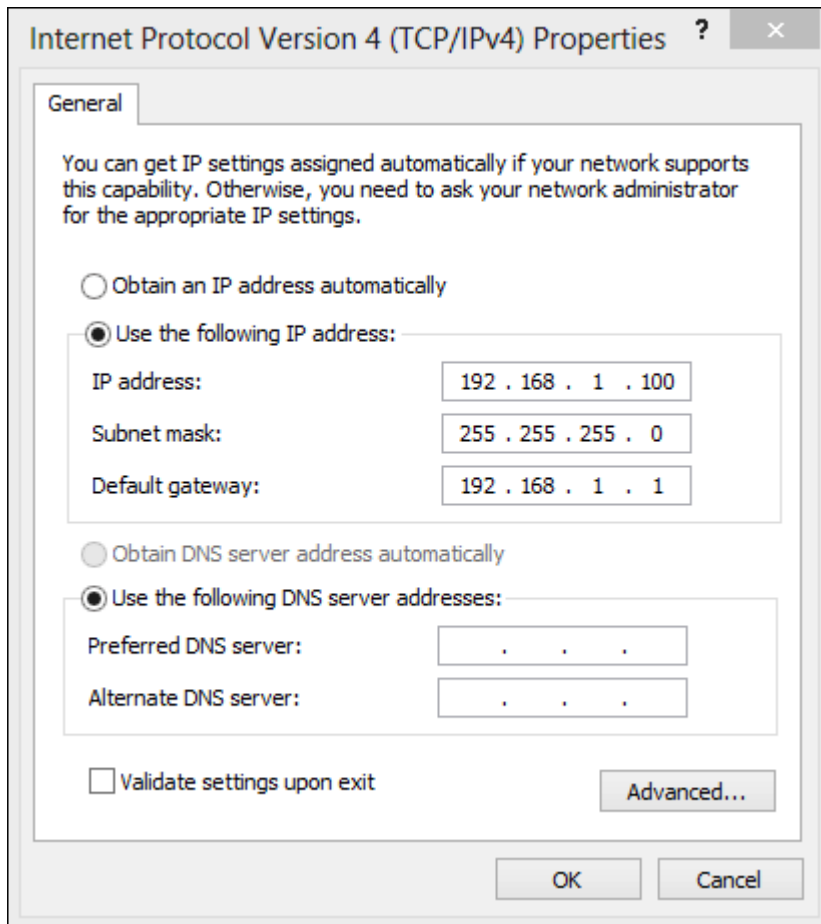


ステップ9:[IP Address]フィールドで、192.168.1.2 ~ 192.168.1.254の範囲のPCにスタティックIPアドレスを割り当てます。

ステップ10:[Subnet Mask]フィールドにサブネットマスクを入力します。


ステップ11:[Default Gateway]フィールドにデフォルトゲートウェイを入力します。デフォルトゲートウェイは、RV320ルータのIPアドレスです。

TFTPアプリケーション

ステップ12:TFTPアプリケーションを起動します。

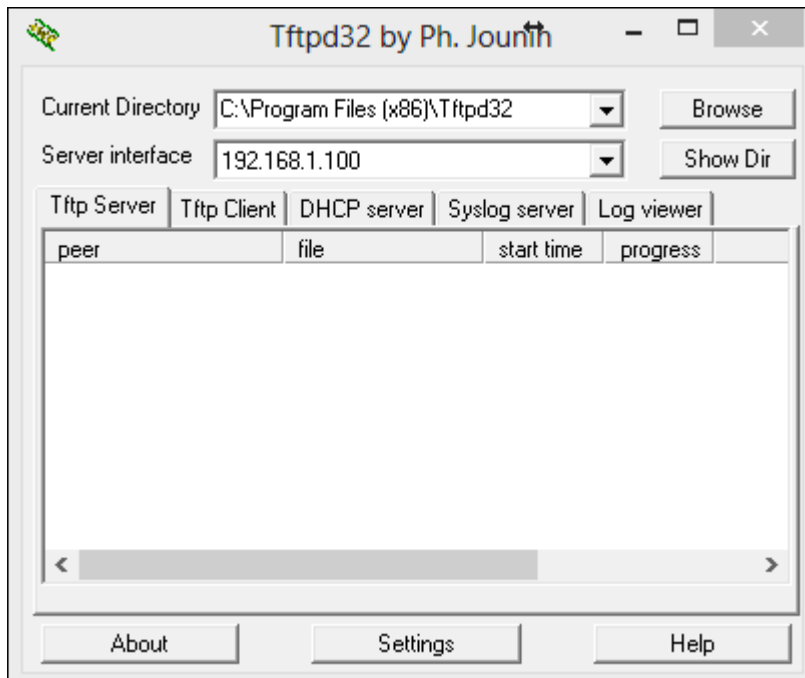

ステップ13:[TFTP Client]タブを選択します。

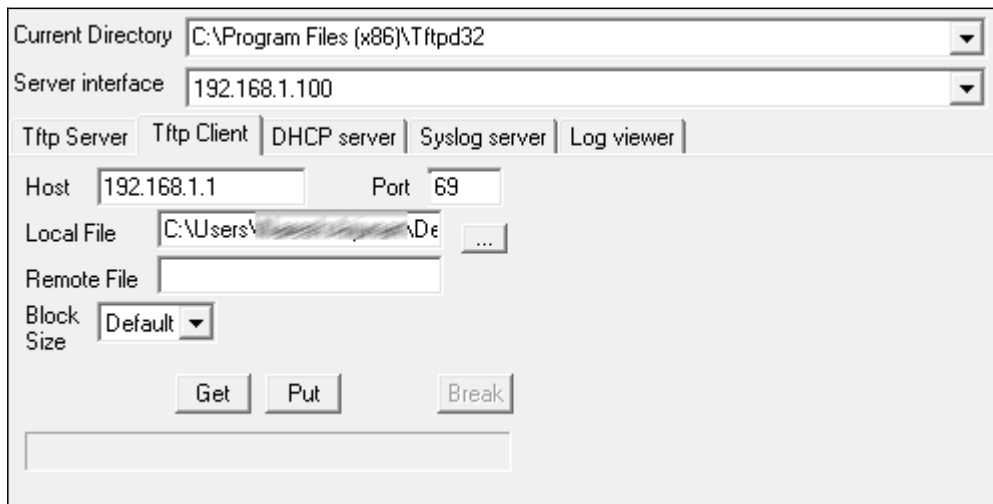

ステップ14:[Host]フィールドにIPアドレス192.168.1.1、[Port]フィールドに値69を入力します。

ステップ15:[Local File]フィールドで、ルータにロードするPCからダウンロードしたファームウェアを選択します。

ステップ16：すべての値を確認し、TFTPクライアントのPUTを押します。

ステップ17:5分間待ってから、ルータのGUIへのアクセスを試みます。RV320は正常に動作するはずですが。

System Summary			
System Information			
Serial Number:	NKS16451794	Firmware Version:	v1.1.0.09 (2013-07-04, 13:28:17)
PID VID:	RV320 V01	Firmware MD5 Checksum:	5b8aed4473cae9f07fdd72daf11ece4b
LAN		<u>Working Mode:</u>	Gateway
<u>IPv4/ Subnet Mask:</u>	192.168.1.1/255.255.255.0		
<u>IPv6/ Prefix:</u>	--		
System Uptime:	0 days 0 hours 0 min 54 sec (Now: 2013-09-19, 12:14:16)		

注：[Upgraded firmware]が[Firmware Version]フィールドに表示されます。