

Nexus 7000 シリーズ スイッチの「SERVER line in license should have "this_host ANY" 」エラーメッセージのトラブルシューティング

内容

[概要](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco Nexus 7000シリーズスイッチにライセンスをインストールしようとしたときに発生する問題について説明し、この問題の解決策を示します。

問題

install licenseコマンドを使用してNexus 7000シリーズスイッチにライセンスをインストールしようとする、スイッチは次のエラーを返します。

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

解決方法

このエラーは、ライセンスファイルのフォーマットに問題があることを示します。通常、キャリッジリターン文字が欠落しています。この問題を修正するには、次の手順でライセンスファイルを編集します。

1. テキスト エディタで .lic ファイルを開きます。
2. ファイルの内容をコピーして、新しいテキストファイルに貼り付けます。
3. テキストが次のような形式であることを確認します。

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
VENDOR_STRING=
```

```
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxxx \  
NOTICE="
```

\

```
" SIGN=xxxxxxxxxxx
```

注：ライセンスソフトウェアでは、INCREMENTの前に「ANY」と「cisco」の後にキャリッジリターンを使用する必要があります。

4. ファイルをtype all files (エンコードANSI)として保存します。
5. 新しいファイルをスイッチのブートフラッシュにコピーし、install licenseコマンドを使用して再度インストールを試みます。**注：**Nexus Operating System(NX-OS)ソフトウェアリリース6.2以降では、オプションのformatキーワードを使用してinstall licenseコマンドを実行すると、スイッチがライセンスファイルのフォーマットを自動的に修正してから、ライセンスのインストールを続行します。詳細については、Cisco Bug ID [CSCtq89835](#) - License file should work if processed through a MACを参照してください。