

ASR903 Series 라우터의 일반적인 하드웨어 문제 해결

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[문제 해결](#)

[DC 전원 공급 장치에서 보고된 오류\(A900-PWR550-D\)](#)

[팬 트레이에서 보고된 오류](#)

[시나리오 1:트레이의 개별 팬 모듈에 장애가 발생했습니다.](#)

[시나리오 2:팬 트레이가 "알 수 없음"으로 보고됨](#)

[RSP에서 보고된 오류](#)

[시나리오 1: RSP가 알 수 없음으로 보고됨](#)

[시나리오 2: 스탠바이 RSP는 "booting"과 "init,standby" 상태를 전환합니다.](#)

[IM\(Interface Module\)을 초기화하지 못했습니다.](#)

소개

이 문서에서는 Aggregation Services Router 903(ASR903)에서 일반적으로 나타나는 하드웨어 장애 증상 및 문제 해결 방법을 분석하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 이러한 주제에 대한 기본적인 지식을 얻을 것을 권장합니다.

- Cisco IOS-XE 소프트웨어
- ASR 903 CLI


사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 장애 증상이 관찰된 특정 랩 환경의 디바이스에서 생성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다

개요

Cisco ASR 903 라우터는 통합된 모바일 및 비즈니스 서비스를 비용 효율적으로 제공하기 위해 설계된 완전한 기능을 갖춘 통합 플랫폼입니다. 이 컴팩트한 3RU(Rack-Unit) 라우터는 낮은 깊이와 낮은 전력 소비량과 확장된 온도 범위를 통해 높은 서비스 확장성, 전체 이중화 및 유연한 하드웨어 구성을 제공합니다. Cisco ASR 903 라우터는 IP Radio Access Network(RAN) 또는 어그리게이션 네트워크에서 사전 어그리게이션 라우터로 포지셔닝됩니다. Carrier Ethernet 네트워크.

이 플랫폼은 아래 그림과 같이 다음과 같은 주요 FRU(Field Replaceable Unit)로 구성됩니다.

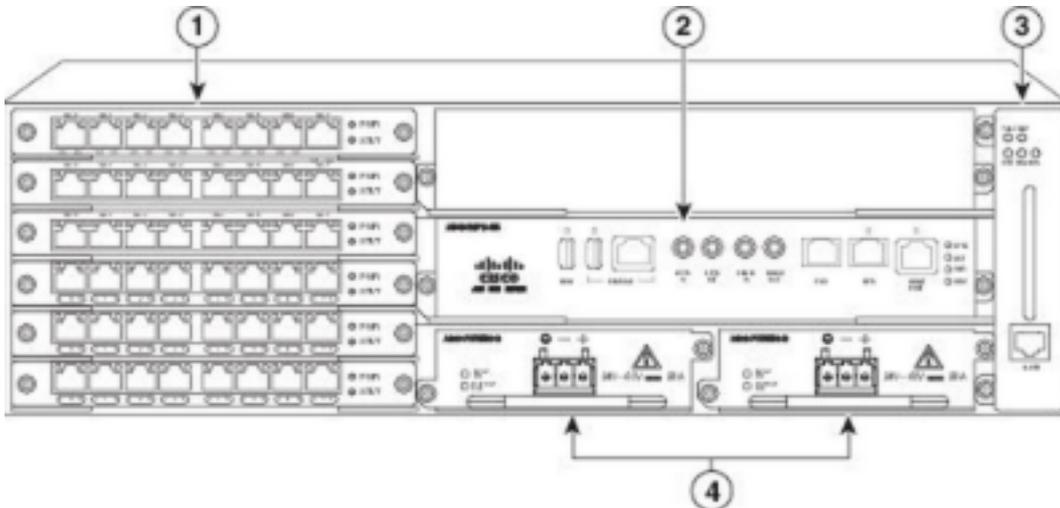

레이블 구성 요소

- 1 인터페이스 모듈(IM)
- 2 RSP(Route Switch Processor) 유닛 슬롯 2개 RSP1A-55, RSP1B-55, RSP2A-64 및 RSP2A-128 지
- 3 팬 트레이
- 4 예비 DC 전원 장치

정상 작동 시 FRU(Field Replaceable Unit)는 장애 증상을 나타낼 수 있습니다. 하드웨어 오류가 아닐 수도 있는 하드웨어 구성 요소를 교체하는 경우가 많습니다. 특정 문제 해결 기술을 통해 이러한 모듈을 장애 상태에서 복구하여 네트워크 다운타임을 줄일 수 있습니다.

문제 해결

DC 전원 공급 장치(A900-PWR550-D)에서 보고된 장애

- 멀티미터를 사용하여 DC PSU(전원 공급 장치) 커넥터에서 입력 DC 전압을 측정하여 전원을 확인합니다. 24V ~ 60V 범위여야 합니다.
- 입력 전압 판독이 정상이면 패널에 있는 LED의 상태를 확인합니다('Input OK' 및 'Output Fail'). 두 LED가 모두 꺼져 있는 경우 DC PSU를 교체합니다.
- 'Input OK' LED가 녹색이지만 'output Fail' LED가 주황색/빨간색인 경우 먼저 입력 전원 커넥터를 제거한 다음 전체 DC PSU를 꺼냅니다. 15초 동안 기다립니다. DC PSU를 다시 넣고 입력 전원 커넥터를 연결합니다. 이 연습은 DC PSU 모두에 대해 수행해야 합니다(시스템에 DC PSU가 2개 있는 경우).
- 'Input OK' LED가 녹색이고 'output FAIL' LED가 전혀 켜지지 않으면 DC PSU를 교체합니다.

참고: 단일 전원 공급 장치로 라우터를 작동할 수 있습니다. 전원을 켜지 않은 경우 보조 전원 공급 장치를 물리적으로 삽입해야 합니다.

팬 트레이에서 보고된 오류

Cisco ASR 903 라우터는 전원 공급 장치와 분리된 모듈형 팬 트레이를 사용합니다. 팬 트레이에는 12개의 팬이 포함되어 있으며 팬 장애가 발생하더라도 작동을 유지할 수 있는 충분한 용량을 제공합니다. 라우터가 사용되는 환경에 따라 두 가지 유형의 팬 트레이 모듈(A903-FAN 및 A903-FAN-E)이 있습니다. 후자(A903-FAN-E)에는 8mm 팬 먼지 필터가 포함되어 있어 먼지가 장치에 들어가지 않고 구성 요소의 손상 가능성을 방지합니다.

시나리오 1: 트레이의 개별 팬 모듈에 장애가 발생했습니다.

트레이에 있는 팬의 상태를 확인하려면 "show platform" 또는 "show facility-alarm status" 명령을 사용합니다. 팬 장애가 발생하면 장애가 발생한 개별 유닛의 세부사항과 함께 팬 트레이 상태가 "실패"로 표시됩니다.

```
ASR903#
```

```
show platform | in FAN|State
```

```
Chassis type: ASR-903
```

```
Slot Type State Insert time (ago)  
P2 A903-FAN-E
```

```
f2, f4, f6, fail
```

```
05:00:00
```

```
ASR903#
```

```
sh facility-alarm status
```

```
System Totals Critical: 1 Major: 3 Minor: 0
```

```
Source Severity Description [Index] Fan Tray CRITICAL Multiple Fan Failures [2] Fan Tray MAJOR  
Fan 2 Failure [5] Fan Tray MAJOR Fan 4 Failure [7] Fan Tray MAJOR Fan 6 Failure [9]
```

이러한 출력에는 슬롯 f2, f4 및 f6의 팬 모듈이 실패하여 교체해야 한다는 내용이 나와 있습니다.

시나리오 2: 팬 트레이가 "알 수 없음"으로 보고됨

경우에 따라 팬 트레이가 "show platform" 출력에서 "Unknown(알 수 없음)"으로 보고되고 NMS(Network Management System) 스테이션에서 경보를 생성할 수도 있습니다.

```
ASR903#
```

```
sh platform | in P2
```

```
Chassis type: ASR-903
```

```
Slot Type State Insert Time (ago)
P2          Unknown      N/A          never
```

모듈을 복구하는 데 도움이 되는 다음 단계를 수행합니다.

- FAN 모듈을 물리적으로 재장착합니다. 팬 트레이를 제거하거나 교체한 후 시스템이 다시 초기화될 때까지 최소 2분이 걸립니다. 먼지 필터와 함께 "A903-FAN-E" 모델을 사용하는 경우, 필터를 청소하여 FAN 모듈을 잠그지 않도록 하십시오.
- 라우터의 전원 주기를 수행하고 FAN 트레이가 탐지되었는지 확인합니다.
- FAN 트레이가 여전히 "알 수 없음"으로 보고되고 있는 경우 문제를 해결하려면 교체해야 할 수 있습니다.

참고: CSCuu75796에 설명되어 [있는](#) 알려진 외관 결함은 있으며 FAN tray는 unknown으로 보고됩니다. 오류 메시지를 방지하려면 팬 트레이를 제거하거나 교체한 후 시스템이 다시 초기화될 때까지 최소 2분 정도 기다립니다.

RSP에서 보고된 오류

시나리오 1: RSP가 알 수 없음으로 보고됨

```
ASR903#
```

```
show platform | in R1
```

```
Chassis type: ASR-903
```

```
Slot Type State Insert Time (ago)
R1          A903-RSP1B-55   unknown   1d01h
```

- "hw-module slot R1 reload" 명령을 실행하고 프로세서가 초기화 중인지 확인합니다.
- 스탠바이 RSP가 "init,standby" 상태로 전환하지 않고 "booting"과 "unknown" 상태를 전환하면 대부분 로컬 bootflash에서 IOS-XE 이미지가 없기 때문입니다.
- 유효한 IOS-XE 이미지가 있는 USB 플래시 드라이브를 사용하여 RSP를 부팅합니다. 모듈이 "알 수 없음" 상태인 경우 모듈의 물리적 재설치를 수행합니다.
- 위의 모든 단계가 실패하면 RSP 모듈에서 콘솔 로그를 수집하고 TAC에서 서비스 요청을 엮니다.

시나리오 2: 스탠바이 RSP는 "booting"과 "init,standby" 상태를 전환합니다.

스탠바이 RSP 모듈에서 이 동작을 보여 주는 일반적인 이유 중 하나는 액티브 RSP와 스탠바이 RSP 간의 컨피그레이션 동기화 장애 때문입니다. 다음 명령을 실행하여 이를 확인해야 합니다.

```
ASR903#show redundancy config-sync failures bem
ASR903#show redundancy config-sync failures mcl
ASR903#show redundancy config-sync failures prc
```

위의 명령에서 보고된 오류가 있는 경우 다음 해결 방법을 구현하고 RSP가 UP를 유지하고 있는지 확인합니다.

```
ASR903# config terminal
ASR903(config)#redundancy
ASR903(config)#mode sso
ASR903(config-red)#no policy config-sync lbl prc reload
ASR903(config-red)#no policy config-sync bulk prc reload
ASR903(config-red)#end
```

RSP 모듈이 계속해서 부팅 루프에 남아 있는 경우 디바이스 로그에서 아래에 표시된 링크 오류를 확인합니다.대답이 "예"인 경우 물리적 재장착 시 문제가 해결되지 않으면 RSP 모듈을 교체해야 할 수 있습니다.

```
%IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: pciehp 0000:02:07.0:pcie24: Link Training Error occurs
%IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel: pciehp 0000:02:07.0:pcie24: Failed to check link status
```

IM(Interface Module)을 초기화하지 못했습니다.

모듈이 설치되면 IM은 특정 상태(서비스 중지->삽입->부팅->확인)를 통해 전환됩니다. 사용 가능한 슬롯 6개 중 하나에서 IM(Interface Module)이 부팅 상태를 지나 장애가 발생한 경우 다음 단계를 수행하십시오.

```
ASR903#sh platform
Chassis type: ASR-903
```

```
Slot Type State Insert Time (ago)
0/4      A900-IMA8S      inserted/unkown      00:27:02      (physical)
```

- "hw-module subslot <slot/subslot> reload" 명령을 사용하여 영향받는 모듈을 다시 로드합니다. 모듈이 복구되었는지 확인합니다.

```
ASR903#hw-module subslot 0/1 reload
Proceed with reload of module? [confirm]
```

```
%IOSXE_OIR-6-SOFT_RELOADSPA: SPA(A900-IMA1X) reloaded on subslot 0/1
```

- 모듈을 동일한 슬롯에 물리적으로 재장착합니다.모듈이 "unknown(알 수 없음)"으로 유지되면 다른 슬롯에 모듈을 삽입하여 새시의 잘못된 라인 카드 슬롯을 제외합니다.
- 로그를 관찰하고 아래에 표시된 대로 커널/링크 오류를 확인합니다.

```
%IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel:pciehp 0000:02:07.0:pcie24: Link Training Error occurs
%IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: kernel:pciehp 0000:02:07.0:pcie24: Failed to check link status
```

"링크 교육" 오류는 기본적으로 특정 슬롯에 대한 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express) 버스 상의 통신 오류가 있음을 의미합니다.PCIe 핫 플러그 모듈은 RSP 엔진에서 호스팅됩니다.모듈이 스탠바이 RSP(Route-Switch Processor)의 PCIe 버스에 등록되도록 RSP 스위치오버를 수행합니다. 스위치오버 후 모듈이 복구되면 이전 활성 RSP 모듈을 교체해야 합니다.

```
ASR903#redundancy force-switchover
Proceed with switchover to standby RP? [confirm]
```

참고:자세한 내용은 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에서 서비스 요청을 열어 트러블 슈팅 및 라우터의 'show tech-support' 출력을 확인하십시오.