

# 2022년 9월부터 제조된 액세스 포인트의 업그레이드 코드

## 목차

- [소개](#)
- [배경 정보](#)
- [영향을 받는 액세스 포인트](#)
- [버그 도우미 도구](#)
- [관련 정보](#)

## 소개

이 문서에서는 2022년 9월을 기준으로 Cisco가 2022년 8월 이전에 릴리스된 소프트웨어를 실행하는 무선 컨트롤러에 조인할 수 없는 AP를 제조한다고 설명합니다.

## 배경 정보

2022년 9월 이후에 제조된 일부 C9105AXI, C9105AXW, C9120AXI, C9120AX, C9130AXI, C9130AXE 액세스 포인트는 2022년 8월 이전에 릴리스된 소프트웨어를 실행할 수 없습니다. [필드 알림 72424](#)를 참조하십시오.

## 영향을 받는 액세스 포인트

이러한 AP 모델(제품 식별자 또는 PID) 및 버전 식별자(VID)는 2022년 8월 이전에 릴리스된 Cisco 소프트웨어를 실행하는 컨트롤러에 조인할 수 없습니다.

- C9105AXI - VID 04 이상
- C9105AXW - VID 02 이상
- C9120AXI, C9120AX - VID 07 이상
- C9130AXI, C9130AX - VID 03 이상


모든 규정 도메인이 영향을 받는 것은 아닙니다. 일부 특정 도메인의 일부 PID는 이전 VID로만 구축됩니다.

FN의 영향을 받는 72424							
국가	C9120			C9130		C9105	
	AXI	도끼	축일	AXI	도끼	AXI	축

-H 도메인 (중국 + 바레인)	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음
-R(러시아)	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음
-Q/Q1(일본)	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	영향을 받지 않 음	VID 04 이상	VID 02 이상
기타 모든 정규 도메 인	VID 07 이상	VID 07 이상	영향을 받지 않 음	VID 03 이상	VID 03 이상	VID 04 이상	VID 02 이상


영향을 받는 AP에는 다음과 같은 컨트롤러 소프트웨어 버전이 필요합니다.

- [8.10.181.0\\*](#) 이상
- [17.3.6\\*](#) 이상
- 17.6.4 이상
- 17.9.2 이상

 참고: 2024년 6월 현재, 영향을 받는 PID에 대해 RMA(Return Material Authorization)를 통해 제공되는 교체 AP에는 최신 소프트웨어가 필요할 수 있습니다.

\* 8.10.181.0은 Cisco 버그 ID CSCwd37092로 인해 지연됩니다. [권장 AireOS Wireless LAN Controller 릴리스를 참조하십시오](#). 9800 Series 컨트롤러를 사용하는 고객은 [Catalyst 9800 Wireless LAN Controller용 권장 Cisco IOS XE 릴리스를 참조하십시오](#).

---

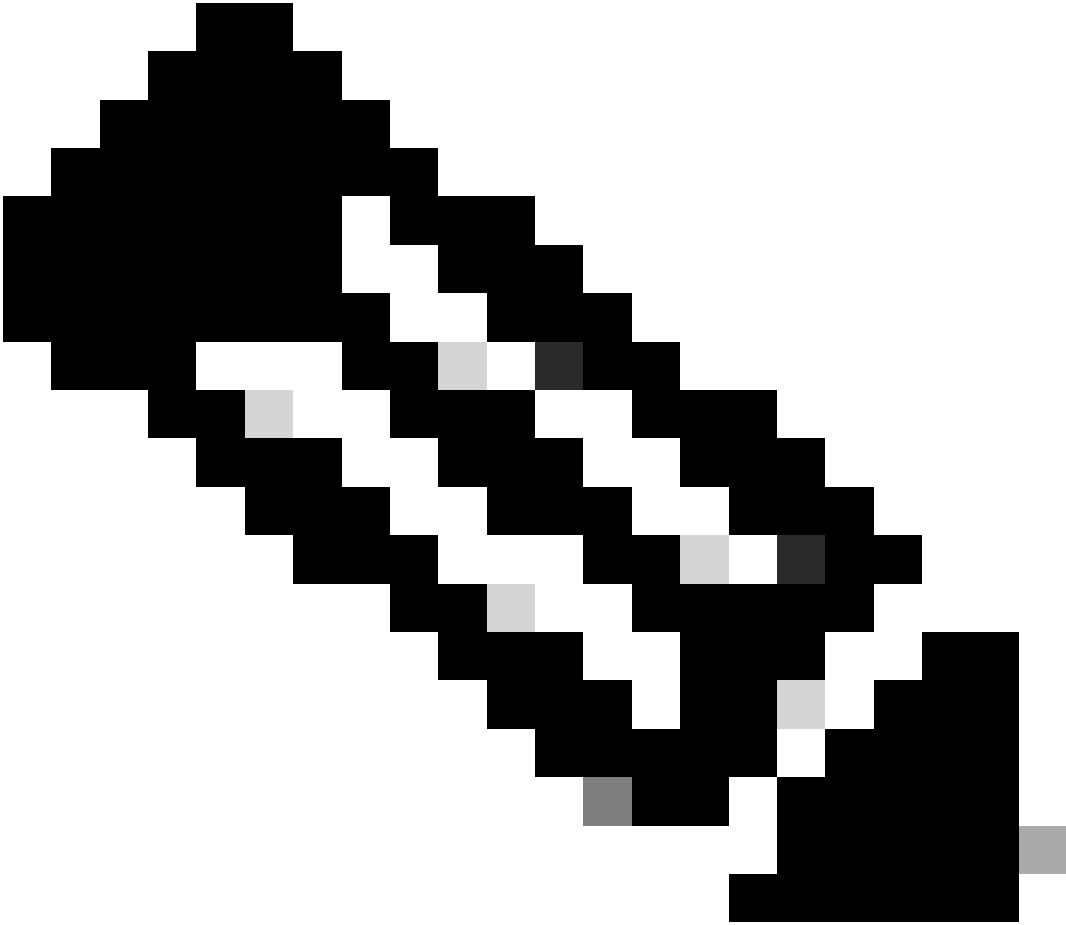


참고: 등록된 Cisco 사용자만 내부 툴과 버그 정보에 액세스할 수 있습니다.

---

## 버그 도우미 도구

SN(Access Point Serial Number) 또는 PID(Product Identifier), VID(Country/Version Identifier) 정보가 있는 경우, [버그 어시스턴트 툴](#)을 사용하여 [필드 알림 72424](#)의 적용 가능성을 [검증합니다](#).

---

 참고: 등록된 Cisco 사용자만 내부 툴과 정보에 액세스할 수 있습니다.

---

## 관련 정보

- Cisco 버그 ID [CSCwc47544](#)
- [필드 알림 72424](#)
- [Cisco Wireless Solutions 소프트웨어 호환성 매트릭스](#)

- [Cisco 기술 지원 및 다운로드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.