

Substituir um módulo supervisor ou um membro da pilha do Catalyst 9000 em HA

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Substituir um membro da pilha do C9300 ou do C9200](#)

[Verificar pré-substituição](#)

[Substituir](#)

[Verificar pós-substituição](#)

[Substitua um supervisor redundante do chassi autônomo C9400](#)

[Verificar pré-substituição](#)

[Substituir](#)

[Verificar pós-substituição](#)

[Substitua um supervisor do C9400 Dual-Sup StackWise-Virtual](#)

[Verificar pré-substituição](#)

[Substituir](#)

[Verificar pós-substituição](#)

[Substitua um membro do C9500 StackWise-Virtual](#)

[Verificar pré-substituição](#)

[Substituir](#)

[Verificar pós-substituição](#)

[Substitua um supervisor redundante do chassi autônomo de soquete duplo C9600](#)

[Verificar pré-substituição](#)

[Substituir](#)

[Verificar pós-substituição](#)

[Substitua um supervisor do C9600 Dual-Sup StackWise-Virtual](#)

[Verificar pré-substituição](#)

[Substituir](#)

[Verificar pós-substituição](#)

[Substitua um supervisor do C9600 Quad-Sup StackWise-Virtual](#)

[Substituir e verificar](#)

Introdução

Este documento descreve como substituir um módulo supervisor ou um membro da pilha de switches Catalyst 9K na configuração de alta disponibilidade (HA).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você esteja familiarizado com conceitos relacionados a empilhamento, SVL (empilhamento virtual) e pacote versus modo de inicialização de instalação nos switches Catalyst 9K.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de hardware. Não há versões de software específicas necessárias para este guia:

- C9200
- C9300
- C9400
- C9500
- C9600

Observação: consulte o guia de configuração apropriado para obter os comandos que são usados para habilitar esses recursos em outras plataformas Cisco.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este documento inclui os processos para substituir um membro de tipos de switch empilháveis:

- Membro da pilha C9200/C9300
- C9500 que usa SVL
- Supervisor de um chassis C9400/C9600 em seus vários modos de operação (autônomo, dual-sup, SVL e quad-sup SVL).

Substituir um membro da pilha do C9300 ou do C9200

Neste exemplo, você substitui um membro de uma pilha do C9300. (O switch neste exemplo usa o switch 2 no modo de inicialização de instalação).

Observação: o mesmo processo pode ser usado para a substituição de um membro da pilha do C9200.



Verificar pré-substituição

- Verifique o estado atual da pilha e prepare-se para a troca. Certifique-se de que a variável de inicialização no switch esteja definida e aponte para o arquivo de pacote correto (se o modo de inicialização for Instalar) ou para o arquivo bin (modo de inicialização de pacote) e que a inicialização automática esteja habilitada.

```
<#root>

cat9K#
show boot

-----
Switch 1
-----

Current Boot Variables:

BOOT variable =
flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable =
flash:packages.conf;

Manual Boot = no

Enable Break = yes
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0
```

Observação: se o switch estiver no modo de inicialização de instalação, verifique se a atualização automática de software está habilitada. Caso contrário, habilite isso e configure a habilitação de atualização automática de software no modo de configuração global.

```
<#root>

C9300#
show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url
software auto-upgrade enable
```

Observação: se a pilha estiver no modo de inicialização de pacote, você precisará de uma cópia do arquivo .bin do Cisco IOS® XE que está em uso em um stick USB ou servidor TFTP local que pode ser acessado de um novo switch/membro, através de sua porta de gerenciamento fora de banda (OOB)

- Verifique se a pilha está fisicamente conectada em anel completo (por exemplo, se você desligar o membro do switch em questão, a pilha existente não será dividida para causar a mesclagem da pilha). Depois de verificado, vá para as próximas etapas.

```
<#root>
```

```
Switch#sh switch neighbors
Switch #  Port 1  Port 2
-----  -----
1
2      3
2
3      2
3
1      2
```

Nota: Se o membro ativo do switch precisar ser substituído, execute um failover para o switch em standby na pilha e aguarde até que ele assuma a função ativa. Ignore esta etapa se for substituir qualquer outro membro da pilha.

```
<#root>
```

```
C9300#redundancy force-switchover
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
```

```
Building configuration...
```

```
Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confi
```

Substituir

- Desligue o switch membro que precisa ser substituído, desconecte os cabos da pilha de energia e da pilha de dados dele. Substitua o membro por um novo no estado desligado, reconecte os cabos da pilha de dados e ligue-o.

Observação: a nova unidade deve executar a mesma versão de software que a pilha existente, portanto, você precisa fazer a correspondência disso. Por exemplo, a pilha existente está executando 17.3.1 e a nova unidade está executando 16.9.3.

- Se sua pilha estiver no modo de inicialização de pacote, entre no ROMMON do novo switch enquanto ele estiver sendo inicializado. Com a ajuda de um pen drive USB ou acesso OOB TFTP, inicialize manualmente o novo switch com a mesma versão de software da pilha atual.

```
<#root>

Preparing to autoboot. [
Press Ctrl-C to interrupt
] 3 (interrupted)
rommon 1 >

rommon 2 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.03.01.SPA.bin
```

- Se a pilha estiver no modo de inicialização de Instalação, a atualização automática do software deverá ser iniciada pelo principal atual da pilha, assim que for detectada uma versão incompatível do software ou um modo de inicialização no novo switch membro. Normalmente, não é necessária nenhuma intervenção manual neste estágio.

Observação: durante o processo de atualização automática do software, se houver necessidade de microcode_update, o processo pode levar vários minutos. Seja paciente e monitore o processo de perto.

```
<#root>

Logs from Stack Primary

Sep 13 07:20:21.261 UTC: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 2 has been added to
Sep 13 07:20:22.268 UTC: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 R0/0: stack_mgr: Switch 2 has been added to
Sep 13 07:20:22.546 UTC: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Switch 1 R0/0: issu_stack:
Incompatible software detected

.
** snip **

Sep 13 07:47:37.443 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger:
Auto upgrade initiated for switch 2.

Sep 13 07:47:37.496 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Search
Sep 13 07:47:37.519 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Found
Sep 13 07:47:37.538 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger: Upgrad
Sep 13 07:47:46.769 UTC: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: Switch 1 R0/0: auto_upgrad
Sep 13 07:47:47.272 UTC: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: Switch 1 R0/0: auto_upgrade_trigger:
Finished installing software on switch 2.

**
** snip **
```

```
Sep 13 07:57:18.981 UTC: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event)
Sep 13 07:57:18.981 UTC: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event)
Sep 13 07:57:49.863 UTC: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED:
```

```
Bulk Sync succeeded
```

```
Sep 13 07:57:50.865 UTC:
```

```
%RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SSO)
```

Verificar pós-substituição

- Verifique o estado dos switches após a conclusão do SSO. Neste momento, você pode reconectar os cabos de energia da pilha, se aplicável.

```
<#root>
```

```
C9300#
```

```
show switch
```

```
Switch/Stack Mac Address : 70d3.79be.6c80 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role      Mac Address      Priority Version State
-----
```

*1	Active	70d3.79be.6c80	1	V01	Ready
2	Standby	70d3.7984.8580	2	V01	Ready

```
!
```

```
C9300#
```

```
show module
```

Switch	Ports	Model	Serial No.	MAC address	Hw Ver.	Sw Ver.
1	41	C9300-24U	FCW2125L0BH	70d3.79be.6c80	V01	17.03.01
2	41	C9300-24U	FCW2125L03W	70d3.7984.8580	V01	17.03.01

```
<#root>
```

```
C9300#
```

```
show redundancy
```

```
Redundant System Information :
```

```
-----
Available system uptime = 58 minutes
Switchovers system experienced = 0
Standby failures = 0
Last switchover reason = none
Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = sso
Maintenance Mode = Disabled
```

```
Communications = Up

Current Processor Information :
-----
Active Location = slot 1
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 58 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.
RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre
BOOT = flash:packages.conf;flash:;;
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :
-----
standby Location = slot 2

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 4 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.
RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre
BOOT = flash:packages.conf;flash:;;
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x102
```

Substitua um supervisor redundante do chassi autônomo C9400

Neste exemplo, você substitui o supervisor ativo de um chassi C9404. (O switch, neste exemplo, usa o no slot 3 no modo de inicialização de instalação.)



Verificar pré-substituição

- Verifique se a variável de inicialização no switch está definida apontando para o arquivo de pacote correto (se o modo de inicialização for Instalar) ou para o arquivo bin (modo de inicialização de pacote) e se a inicialização automática está ativada.

Observação: se o switch estiver no modo de inicialização de instalação, verifique se a atualização automática de software está habilitada. Caso contrário, habilite isso configurando o software autoupgrade enable no modo de configuração global.

```
<#root>

C9400#show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable
```

Observação: se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, mantenha uma cópia do arquivo de software em execução (arquivo .bin que você está executando no ativo) em um dispositivo USB ou servidor TFTP local que possa ser acessado do novo supervisor, através da porta de gerenciamento fora de banda (OOB).

Se o supervisor ativo precisar ser substituído (como neste exemplo), execute um failover para o supervisor em espera e aguarde que ele assuma a função do ativo. Ignore esta etapa se for substituir o supervisor em espera.

```
<#root>

C9400#redundancy force-switchover
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Building configuration...
Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confi
```

Substituir

- Retire o supervisor defeituoso do chassi e insira o novo, com um cabo de console conectado a ele.

Observação: inicialmente, os dois supervisores não podem estar na mesma versão de software, mas você precisa fazer a correspondência. Por exemplo, o supervisor ativo pode estar executando 16.9.5 e o novo/standby 16.9.4.

- Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, entre no ROMMON do novo supervisor enquanto ele estiver sendo inicializado. Com a ajuda de um pen drive USB ou acesso OOB TFTP, initialize manualmente o supervisor com a mesma versão de software que o seu supervisor ativo.

```
<#root>

Preparing to autoboot. [
Press Ctrl-C to interrupt

] 3 (interrupted)
rommon 1 >

rommon 2 >

boot usbflash0:cat9k_iosxe.16.09.05.SPA.bin
```

- Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de instalação, a atualização automática do software deverá ser iniciada pelo supervisor ativo atual, assim que ele detectar uma versão de software incompatível ou modo de inicialização no supervisor novo/em espera. Normalmente, não é necessária nenhuma intervenção manual neste estágio.

```
<#root>

*Jun 16 19:50:15.122: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 3/0
*Jun 16 19:50:42.374: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (C9400-SUP-1) online in subslot 3/0
C9400#
*Jun 16 19:50:43.376: 3 0 0:Ignore this incremental sync, session not ready
C9400#
*Jun 16 19:52:10.003: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F1
C9400#
*Jun 16 19:51:16.469: %IOSXE-3-PLATFORM: R1/0: kernel: dplr_intrpt: Entered dplr_intrpt_module_init dpli
*Jun 16 19:51:16.472: %IOSXE-3-PLATFORM: R1/0: kernel: chr mmap: Allocating DMA Reserve Pool ...
*Jun 16 19:52:27.950: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (rp) online in slot R1
*Jun 16 19:52:28.727: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: R0/0: auto_upgrade_client:

Auto upgrade initiated for RP 1.
```

```

*Jun 16 19:52:28.748: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: R0/0: auto_upgrade_client: Searching stack for a donor
*Jun 16 19:52:28.760: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: R0/0: auto_upgrade_client:
Found donor RP 0 to auto upgrade RP 1.

*Jun 16 19:52:28.773: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: R0/0: auto_upgrade_client:
Upgrading RP 1 with software from RP 0.

*Jun 16 19:52:39.655: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_MONITOR_EVENT)
*Jun 16 19:52:39.655: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_MONITOR_EVENT)

*Jun 16 19:52:39.642: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: R0/0: auto_upgrade_client: Initiating modular auto upgrade for RP 1

*Jun 16 19:52:40.832: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: R0/0: auto_upgrade_client: Finished installing software on RP 1

*Jun 16 19:52:40.847: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_RELOAD: R0/0: auto_upgrade_client: Reloading RP 1 to activate new software
*Jun 16 19:52:41.622: %IOSXE_OIR-6-OFFLINECARD: Card (rp) offline in slot R1
** snip **

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_MONITOR_EVENT)
*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_MONITOR_EVENT)
** snip **

*Jun 16 19:57:33.582: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Jun 16 19:57:34.623: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE:
Terminal state reached for (SSO)

```

Verificar pós-substituição

- Verifique o estado dos supervisores depois que o SSO estiver concluído.

```
<#root>
```

```
C9400#
```

```
show module
```

```
Chassis Type: C9404R
```

Mod Ports	Card Type	Model	Serial No.		
2 10	Supervisor 1 Module	C9400-SUP-1	JAE22100647		
Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
3 10	Supervisor 1 Module				

```

2      A8B4.56BF.316C to A8B4.56BF.3175      1.0      16.12.1r      16.09.05      ok
3
>>>>>>>>>> Started Syncing

Mod   Redundancy Role          Operating Redundancy Mode      Configured Redundancy Mode
---+-----+-----+-----+
2     Active                  sso                         sso
3     Standby                sso
                           sso

Chassis MAC address range: 44 addresses from a8b4.56bf.3140 to a8b4.56bf.316b

<#root>
C9400#
show redundancy

Redundant System Information :
-----
Available system uptime = 10 minutes
Switchovers system experienced = 0
Standby failures = 0
Last switchover reason = none
Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode =
sso

Operating Redundancy Mode =
sso

Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up
Current Processor Information :
-----
Active Location = slot 2
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 10 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.5, RE
Technical Support:https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 22-Aug-19 18:14 by mcpred
BOOT = bootflash:packages.conf;
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x102
Peer Processor Information :
-----
Standby Location = slot 3
Current Software state =
STANDBY HOT

Uptime in current state =
0 minutes

```

```


Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE),
version 16.9.5

, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 22-Aug-19 18:14 by mcpre
BOOT = bootflash:packages.conf;
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x102

```

Substitua um supervisor do C9400 Dual-Sup StackWise-Virtual

Este exemplo é para uma configuração virtual C9400 stackwise (um supervisor em cada chassis), em que o supervisor do chassis 1 (switch ativo) ficou com defeito e precisa ser substituído. O SVL está sendo executado no modo de inicialização de instalação.

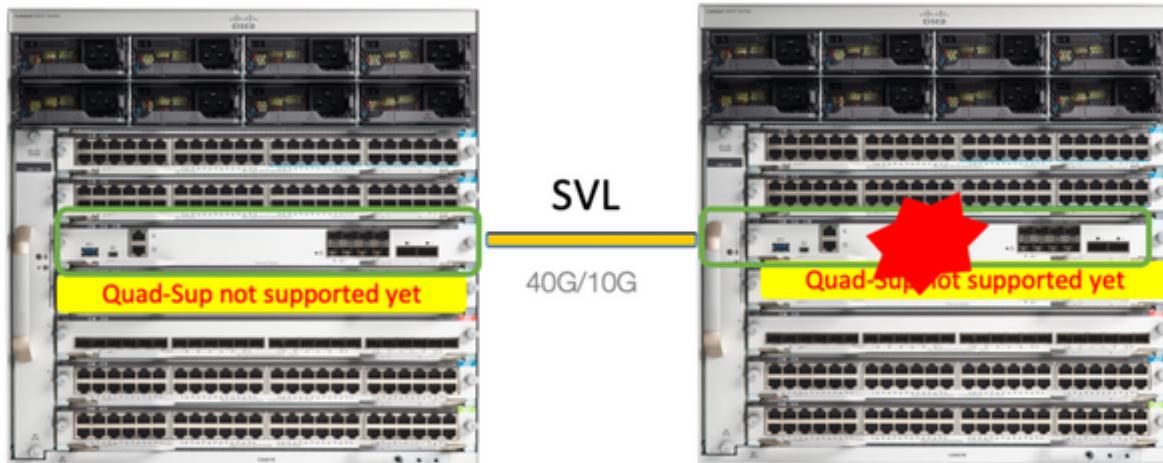

Verificar pré-substituição

- Verifique as configurações atuais relacionadas ao StackWise-Virtual e o estado dos supervisores. Certifique-se de que a variável de inicialização no switch esteja definida corretamente e aponte para o arquivo de pacote correto (se o modo de inicialização for Instalar) ou para o arquivo bin (modo de inicialização de pacote) e que a inicialização automática esteja habilitada.

```

<#root>

9400-3#

show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:
-----
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number : 100
Switch Stackwise Virtual Link Ports
-----
1           1           TenGigabitEthernet1/5/0/1 <<< switch 1 needs to be replaced here

```

```
<#root>

9400-3#

show bootvar

BOOT variable =
flash:packages.conf
;
Configuration Register is 0x102
MANUAL_BOOT variable = no

BAUD variable = 9600
ENABLE_BREAK variable = yes
BOOTMODE variable does not exist
IPXE_TIMEOUT variable does not exist
CONFIG_FILE variable =
```

Observação: se o switch estiver no modo de inicialização de instalação, verifique se a atualização automática de software está habilitada. Caso contrário, habilite isso configurando o software autoupgrade enable no modo de configuração global.

```
<#root>

9400-3#

show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url
software auto-upgrade enable
```

Observação: se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, mantenha uma cópia do arquivo de software em execução (arquivo .bin que você está executando no ativo) em um dispositivo USB ou servidor TFTP local que possa ser acessado do novo supervisor, através da porta de gerenciamento fora de banda (OOB).

- Se o supervisor ativo precisar ser substituído (como em nosso exemplo), execute um failover para o supervisor em espera e aguarde o supervisor em espera para assumir a função do ativo. Ignore esta etapa se estiver substituindo o supervisor em espera.

```
<#root>

9400-1#redundancy force-switchover
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Building configuration...
Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [conf
```

Substituir

- Desligue o chassi onde o supervisor precisa ser substituído (neste exemplo, é chassi-1).
 - Retire as placas de linha do backplane do respectivo chassi (onde o supervisor precisa ser substituído). Não há necessidade de remover completamente as placas de linha do chassi, pois elas não estão conectadas ao backplane, tudo bem. Dessa forma, quando um novo supervisor é inserido e como é pré-preparado, os switches remotos das conexões (Etherchannel multichassi) não colocam suas portas locais no estado desabilitado por erro (LACP e assim por diante).

<#root>

9400-3#

show module

Chassis Type: C9410R

Switch Number 1

Mod Ports Card Type Model Serial No.

Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status	
Mod	Redundancy	Role	Operating Redundancy	Mode	Configured Redundancy	Mode

Switch Number 2

Mod Ports Card Type Model Serial No.

1	48	48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45	C9400-LC-48UX	JAE2138067S
2	48	48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45)	C9400-LC-48U	JAE2141091P
5	10	Supervisor 1 Module	C9400-SUP-1	JAE2220082A

Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
1	707D.B9CF.6D1C to 707D.B9CF.6D4B	1.0	16.12.2r	16.12.03a	ok
2	6CB2.AE42.2704 to 6CB2.AE42.2733	1.0	16.12.2r	16.12.03a	ok
5	AC3A.675B.F26C to AC3A.675B.F275	1.0	16.12.2r	16.12.03a	ok

Mod Redundancy Role Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode

Redundancy Node Specifying Redundancy Node Configured Redundancy No

5 Active non-redundant sso

- Insira o novo supervisor no mesmo slot em que havia um supervisor defeituoso e ligue-o. Ele deve ser inicializado no modo Independente (Não-SVL), deixe os links virtuais Stackwise desconectados por enquanto.
 - Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, copie o arquivo bin do software (o mesmo do supervisor ativo atual do SVL) para o flash de inicialização do novo

supervisor em espera e altere a sequência de inicialização de acordo.

- Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de instalação, a atualização manual do software não será necessária. O software e o modo de inicialização do novo supervisor devem ser atualizados automaticamente pelo supervisor ativo atual, assim que ele detectar uma versão de software ou modo de inicialização incompatível no supervisor novo/em espera.
- Configure o novo supervisor com as configurações virtuais Stackwise. (Você deve usar o mesmo número de domínio SVL para corresponder ao membro existente.)

```
<#root>
```

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual
Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect
Switch(config-stackwise-virtual)#

domain 100

Switch(config-stackwise-virtual)#exit
```

- Configure as portas SVL e DAD. Use as mesmas portas, que foram usadas no supervisor com falha.

```
9400-1(config)#interface tenGigabitEthernet 5/0/1
9400-1(config-if)#stackwise-virtual link 1
WARNING: All the extraneous configurations can be removed for TenGigabitEthernet5/0/1 on reboot
INFO: Upon reboot, the config can be part of running config but not part of start up config.
```

- Verifique se a configuração SVL está aplicada corretamente ao novo switch.

```
<#root>
```

```
switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:
-----
Stackwise Virtual : Disabled
Switch      Stackwise Virtual Link      Ports
-----      -----      -----
Stackwise Virtual Configuration After Reboot:
-----
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number :    100
Switch      Stackwise Virtual Link      Ports
-----      -----      -----
1          1                      TenGigabitEthernet5/0/1
```

Na versão do software 16.12.x ou superior, você pode verificar as configurações de SVL no ROMMON a

partir da CLI do IOSd.

```
<#root>
9400-1#
show romvar

ROMMON variables:
MAC_ADDR="70:0F:6A:DE:54:34"
SWITCH_NUMBER="1"
MODEL_NUM="C9400-SUP-1"
SYSTEM_SERIAL_NUM=""
MOTHERBOARD_SERIAL_NUM="JAE221703NQ"
TEMPLATE="access"
BAUD="9600"
LICENSE_BOOT_LEVEL="network-advantage+dna-advantage,all:MACALLAN-CHASSIS;"
MCP_STARTUP_TRACEFLAGS="00000000:00000000"
CALL_HOME_DEBUG="0000000000000000"
D_STACK_DAD=""
CONFIG_FILE=""
BOOTLDR=""
SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG="0"

MANUAL_BOOT="no"

AUTOREBOOT_RESTORE="0"
ENABLE_BREAK="yes"
RET_2_RTS=""
AUTO_SWITCH_CONSOLE_DISABLE="0"
BOOT="flash:cat9k_iosxe.16.12.03a.SPA.bin;"
D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""
ABNORMAL_RESET_COUNT="1"
ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT="3"
BSI="0"
RET_2_RCALTS=""
RANDOM_NUM="421133355"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Te5/0/1,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="100"

• Salve as configurações e desligue o chassi no qual o novo supervisor é colocado.

• Conecte os links StackWise-Virtual entre dois chassis e deixe o link de detecção ativo duplo desconectado (se aplicável).

• Ligue o chassi e monitore o processo de inicialização através do console.

• Se o seu SVL estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, certifique-se de que o novo supervisor esteja sendo iniciado com a mesma versão de software que o Ative. Caso contrário, entre no ROMMON novamente, initialize-o manualmente e use a versão de software correta.
```

- Se o SVL estiver sendo executado no modo de inicialização de instalação, o "upgrade automático do software" deverá ter o cuidado de enviar a versão correta do software e o modo de inicialização para o novo supervisor, sem qualquer intervenção manual.

```
<#root>
```

```
Active supervisor's log
```

```
*Sep 12 07:20:25.457: %ILPOWER-6-SET_ILPOWER: Set power allocated to POE to 4420 for slot 0
*Sep 12 07:20:30.621: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Chassis 2 R0/0: issu_stack: Incompatible software detected. I
Active's subpackage boot mode does not match with member's super boot mode. Please boot switch 1 in subba

*Sep 12 07:20:40.779: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto

*Sep 12 07:21:00.978: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto

*Sep 12 07:21:01.031: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Searching
*Sep 12 07:21:01.053: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Found domai
*Sep 12 07:21:01.074: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Upgrading
```

```
<#root>
```

```
Logs from new supervisor's console
```

```
Waiting for remote chassis to join
#####
Chassis number is 1
All chassis in the stack have been discovered. Accelerating discovery

Chassis 1 reloading, reason - System requested reload <<< reload is instructed by current active as part
software auto-upgrade
Sep 12 07:25:23.306: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: process exit with reload
```

Todas as configurações em execução devem ser sincronizadas automaticamente do supervisor Ativo para o novo. Aguarde esses logs do supervisor ativo.

```
*Sep 12 07:33:39.803: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Sep 12 07:33:40.837: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SS0)
```

- Quando o SSO estiver concluído, prossiga com a conexão do enlace de detecção de atividade dupla (DAD) e outras portas de uplink de rede no novo supervisor, conforme aplicável.
- Empurre as placas de linha de volta para dentro, para conectá-las ao backplane novamente
- Verifique se todas as placas de linha foram inicializadas corretamente, passaram nos testes de diagnóstico on-line e ativaram suas interfaces, incluindo a ligação de canal de porta e assim por diante

Verificar pós-substituição

- Verifique as configurações relacionadas ao StackWise Virtual e os estados do switch que usam esses comandos.

```
<#root>
9400-3#
sh redundancy

Redundant System Information :
-----
Available system uptime = 1 hour, 31 minutes
Switchovers system experienced = 0
Standby failures = 0
Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up

Current Processor Information :
-----
Active Location = Switch 2
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 31 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 28-Apr-20 09:37 by mcpred
BOOT = flash:packages.conf;
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :
-----
Standby Location = Switch 1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 4 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12
```

```
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 28-Apr-20 09:37 by mcpre
BOOT = flash:packages.conf;
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x102
!
```

```
<#root>

9400-3#

sh stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:
-----
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number : 100
Switch Stackwise Virtual Link Ports
-----
1      1          TenGigabitEthernet1/5/0/1
2      1          TenGigabitEthernet2/5/0/1
```

```
<#root>

9400-3#

sh module

Chassis Type: C9410R
Switch Number 1



| Mod | Ports | Card Type                          | Model         | Serial No.  |
|-----|-------|------------------------------------|---------------|-------------|
| 1   | 48    | 48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45 | C9400-LC-48UX | JAE22360153 |
| 2   | 48    | 48-Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45 | C9400-LC-48UX | JAE215103V7 |
| 5   | 10    | Supervisor 1 Module                | C9400-SUP-1   | JAE221703NQ |



| Mod | MAC addresses                    | Hw  | Fw       | Sw        | Status |
|-----|----------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| 1   | 00B7.71FA.D878 to 00B7.71FA.D8A7 | 1.0 | 16.12.2r | 16.12.03a |        |



ok



|   |                                  |     |          |           |
|---|----------------------------------|-----|----------|-----------|
| 2 | 4C77.6DBF.4A94 to 4C77.6DBF.4AC3 | 1.0 | 16.12.2r | 16.12.03a |
|---|----------------------------------|-----|----------|-----------|



ok



|   |                                  |     |          |           |
|---|----------------------------------|-----|----------|-----------|
| 5 | AC3A.675B.E9AC to AC3A.675B.E9B5 | 1.0 | 16.12.2r | 16.12.03a |
|---|----------------------------------|-----|----------|-----------|



ok
```

Mod	Redundancy Role	Operating Redundancy Mode	Configured Redundancy Mode
-----	-----------------	---------------------------	----------------------------


```

standby          sso
                  sso
**snip**

```

Substitua um membro do C9500 StackWise-Virtual

Neste exemplo, você considera uma configuração C9500 Stackwise Virtual com Switch-1 (o switch ativo) como um switch defeituoso que precisa ser substituído. O SVL está sendo executado no modo de inicialização INSTALL.

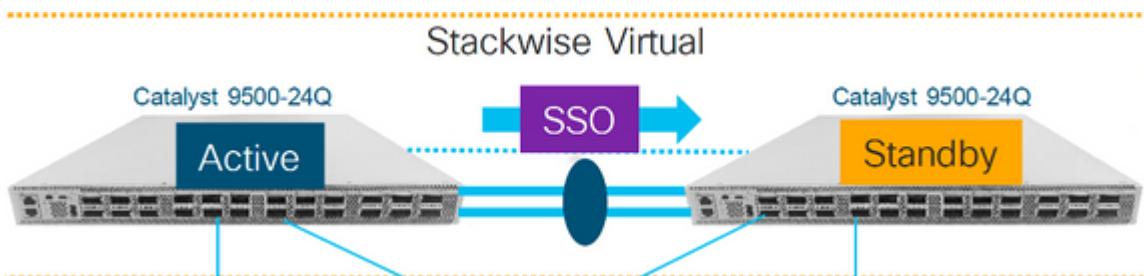

Verificar pré-substituição

- Verifique as configurações atuais relacionadas ao StackWise-Virtual e o estado dos switches. Verifique se a variável de inicialização está definida corretamente, aponta para packages.conf e se config-register está definido como 0x2102.

```

<#root>
C9500-1#
show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:
-----
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number : 100
Switch Stackwise Virtual Link Ports
-----
1           1      TwentyFiveGigE1/0/1
                  TwentyFiveGigE1/0/2
2           1      TwentyFiveGigE2/0/1
                  TwentyFiveGigE2/0/2

```

```

<#root>
C9500-1#show stackwise-virtual dual-active-detection

Dual-Active-Detection Configuration:
-----
Switch   Dad port
-----
```

```
1      TwentyFiveGigE1/0/3
2      TwentyFiveGigE2/0/3      <<<<<< Ports configured for Dual-Active Detection (DAD)
```

Note :

Configs of these DAD ports do not show up in running-config

```
!
interface TwentyFiveGigE 1/0/3
end
!
interface TwentyFiveGigE 2/0/3
end
```

C9500-1#show switch

```
Switch/Stack Mac Address : f4db.e619.0480 - Local Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role      Mac Address   Priority Version State
-----
*1    Active      f4db.e619.0480    15     V02      Ready
 2    Standby     f4db.e618.fa80      1      V02      Ready
```

C9500-1#

show redundancy

Redundant System Information :

```
-----
Available system uptime = 4 minutes
Switchovers system experienced = 0
Standby failures = 0
Last switchover reason = none
Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = sso
Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up
```

Current Processor Information :

```
-----
Active Location = slot 1
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 4 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12
RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre
```

BOOT = flash:packages.conf

```
;
CONFIG_FILE =
```

```

Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :
-----
Standby Location = slot 2
Current Software state = STANDBY HOT
Uptime in current state = 1 minute
Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12
RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

BOOT = flash:packages.conf

;
CONFIG_FILE =

Configuration register = 0x102

```

Observação: se o SVL estiver sendo executado no modo de inicialização INSTALL, verifique se a atualização automática de software está habilitada. Caso contrário, habilite isso configurando o software autoupgrade enable no modo de configuração global. (Ignore esta etapa se o SVL estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote).

```

<#root>

C9500-1#

show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

```

- Se o switch ativo precisar ser substituído, execute um failover para o switch em standby e aguarde até que o switch em standby assuma a função de ativo. (Ignore esta etapa se estiver substituindo a unidade em espera).

```

<#root>

C9500-1#redundancy force-switchover

```

```

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Building configuration...

```

```

Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confi]

```

Substituir

- Desligue o Switch que precisa ser substituído. Desconecte todos os cabos desse switch.

```
<#root>
C9500-1#
show switch

Switch/Stack Mac Address : f4db.e619.0480 - Foreign Mac Address
Mac persistency wait time: Indefinite
H/W Current
Switch# Role      Mac Address  Priority Version State
-----
1   Member      0000.0000.0000    0        V02     Removed  << switch 1 is powered down
*2  Active       f4db.e618.fa80    1        V02     Ready
```

- Ligue o novo switch. Ele deve ser inicializado no modo independente (não-SVL). (Ignore esta etapa se o Ative SVL atual estiver sendo executado no modo de inicialização INSTALL)
- Verifique a versão do software na nova unidade. Se ele não corresponder ao membro existente da unidade StackWise-Virtual, pré-transfira-o para que corresponda à versão e à licença do software, com o membro existente do SVL. (Você pode carregar a versão correta do software por meio de TFTP/FTP/SFTP ou usar um stick USB e, depois de corresponder à versão e à licença do software na nova unidade, vá para a próxima etapa.

```
<#root>
Cisco IOS XE Software,
version 16.12.02
```

Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12.02,
RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre

Observação: se o SVL estiver sendo executado no modo de inicialização INSTALL e o upgrade automático de software estiver habilitado, o membro ativo existente do SVL deverá ser capaz de corresponder automaticamente ao código e ao modo de inicialização da nova unidade.

- Configure o StackWise Virtual no novo switch. Você deve usar o mesmo número de domínio SVL para corresponder ao membro existente.

```
<#root>
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual
```

```
Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect
Switch(config-stackwise-virtual)#
domain 100
Switch(config-stackwise-virtual)#exit
```

- Configure as portas SVL e DAD. Use as mesmas portas que foram usadas no switch com defeito.

```
Switch(config)#int range twe1/0/1-2
Switch(config-if-range)#stackwise-virtual link 1
WARNING: All the extraneous configurations can be removed for TwentyFiveGigE1/0/1 on reboot
WARNING: All the extraneous configurations can be removed for TwentyFiveGigE1/0/2 on reboot
Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#int twe1/0/3
Switch(config-if)#stackwise-virtual dual-active-detection
WARNING: All the extraneous configurations can be removed for TwentyFiveGigE1/0/3 on reboot.
```

- Verifique se a configuração SVL está aplicada corretamente ao novo switch.

```
<#root>

switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:
-----
Stackwise Virtual : Disabled
Switch      Stackwise Virtual Link      Ports
-----      -----      -----
Stackwise Virtual Configuration After Reboot:
-----
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number :    100
Switch      Stackwise Virtual Link      Ports
-----      -----      -----
1          1                  TwentyFiveGigE1/0/1
                           TwentyFiveGigE1/0/2
```

```
switch#show stackwise-virtual dual-active-detection

Dual-Active-Detection Configuration:
-----
Switch      Dad port
-----      -----
Distributed Stack DAD Configuration After Reboot:
-----
Switch      Dad port
-----      -----
1          TwentyFiveGigE1/0/3
```

- Salve as configurações e desligue o novo switch.
- Conecte os links StackWise-Virtual entre o membro SVL existente e a nova unidade. Prefira deixar o link de detecção de atividade dupla desconectado.
- Ligue a nova unidade. Se houver um conflito no número do switch, a nova unidade deverá ser renumerada automaticamente.

Chassis is reloading, reason: Configured Switch num conflicts with peer, Changing local switch number to
and reloading to take effect
Sep 10 22:41:50.738: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: R0/0: The process nif_mgr has been helddown (rc 69)

Observação: se a nova unidade estiver executando um software ou modo de inicialização incompatível e o membro SVL existente estiver executando o modo de inicialização INSTALL, o upgrade automático do software poderá ser iniciado para colocar a nova unidade no modo de inicialização INSTALL, sem intervenção manual.

*Sep 10 22:47:05.996: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client:
Auto upgrade start checking for incompatible switches.

Todas as configurações em execução podem ser sincronizadas automaticamente do switch ativo para o novo switch. Nenhuma configuração adicional é necessária. Aguarde esses registros do switch ativo.

*Sep 11 01:02:28.974: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
C9500-1#
*Sep 11 01:02:30.009: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SS0)

- Quando o SSO estiver concluído, prossiga com a conexão do enlace de detecção de atividade dupla (DAD) e outras portas de rede.

Verificar pós-substituição

- Verifique as configurações relacionadas ao StackWise Virtual e os estados do switch que usam esses comandos.

```
<#root>

C9500-1#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number : 100
Switch Stackwise Virtual Link      Ports
-----  -----
1          1              TwentyFiveGigE1/0/1
                           TwentyFiveGigE1/0/2
2          1              TwentyFiveGigE2/0/1
                           TwentyFiveGigE2/0/2
```

```
C9500-1#
```

```
show redundancy
```

```
Redundant System Information :
```

```
-----  
Available system uptime = 14 minutes  
Switchovers system experienced = 0  
Standby failures = 0  
Last switchover reason = none
```

```
Hardware Mode = Duplex  
Configured Redundancy Mode = sso  
Operating Redundancy Mode = sso  
Maintenance Mode = Disabled  
Communications = Up
```

```
Current Processor Information :
```

```
-----  
Active Location = slot 2  
Current Software state = ACTIVE  
Uptime in current state = 14 minutes  
Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12  
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html  
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre  
BOOT = flash:packages.conf;  
CONFIG_FILE =  
Configuration register = 0x102
```

```
Peer Processor Information :
```

```
-----  
Standby Location =
```

```
slot 1
```

```
Current Software state =
```

```
STANDBY HOT
```

```
-----  
Uptime in current state = 1 minute  
Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12  
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html  
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Tue 19-Nov-19 10:04 by mcpre  
BOOT = flash:packages.conf;  
CONFIG_FILE =  
Configuration register = 0x102
```

Substitua um supervisor redundante do chassi autônomo de soquete duplo C9600

Neste exemplo, você está considerando substituir o supervisor ativo no slot 3 de um chassi C9606. (O switch está sendo executado no modo de inicialização de instalação.)



Verificar pré-substituição

- Verifique se a variável de inicialização no switch está definida corretamente apontando para o arquivo de pacote correto (se o modo de inicialização for Instalar) ou para o arquivo bin (modo de inicialização de pacote) e se a inicialização automática está ativada.

Observação: se o switch estiver sendo executado no modo de inicialização de instalação, verifique se a atualização automática de software está habilitada. Caso contrário, habilite isso configurando o software autoupgrade enable no modo de configuração global.

```
<#root>
C9600R-1#
show run all | in software auto

no software auto-upgrade source url
software auto-upgrade enable
```

Observação: se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, mantenha uma cópia do arquivo de software em execução (arquivo .bin que você está executando no ative) em um dispositivo USB ou servidor TFTP local que possa ser acessado do novo supervisor, através da porta de gerenciamento fora de banda (OOB).

Substituir

- Se o supervisor ativo precisar ser substituído (como neste exemplo), execute um failover

para o supervisor em espera e aguarde que ele assuma a função do ativo. (Ignore esta etapa se for substituir o supervisor em espera).

```
<#root>  
C9600R-1#  
redundancy force-switchover
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes  
Building configuration...
```

```
Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confi
```

- Remova o supervisor defeituoso do chassis e insira o novo, com um cabo de console conectado a ele.

Observação: inicialmente, os dois supervisores não podem estar na mesma versão de software, mas você precisa fazer a correspondência. Por exemplo, o supervisor ativo poderia estar executando 16.12.4 e o novo/standby 16.12.2.

- Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, entre no ROMMON do novo supervisor enquanto ele estiver sendo inicializado. Com a ajuda de um pen drive USB ou acesso OOB TFTP, inicialize manualmente o supervisor com a mesma versão de software que o seu supervisor ativo. Mais tarde, depois que o novo standby se une ao SSO, copie o software em execução para seu bootflash local.

```
<#root>  
Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 3 (interrupted)  
rommon 1 >  
rommon 2 >  
boot disk0:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin
```

- Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de instalação, a atualização automática do software deverá ser iniciada pelo supervisor ativo atual, assim que ele detectar uma versão de software incompatível ou modo de inicialização no supervisor novo/em espera. Normalmente, não é necessária nenhuma intervenção manual neste estágio.

```
<#root>
```

```
*Sep 12 21:32:04.886: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=F  
*Sep 12 21:32:04.886: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=F  
*Sep 12 21:32:07.773: %REDUNDANCY-2-IPC:
```

IOS versions do not match.

*Sep 12 21:32:07.823: %SMART_LIC-5-EVAL_START: Entering evaluation period
*Sep 12 21:32:28.980: %AUTO_UPGRADE_MODULAR-5-SMU_AUTO_UPGRADE_INITIATING: R1/0:

auto_upgrade_client: Initiating SMU autoupgrade for RP 0

*Sep 12 21:32:30.867: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FINISH: R1/0: auto_upgrade_client:
Finished installing software on RP 0.

*Sep 12 21:32:30.908: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_RELOAD: R1/0: auto_upgrade_client:
Reloading RP 0 to complete the auto upgrade.

**** snip ****

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_MONITOR_EVENT)

*Jun 16 19:56:10.356: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_MONITOR_EVENT)

**** snip ****

*Sep 12 21:36:37.786: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_MONITOR_EVENT)

*Sep 12 21:36:37.786: %REDUNDANCY-5-PEER_MONITOR_EVENT: Active detected a standby insertion (raw-event=PEER_MONITOR_EVENT)

****snip****

*Sep 12 21:39:24.085: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded

*Sep 12 21:39:25.124: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE:

Terminal state reached for (SSO)

Verificar pós-substituição

- Verificar o estado dos supervisores após a conclusão do SSO

<#root>

C9606R-1#

show mod

Chassis Type: C9606R

Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
1	24	24-Port 40GE/12-Port 100GE	C9600-LC-24C	CAT2313L2WQ
2	48	48-Port 10GE / 25GE	C9600-LC-48YL	CAT2314L36W
3	0	Supervisor 1 Module	C9600-SUP-1	CAT2310L5C1
4	0	Supervisor 1 Module	C9600-SUP-1	CAT2311L4DQ
5	48	48-Port 10GE / 25GE	C9600-LC-48YL	CAT2310L57N

Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
1	DC8C.37C9.AC00 to DC8C.37C9.AC7F	1.0	17.1.1[FC2]	16.12.04	ok
2	DC8C.37C9.FD00 to DC8C.37C9.FD7F	1.0	17.1.1[FC2]	16.12.04	ok
3	DC8C.3772.C780 to DC8C.3772.C7FF	1.0	17.1.1[FC2]	16.12.04	ok

```
4 DC8C.3772.E580 to DC8C.3772.E5FF 1.0 17.1.1[FC2] 16.12.04 ok
5 DC8C.3773.0280 to DC8C.3773.02FF 1.0 17.1.1[FC2] 16.12.04 ok
```

Mod	Redundancy Role	Operating Redundancy Mode	Configured Redundancy Mode	Redundancy Mode
3	Standby	sso	sso	
4	Active	sso	sso	

Chassis MAC address range: 64 addresses from 6cb2.ae4a.9680 to 6cb2.ae4a.96bf

<#root>

C9606R-1#

show redundancy

Redundant System Information :

```
-----
Available system uptime = 1 day, 11 hours, 32 minutes
Switchovers system experienced = 1
Standby failures = 1
Last switchover reason = user forced
Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = sso
Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up
```

Current Processor Information :

```
-----
Active Location = slot 4
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 35 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 09-Jul-20 21:49 by mcpre
BOOT =
CONFIG_FILE =
```

Peer Processor Information :

```
-----
Standby Location = slot 3
Current Software state =
```


STANDBY HOT

Uptime in current state = 3 minutes

```
Image Version = Cisco IOS Software [Gibraltar], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.12
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 09-Jul-20 21:49 by mcpre
BOOT =
CONFIG_FILE =
```

Substitua um supervisor do C9600 Dual-Sup StackWise-Virtual

Neste exemplo, você está considerando uma configuração virtual do C9600 stackwise (um supervisor em cada chassis), na qual o supervisor do chassis 1 (switch ativo) ficou com defeito e precisa ser substituído. O SVL está sendo executado no modo de inicialização de instalação.

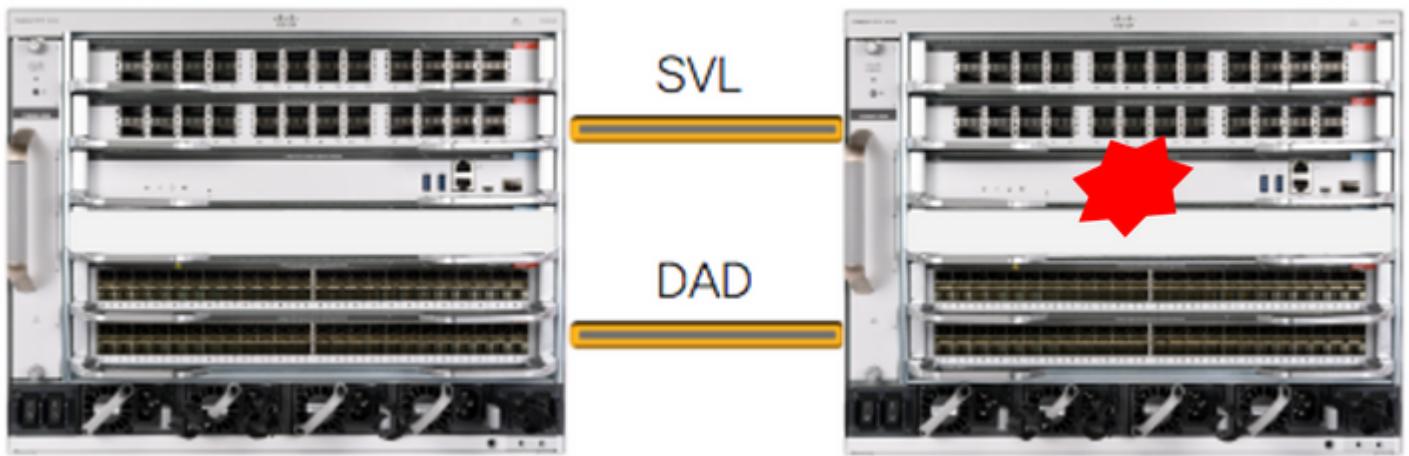

Verificar pré-substituição

- Verifique as configurações atuais relacionadas ao StackWise-Virtual e o estado dos supervisores. Verifique se a variável de inicialização no switch está definida corretamente apontando para o arquivo de pacote correto (se o modo de inicialização for Instalar) ou para o arquivo bin (modo de inicialização de pacote) e se a inicialização automática está ativada.

```
<#root>
C9600_SVL#
sh stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:
-----
Stackwise Virtual : Enabled
Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports
-----
2      1          FortyGigabitEthernet2/1/0/1
                  FortyGigabitEthernet2/1/0/2
1      1          FortyGigabitEthernet1/1/0/1 << supervisor of SW1 needs to be replaced
                  FortyGigabitEthernet1/1/0/2
```

```
<#root>
C9600_SVL#
show bootvar

BOOT variable =
```

```
bootflash:packages.conf  
;  
MANUAL_BOOT variable = no  
  
BAUD variable = 9600  
ENABLE_BREAK variable = yes  
BOOTMODE variable does not exist  
IPXE_TIMEOUT variable does not exist  
CONFIG_FILE variable =
```

Observação: se o SVL estiver no modo de inicialização de instalação, verifique se a atualização automática de software está habilitada. Caso contrário, habilite isso configurando o software autoupgrade enable no modo de configuração global.

```
<#root>  
C9600_SVL#  
show run all | in software auto  
  
no software auto-upgrade source url  
software auto-upgrade enable
```

Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, mantenha uma cópia do arquivo de software em execução (arquivo .bin que está sendo executado no ativo) em um pen drive USB ou servidor TFTP local que possa ser acessado do novo supervisor, através de sua porta de gerenciamento out-of-band (OOB).

- Se o supervisor ativo precisar ser substituído (como em nosso exemplo), execute um failover para o supervisor em espera e aguarde o supervisor em espera para assumir a função do ativo. Ignore esta etapa se estiver substituindo o supervisor em espera.

```
<#root>  
C9600_SVL#  
redundancy force-switchover
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes  
Building configuration...  
Compressed configuration from 11673 bytes to 4403 bytes[OK]Proceed with switchover to standby RP? [confi
```

Substituir

- Desligue o chassi onde o supervisor precisa ser substituído. Em nosso exemplo, é chassis-1.

- Retire as placas de linha do backplane do respectivo chassis (onde o supervisor precisa ser substituído), exceto uma na qual os links StackWise-Virtual (SVL) estão conectados. Para essas placas de linha, onde os SVLs são configurados, remova todas as conexões, exceto os próprios SVLs. Dessa forma, quando um novo supervisor é inserido e como é pré-preparado, os switches remotos das conexões (Etherchannel multichassi) não colocam suas portas locais no estado desabilitado por erro (LACP e assim por diante).

```
<#root>
```

```
C9600_SVL#
```

```
show module
```

Chassis Type: C9606R

Switch Number 1

Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
-----	-------	-----------	-------	------------

Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
-----	---------------	----	----	----	--------

Mod	Redundancy Role	Operating Redundancy Mode	Configured Redundancy Mode
-----	-----------------	---------------------------	----------------------------

Switch Number 2

Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
-----	-------	-----------	-------	------------

1	24	24-Port 40GE/12-Port 100GE	C9600-LC-24C	CAT2310L4DW
2	48	48-Port 10GE / 25GE	C9600-LC-48YL	CAT2310L59S
3	0	Supervisor 1 Module	C9600-SUP-1	CAT2340L40Q
5	24	24-Port 40GE/12-Port 100GE	C9600-LC-24C	CAT2313L2W1

Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
-----	---------------	----	----	----	--------

1	DC8C.379F.DB80 to DC8C.379F.DBFF	1.0	17.3.1r[FC2]	17.03.01	ok
2	DC8C.3772.FD80 to DC8C.3772.FDFF	1.0	17.3.1r[FC2]	17.03.01	ok
3	7C21.0E5D.0800 to 7C21.0E5D.087F	1.0	17.3.1r[FC2]	17.03.01	ok
5	DC8C.37A0.D180 to DC8C.37A0.D1FF	1.0	17.3.1r[FC2]	17.03.01	ok

Mod	Redundancy Role	Operating Redundancy Mode	Configured Redundancy Mode
-----	-----------------	---------------------------	----------------------------

3	Active	non-redundant	sso
---	--------	---------------	-----

Chassis 2 MAC address range: 64 addresses from 2c4f.523b.bd00 to 2c4f.523b.bd3f

- Insira o novo supervisor no mesmo slot em que havia um supervisor defeituoso e ligue-o. Ele deve ser inicializado no modo independente (não-SVL), deixe os links virtuais Stackwise e os links DAD desconectados por enquanto.
- Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, copie o arquivo bin do software (o mesmo do supervisor ativo atual do SVL) para o flash de inicialização do novo supervisor em espera e altere a sequência de inicialização de acordo.
- Se o supervisor ativo estiver sendo executado no modo de inicialização de instalação, a atualização manual do software não será necessária. O software e o modo de inicialização do novo supervisor devem ser atualizados automaticamente pelo supervisor ativo atual,

assim que ele detectar uma versão de software ou modo de inicialização incompatível no supervisor novo/em espera.

- Configure o novo supervisor com as configurações virtuais Stackwise. (Você deve usar o mesmo número de domínio SVL para corresponder ao membro existente).

```
<#root>

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#stackwise-virtual
Please reboot the switch for Stackwise Virtual configuration to take effect
Switch(config-stackwise-virtual)#

domain 100

Switch(config-stackwise-virtual)#exit
```

- Configure as portas SVL e DAD. Use as mesmas portas que foram usadas no supervisor com falha.

```
Switch(config)#int range fortyGigabitEthernet 1/0/1 -2
Switch(config-if-range)#stackwise-virtual link 1

Switch(config)#int range twentyFiveGigE 2/0/25 -26
Switch(config-if-range)#stackwise-virtual dual-active-detection
```

- Verifique se a configuração SVL está aplicada corretamente ao novo switch.

```
<#root>

switch#show stackwise-virtual

Stackwise Virtual Configuration:
-----
Stackwise Virtual Configuration After Reboot:
-----
Stackwise Virtual : Enabled

Domain Number : 100

Switch Stackwise Virtual Link Ports
----- -----
1           1             FortyGigabitEthernet1/0/1
                           FortyGigabitEthernet1/0/2

Switch#
show stackwise-virtual dual-active-detection

In dual-active recovery mode: No
Dual-Active-Detection Configuration:
-----
```

```

Switch Dad port Status
-----
Distributed Stack DAD Configuration After Reboot:
-----
Switch      Dad port          Status
-----      -----
1        TwentyFiveGigE2/0/25    down
                    TwentyFiveGigE2/0/26    down

```

Se a versão do software for 16.12.x ou superior, você poderá verificar as configurações de SVL no ROMMON a partir da CLI do IOSd.

```

<#root>

Switch#
show romvar

ROMMON variables:
BOARDID="38"
ETHER_PORT="2"
PS1="rommon ! >"
MAC_ADDR="7C:21:0E:5D:04:00"
DOPPLER_E_WA="1"
RETRY="0"
MODEL_NUM="C9600-SUP-1"
SYSTEM_SERIAL_NUM="CAT2340L3Y5"
MOTHERBOARD_SERIAL_NUM="CAT2340L3Y5"
TEMPLATE="core"
BAUD="9600"
AUTO_SWITCH_CONSOLE_DISABLE="0"
PSEUDO_OIR_REMOVE_SET="1"
CALL_HOME_DEBUG="0000000000000000"
ENABLE_BREAK="yes"
RET_2_RTS=""
CRASHINFO="bootflash:crashinfo_RP_00_00_20200225-024401-UTC"
MCP_STARTUP_TRACEFLAGS="00000000:00000000"
CONFIG_FILE=""
BOOTLDR=""
RECOVERY_RELOAD_DISABLE=""
SWITCH_PRIORITY="1"
SWITCH_NUMBER="1"
SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG="0"
D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""
MANUAL_BOOT="no"
AUTOREBOOT_RESTORE="0"
ABNORMAL_RESET_COUNT="0"
ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT="3"
BSI="0"
RET_2_RCALTS=""
RANDOM_NUM="1430571596"
BOOT="bootflash:cat9k_iosxe.16.12.02.SPA.bin;"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/1,Fo1/0/2,"

D_STACK_DAD="Twe2/0/25,Twe2/0/26,"
```

```
D_STACK_MODE="aggregation"
```

```
D_STACK_DOMAIN_NUM="100"
```

- Salve as configurações e desligue o chassi no qual o novo supervisor é colocado.
- Conecte os links StackWise-Virtual entre dois chassis e prefira deixar o link de detecção ativo duplo desconectado (se aplicável).
- Ligue o chassi e monitore o processo de inicialização através do console.
- Se o seu SVL estiver sendo executado no modo de inicialização de pacote, certifique-se de que o novo supervisor esteja sendo iniciado com a mesma versão de software que o Ative. Caso contrário, entre no ROMMON novamente, initialize-o manualmente e use a versão de software correta.

Observação: se o SVL estiver no modo de inicialização de instalação, verifique se a atualização automática de software está habilitada. Caso contrário, habilite isso configurando o software autoupgrade enable no modo de configuração global.

```
<#root>
```

```
Active supervisor's log-
```

```
*Sep 13 00:59:49.367: %STACKMGR-6-CHASSIS_ADDED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 1 has been added to the stack
```



```
*Sep 13 00:59:51.988: %STACKMGR-6-CHASSIS_ADDED: Chassis 1 R0/0: stack_mgr: Chassis 1 has been added to the stack
```



```
*Sep 13 00:59:52.135: %BOOT-3-BOOTTIME_INCOMPATIBLE_SW_DETECTED: Chassis 2 R0/0: issu_stack: Incompatible boot time detected
```



```
*Sep 13 00:59:52.297: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START_CHECK: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade check initiated
```



```
*Sep 13 00:59:53.311: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_INITIATED: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Auto upgrade initiated
```

```
*Sep 13 00:59:53.368: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_SEARCH: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Searching for available upgrades
```

```
*Sep 13 00:59:53.397: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_FOUND: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Found domain controller
```

```
*Sep 13 00:59:53.423: %AUTO_UPGRADE-5-AUTO_UPGRADE_START: Chassis 2 R0/0: auto_upgrade_client: Upgrading stack
```

```
Logs from new supervisor's console-
```

```
Waiting for remote chassis to join
```

```
#####
#####
```

```
Chassis number is 1
```

```
All chassis in the stack have been discovered. Accelerating discovery
```

Chassis 1 reloading, reason - System requested reload <<< reload is instructed by current active as part

Todas as configurações em execução podem ser sincronizadas automaticamente do supervisor Ativo para o novo. Aguarde esses logs do supervisor ativo.

```
*Sep 13 01:14:18.552: %HA_CONFIG_SYNC-6-BULK_CFGSYNC_SUCCEED: Bulk Sync succeeded
*Sep 13 01:14:18.577: %RF-5-RF_TERMINAL_STATE: Terminal state reached for (SS0)
```

- Depois que o SSO estiver concluído, prossiga com a conexão do link de detecção ativa dupla (DAD) também.
- Empurre as placas de linha de volta para dentro (para o chassi onde o supervisor é substituído), para obter novamente as placas conectadas ao backplane. Reconecte os cabos.
- Verifique se todas as placas de linha foram inicializadas corretamente, passaram nos testes de diagnóstico on-line e ativaram suas interfaces, incluindo a ligação de canal de porta e assim por diante.

Verificar pós-substituição

- Verifique as configurações relacionadas ao StackWise Virtual e os estados do switch que usam esses comandos.

```
<#root>
```

```
C9600_SVL#
```

```
show redundancy
```

```
Redundant System Information :
```

```
-----
Available system uptime = 1 hour, 27 minutes
Switchovers system experienced = 0
Standby failures = 0
Last switchover reason = none
Hardware Mode = Duplex
Configured Redundancy Mode = sso
Operating Redundancy Mode = sso
Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up
```

```
Current Processor Information :
```

```
-----
Active Location = Switch 2
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 1 hour, 27 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre
BOOT = bootflash:packages.conf;
CONFIG_FILE =
```

```
Peer Processor Information :  
-----  
Standby Location = Switch 1  
Current Software state = STANDBY HOT
```

```
Uptime in current state = 0 minutes
```

```
Image Version = Cisco IOS Software [Amsterdam], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.3.  
Technical Support: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html  
Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Fri 07-Aug-20 21:32 by mcpre  
BOOT = bootflash:packages.conf;  
CONFIG_FILE =
```

```
<#root>
```

```
C9600_SVL#
```

```
show stackwise-virtual
```

```
Stackwise Virtual Configuration:
```

```
-----  
Stackwise Virtual : Enabled  
Domain Number : 100  
Switch Stackwise Virtual Link Ports  
-----  
1      1      FortyGigabitEthernet1/1/0/1  
          1      FortyGigabitEthernet1/1/0/2  
2      1      FortyGigabitEthernet2/1/0/1  
          1      FortyGigabitEthernet2/1/0/2
```

```
C9600_SVL#
```

```
show stackwise-virtual dual-active-detection
```

```
In dual-active recovery mode: No
```

```
Recovery Reload: Enabled
```

```
Dual-Active-Detection Configuration:
```

```
-----  
Switch   Dad port       Status  
-----  
1        TwentyFiveGigE1/2/0/25 up  
          TwentyFiveGigE1/2/0/26 up  
2        TwentyFiveGigE2/2/0/25 up  
          TwentyFiveGigE2/2/0/26 up
```

```
<#root>
```

```
C9600_SVL#
```

```
show module
```

Chassis Type: C9606R

Switch Number 1

Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
1	24	24-Port 40GE/12-Port 100GE	C9600-LC-24C	CAT2252L0PR
2	48	48-Port 10GE / 25GE	C9600-LC-48YL	CAT2334L0BA
3	0	Supervisor 1 Module	C9600-SUP-1	CAT2340L3Y5
5	48	48-Port 10GE / 25GE	C9600-LC-48YL	CAT2337L509

Mod	MAC addresses	Hw	Fw	Sw	Status
1	70B3.175A.8100 to 70B3.175A.817F	1.0	17.3.1r[FC2]	17.03.01	ok
2	10B3.D652.9900 to 10B3.D652.997F	1.0	17.3.1r[FC2]	17.03.01	ok
3	7C21.0E5D.0400 to 7C21.0E5D.047F	1.0	17.3.1r[FC2]	17.03.01	ok
5	4C71.0D7C.8400 to 4C71.0D7C.847F	1.0	17.3.1r[FC2]	17.03.01	ok

Mod Redundancy Role Operating Redundancy Mode Configured Redundancy Mode


3	standby	ss0	ss0
---	---------	-----	-----

Switch Number 2

snip

Substitua um supervisor do C9600 Quad-Sup StackWise-Virtual

Neste exemplo, você está considerando uma configuração empilhável-virtual do C9600 Quad Sup (dois supervisores em cada chassis), na qual um supervisor foi danificado e precisa ser substituído. O SVL está sendo executado no modo de inicialização "Instalar".

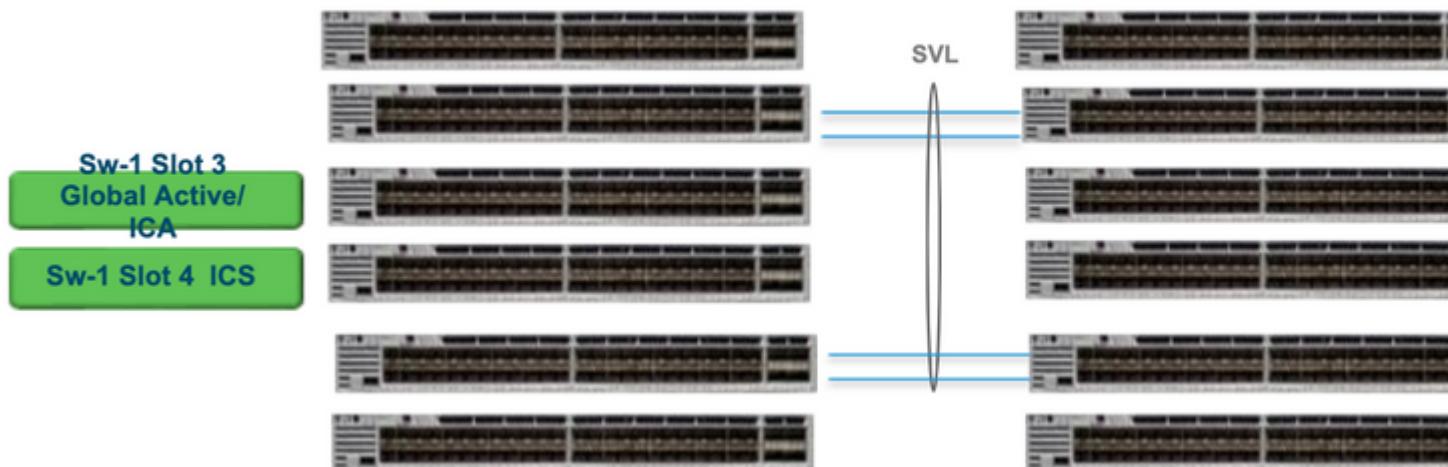

Substituir e verificar

Retirando o supervisor defeituoso.

- Se o supervisor a ser substituído for o Global Ativo Supervisor (Sw-1 Slot 3 na imagem mostrada), execute um failover para que o Global Standby (Sw-2 Slot 3 na imagem anterior) assuma o lugar de Ativo. Aguarde até que haja um novo Standby Global e o SSO seja concluído. (Nesse caso, o Sw-1 slot 4 se tornará o novo Global Standby).
- Se o supervisor a ser substituído for o supervisor em espera global (Sw-2 slot 3 na imagem mostrada), puxe o supervisor para fora. Aguarde até que haja um novo Standby Global e o SSO seja concluído. (Nesse caso, Sw-2 slot 4 se tornará o novo modo de espera global)
- Se o supervisor a ser substituído for o supervisor ICS (Sw-1 slot 4 ou Sw-2 slot 4 na imagem mostrada), puxe o supervisor para fora.

Inserindo o novo supervisor.

- Se o novo supervisor estiver sendo executado no código 17.x, as etapas serão seguidas. Basta inserir o novo supervisor. Se os supervisores ICS tiverem a imagem 17.x, eles serão inicializados automaticamente e farão parte do Quad-sup. Mesmo que ele esteja executando um código 17.x diferente do que está executando um na configuração de produção, o upgrade automático de software cuida automaticamente da atualização do supervisor ICS com o mesmo código 17.x no modo de INSTALAÇÃO.
- Se o novo supervisor estiver sendo executado no código 16.x ou se você não tiver certeza do código em que ele está sendo executado, tente inserir o supervisor em um chassi sobressalente e atualize-o para o código 17.x. Se não houver nenhum chassi sobressalente para atualizar, essas etapas devem ser seguidas.
- Este passo é muito importante. Insira o supervisor ICS e use Ctrl+C para separá-los em rommon. Se você não conseguir entrar no ROMMON e o supervisor inicializar no código 16.x, isso poderá desativar o chassi completo onde o supervisor foi inserido
- Procure quaisquer variáveis rommon relacionadas ao SVL. Essas variáveis começam com D_STACK. Normalmente, um novo supervisor não tem essas variáveis definidas.

```
D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""  
D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"  
D_STACK_MODE="aggregation"  
D_STACK_DOMAIN_NUM="255"  
D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"
```

- Desmarcar todas as variáveis anteriores

```
rommon 1 > unset D_STACK_DAD  
rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1  
rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM  
rommon 1 > unset D_STACK_MODE
```

- Procure a variável SWITCH_NUMBER=1. Se o número do switch for 2, defina a variável como 1. Se já for 1, vá para a próxima etapa.

```
rommon 1 > SWITCH_NUMBER=1
```

- Defina para inicializar manualmente o supervisor.

```
rommon 1 > MANUAL_BOOT=YES
```

- Inicialize manualmente o supervisor ICS no modo de pacote e use USB/TFTP no código 17.x. Não altere a variável de inicialização no rommon. Basta inicializá-lo manualmente a partir do rommon.
- O supervisor pode ser redefinido à medida que detecta um ICS existente no modo SVL, para que ele seja convertido do modo autônomo para o modo virtual do modo empilhado. Ele pode cair novamente no rommon, já que a inicialização automática está desativada.
- Desmarque a inicialização manual para ativar a inicialização automática.

```
rommon 1 > unset MANUAL_BOOT
```

- Inicialize manualmente o supervisor ICS no modo de pacote e use USB/TFTP no código 17.x. Não altere a variável de inicialização no rommon. Basta inicializá-lo manualmente a partir do rommon. Esta etapa inicializa o ICS no modo de PACOTE.

Observação: a atualização automática de software deve cuidar automaticamente da atualização do supervisor ICS com o código 17.x no modo INSTALAR e recarregar os sups ICS para ativar no RPR. Se o autoupgrade estiver desabilitado, você também poderá executar o comando **install autoupgrade** a partir do supervisor ativo.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.