# Atualizar o par de failover ativo/em espera do ASA para o firewall seguro

# Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar os pré-requisitos

Atualizar usando CLI

Atualizar Usando o ASDM

Verificar

Via CLI

Via ASDM

Informações Relacionadas

# Introdução

Este documento descreve como atualizar o ASA para implantações de failover para Secure Firewall 1000, 2100 no modo de dispositivo e Secure Firewall 3100/4200.

# Pré-requisitos

# Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Defesa contra ameaças do Cisco Secure Firewall.
- Configuração do Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

## Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:


- Software Cisco Adaptive Security Appliance Versão 9.14(4)
- Software Cisco Adaptive Security Appliance Versão 9.16(4)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

# Configurar

# Verificar os pré-requisitos

Etapa 1. Execute o comando show fxos mode para verificar se o dispositivo está no modo de dispositivo

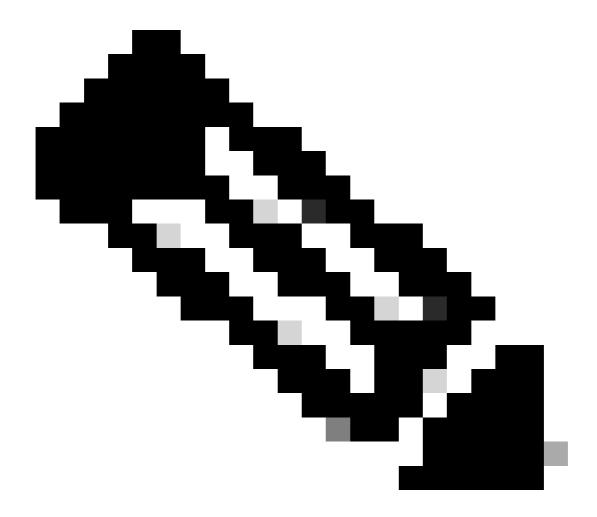

Observação: para o Secure Firewall 21XX na versão 9.13 e anterior, suporte somente o modo de plataforma. Na versão 9.14 e posterior, o modo do equipamento é o padrão.

<#root>

ciscoasa#

show fxos mode


Mode is currently set to appliance

Etapa 2. Verifique a compatibilidade.

Consulte o documento de compatibilidade do Cisco Secure Firewall ASA para verificar a compatibilidade entre a plataforma de hardware FTD e o software Secure Firewall ASA. Consulte

## Compatibilidade com o Cisco Secure Firewall ASA

Etapa 3. Faça o download do pacote de atualização do Cisco Software Central.

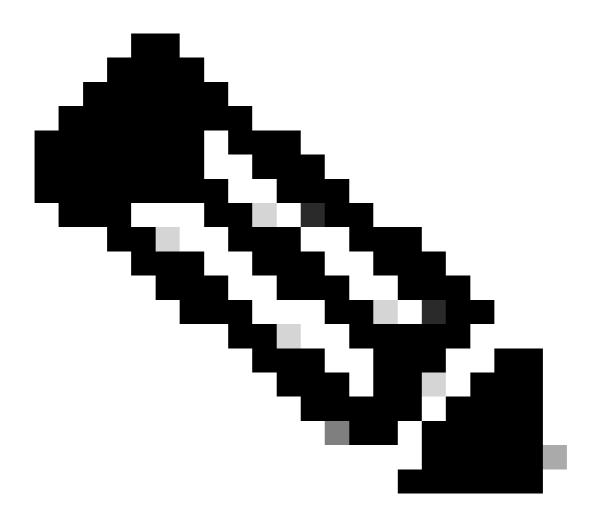

Observação: para o Secure Firewall 1000/2100 e o Secure Firewall 3100/4200, não é possível instalar o ASA ou o FXOS separadamente; ambas as imagens fazem parte de um pacote.

Consulte o título vinculado para saber a versão do ASA e do FXOS que fazem parte do pacote. Consulte Secure Firewall 1000/2100 e 3100/4200 ASA e versões do pacote FXOS.

Atualizar usando CLI

## Etapa 1. Redefina a imagem do ASDM.

Conecte-se à unidade primária no modo de configuração global e execute os comandos:

## <#root>

ciscoasa(config)#

asdm image disk0:/asdm.bin

ciscoasa(config)# exit
ciscoasa#


copy running-config startup-config

Source filename [running-config]?

Cryptochecksum: 6beb01d1 b7a3c30f 5e8eb557 a8ebb8ca

12067 bytes copied in 3.780 secs (4022 bytes/sec)

Etapa 2. Carregue a imagem do software na unidade primária.

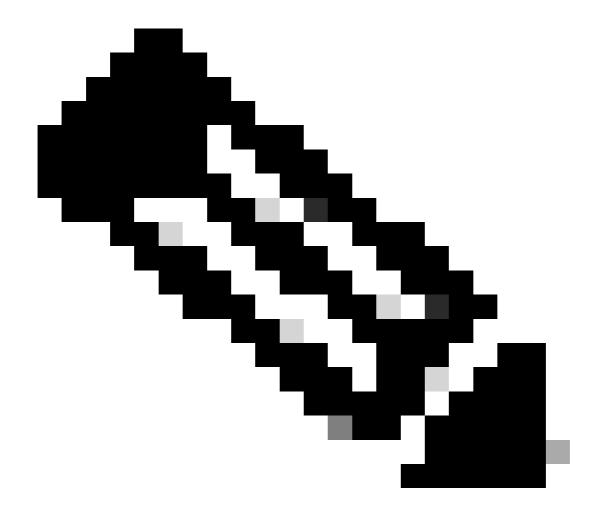

Observação: neste documento, você está usando um servidor FTP, mas pode usar TFTP, HTTP ou outros tipos de servidor.

# <#root>

```
ciscoasa#
copy ftp://calo:calo@10.88.7.12/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA
Address or name of remote host [10.88.7.12]?
Source username [calo]?
Source password []? ****
Source filename [cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA]?
Destination filename [cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA]?
```

Verifying file disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...

```
Writing file disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...
474475840 bytes copied in 843.230 secs (562842 bytes/sec)
```

Etapa 3. Carregue a imagem do software na unidade secundária.

Execute o comando na unidade primária.

### <#root>

ciscoasa#

failover exec mate copy /noconfirm ftp://calo:calo@10.88.7.12/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA disk0:/cisco-asa-

Writing file disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA...

474475840 bytes copied in 843.230 secs (562842 bytes/sec)

Etapa 4. Verifique se você tem uma imagem de inicialização atual configurada com o show running-config boot system comando.



Observação: talvez você não tenha configurado um sistema de inicialização.

<#root>

ciscoasa(config)#

```
boot system disk0:/cisco-asa-fp2k.9.14.4.SPA
Etapa 5 (opcional). Se você tiver uma imagem de inicialização configurada, deverá removê-la.
no boot system diskn:/asa_image_name
Exemplo:
ciscoasa(config)# no boot system disk0:/cisco-asa-fp2k.9.14.4.SPA
Etapa 6. Selecione a imagem a ser inicializada.
  <#root>
ciscoasa(config)#
boot system disk0:/cisco-asa-fp2k.9.16.4.SPA
The system is currently installed with security software package 9.14.4, which has:
   - The platform version: 2.8.1.172
   - The CSP (asa) version: 9.14.4
Preparing new image for install...
11111111111111
Image download complete (Successful unpack the image).
Installation of version 9.16.4 will do the following:
   - upgrade to the new platform version 2.10.1.217
```

- upgrade to the CSP ASA version 9.16.4

After installation is complete, ensure to do write memory and reload to save this config and apply the Finalizing image install process...

Install\_status: ready..... Install\_status: validating-images.... Install\_status: upgrading-npu Install\_status: upgrading-system. Install\_status: update-software-pack-completed

Passo 7. Salve a configuração com o comando copy running-config startup-config.

Etapa 8. Recarregue a unidade secundária para instalar a nova versão.


<#root>
ciscoasa(config)#
failover reload-standby
Tallover reload-scandby
Espere até que a unidade secundária seja carregada.
<b>Etapa 9.</b> Depois que a unidade de standby for recarregada, altere a unidade primária do estado ativo para o estado de standby.
<#root>
ciscoasa#
no failover active
Etapa 10. Recarregue a nova unidade de standby para instalar a nova versão. Você deve se conectar à nova unidade ativa.
<#root>
ciscoasa(config)#

#### failover reload-standby


Quando a nova unidade em standby for carregada, a atualização estará concluída.

## Atualizar Usando o ASDM


Etapa 1. Conecte-se à unidade secundária com o ASDM.

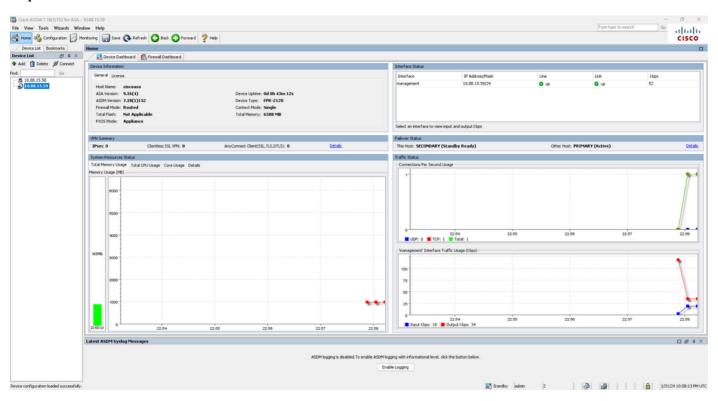

Etapa 2. Vá para Tools > Upgrade Software from Local Computer.

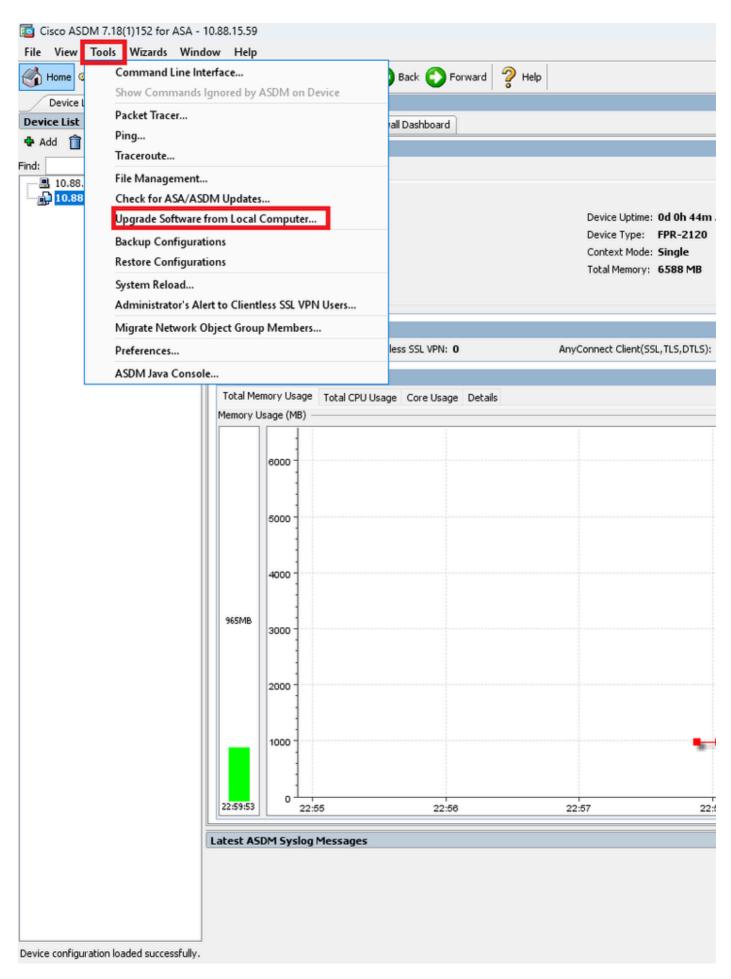


Etapa 3. Selecione ASA na lista suspensa.

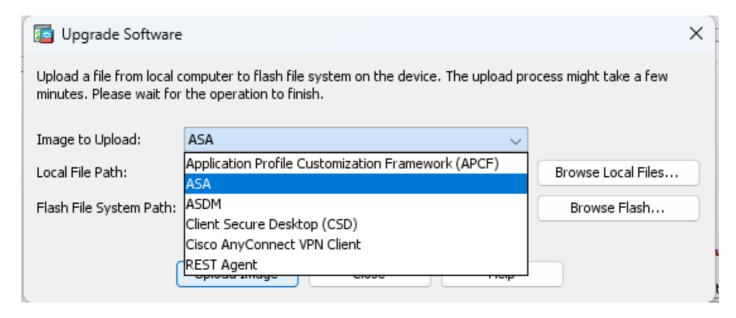


Etapa 4. Na janela Upgrade Software, clique em Browse Local Files para carregar a imagem de software para a unidade secundária.




Observação: por padrão, o caminho do sistema de arquivos Flash é disk0; para alterá-lo, clique em Browse Flash e selecione o novo caminho.

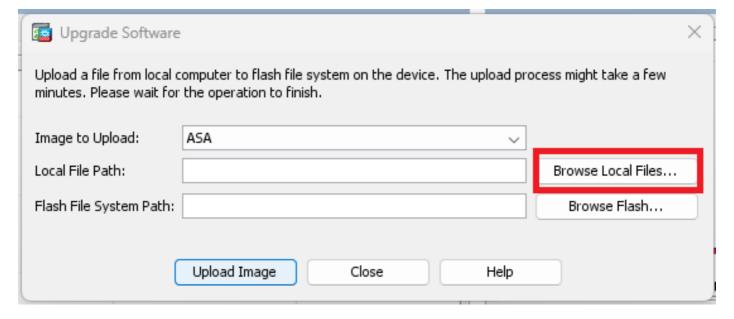

Clique em Upload Image.

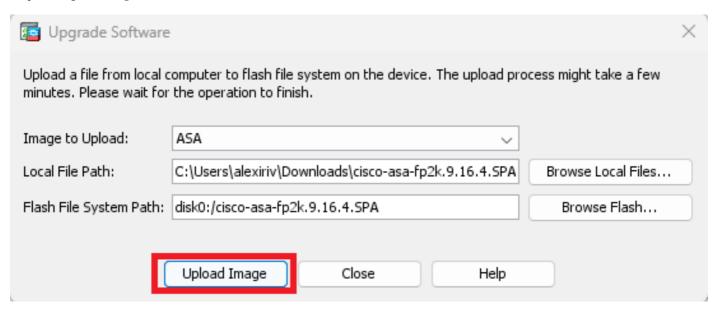


Quando o upload da imagem estiver concluído, clique em No.

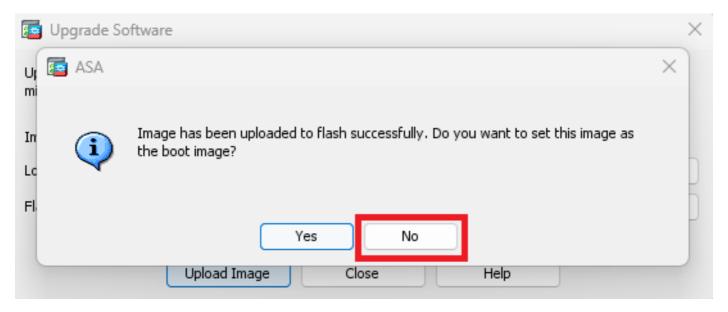

Etapa 5. Redefina a imagem ASDM.

Conecte-se à unidade primária com o ASDM e vá para Configuration > Device Management > System Image/Configuration > Boot Image/Configuration.


Em Caminho do Arquivo de Imagem ASDM, insira o valor disk0:/asdm.bin e Apply.

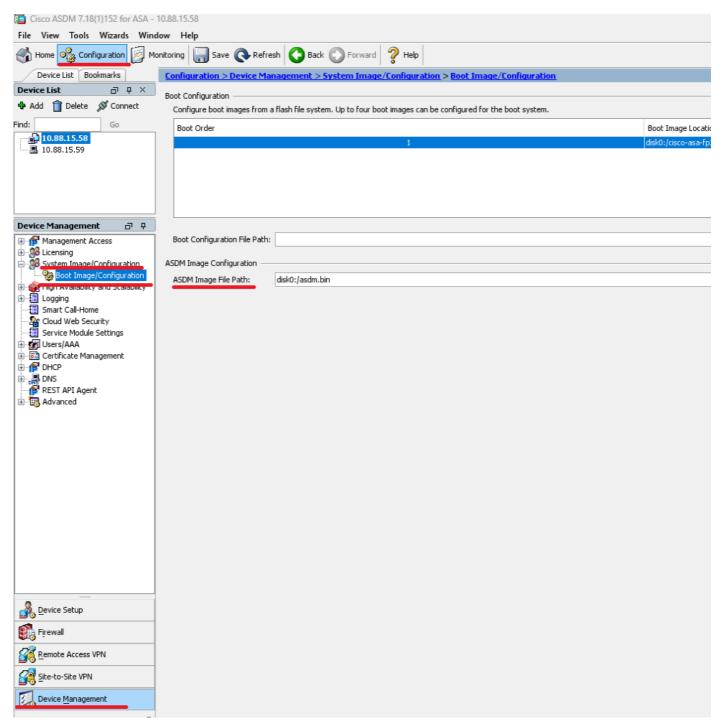


Etapa 6. Carregue a imagem do software na unidade primária.

Clique em Browse Local Files e selecione o pacote de atualização em seu dispositivo.


Clique em Upload Image.

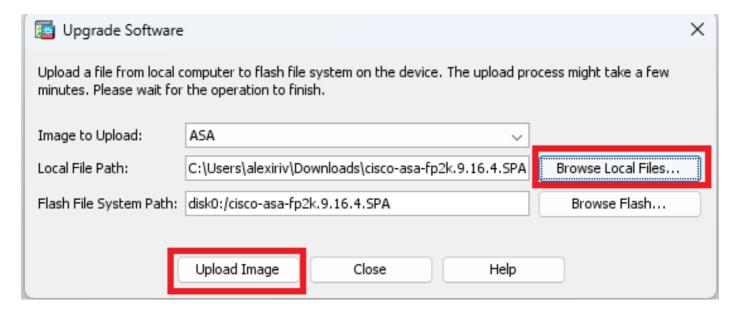


Quando o upload da imagem estiver concluído, clique em Yes.

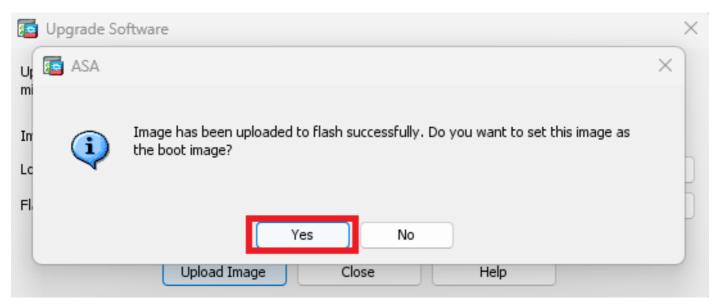

Nas janelas de visualização, clique no botão **Send** para salvar a configuração.

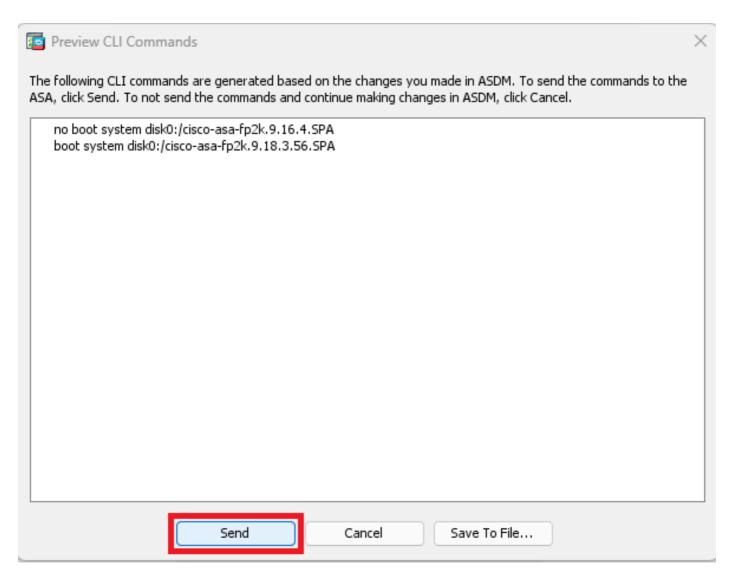


Passo 7. Clique em Save para salvar a configuração.

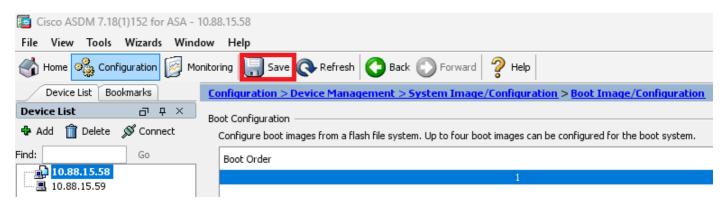

Etapa 8. Recarregue a unidade secundária para instalar a nova versão.

Vá para Monitoramento > Propriedades > Failover > Status e clique em Recarregar modo de espera.

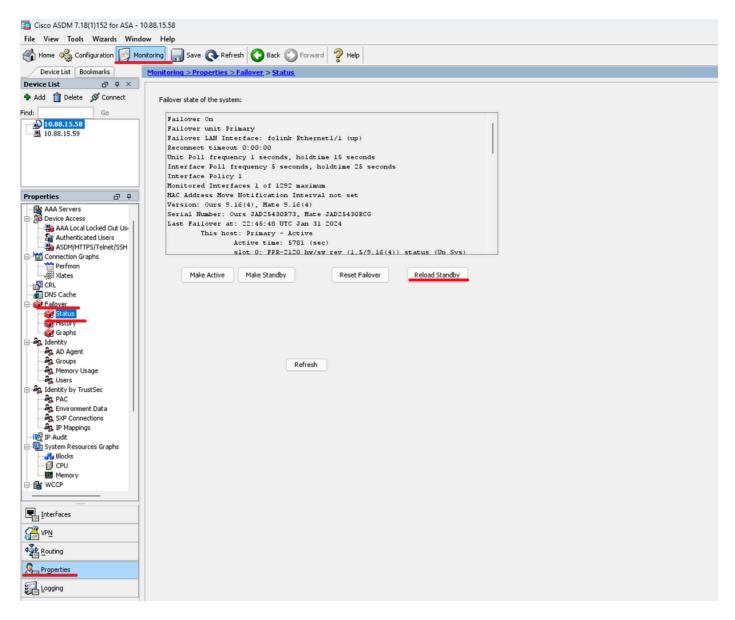


Aguarde até que a unidade em standby seja carregada.

Etapa 9. Depois que a unidade de standby for recarregada, altere a unidade principal do estado ativo para o estado de standby.

Vá para Monitoramento > Propriedades > Failover > Status e clique em Tornar em espera.




Observação: o ASMD se conecta automaticamente à nova unidade ativa.

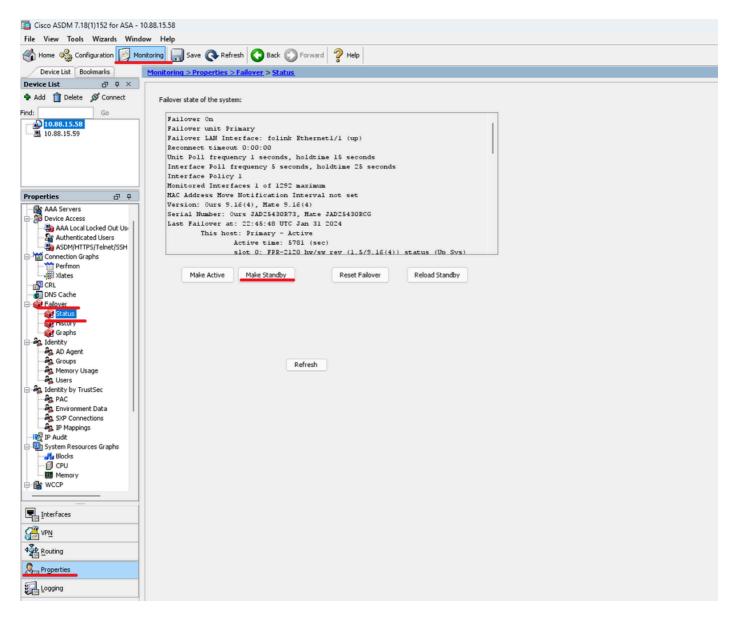

Etapa 10. Recarregue a nova unidade de standby para instalar a nova versão.

Vá para Monitoramento > Propriedades > Failover > Status e clique em Recarregar modo de espera.

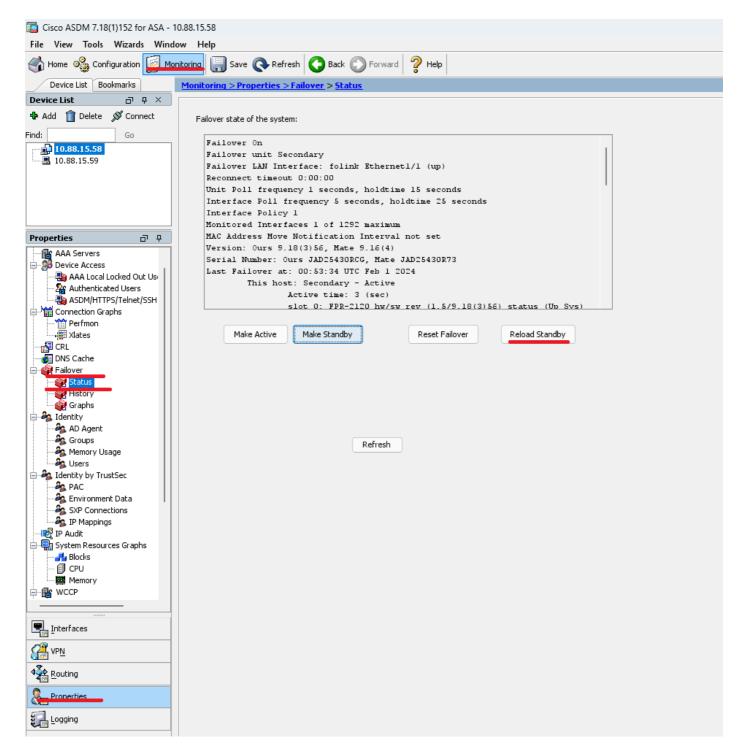

Quando a nova unidade em standby for carregada, a atualização estará concluída.

## Verificar

Para validar que o upgrade foi concluído em ambas as unidades, verifique o upgrade via CLI e ASDM.

#### Via CLI

<#root>

#### show failover

Failover On Failover unit Primary Failover LAN Interface: folink Ethernet1/1 (up) Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 1 of 1292 maximum MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.16(4), Mate 9.16(4)

Serial Number: Ours JAD25430R73, Mate JAD25430RCG Last Failover at: 22:45:48 UTC Jan 31 2024 This host: Primary - Active

Active time: 45 (sec)

slot 0: FPR-2120 hw/sw rev (1.5/9.16(4)) status (Up Sys) Interface management (10.88.15.58): Normal (Monitored)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 909 (sec)

slot 0: FPR-2120 hw/sw rev (1.5/9.16(4)) status (Up Sys) Interface management (10.88.15.59): Normal (Monitored)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : folink Ethernet1/1 (up) Stateful Obj xmit xerr rcv rerr General 27 0 29 0 sys cmd 27 0 27 0

RPC services 0 0 0 0

TCP conn 0 0 0 0

up time  $0\ 0\ 0$ 

UDP conn 0 0 0 0 ARP tbl 0 0 1 0

Xlate\_Timeout 0 0 0 0

IPv6 ND tb1 0 0 0 0

VPN IKEv1 SA 0 0 0 0

VPN IKEv1 P2 0 0 0 0

VPN IKEv2 SA 0 0 0 0

VPN IKEv2 P2 0 0 0 0

VPN CTCP upd 0 0 0 0

VPN SDI upd 0 0 0 0

VPN DHCP upd 0 0 0 0

SIP Session 0 0 0 0

SIP Tx 0 0 0 0

SIP Pinhole 0 0 0 0

Route Session 0 0 0 0

Router ID 0 0 0 0


```
User-Identity 0 0 1 0
CTS SGTNAME 0 0 0 0
CTS PAC 0 0 0 0
TrustSec-SXP 0 0 0 0
IPv6 Route 0 0 0 0
STS Table 0 0 0 0
Umbrella Device-ID 0 0 0 0
```

Logical Update Queue Information Cur Max Total

Recv Q: 0 10 160 Xmit Q: 0 1 53

#### Via ASDM

Vá para Monitoramento > Propriedades > Failover > Status. Você pode ver a Versão do ASA para ambos os dispositivos.

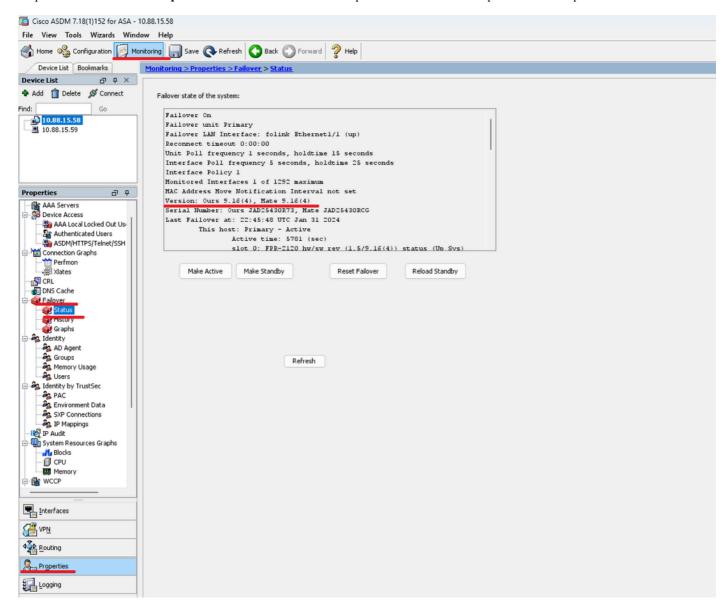

# Informações Relacionadas

Compatibilidade com o Cisco Secure Firewall ASA

Guia de atualização do Cisco Secure Firewall ASA

## Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.