

TAC建议使用的AireOS修造

- [简介](#)
- [TAC建议使用的修造](#)
- [AireOS 7.0](#)
- [AireOS 7.4](#)
- [AireOS 7.6](#)
- [AireOS 8.0](#)
- [AireOS 8.1](#)
- [AireOS 8.2](#)
- [AireOS 8.3](#)
- [AireOS 8.4](#)
- [AireOS 8.5](#)
- [将军AireOS版本推荐](#)
- [相关信息](#)

简介

本文描述用户能找到最可靠的无线局域网控制器软件可用的方式。Cisco无线TAC (技术支持中心)推荐从发布的AireOS软件每个系列的AireOS修造。可能每星期更新这些推荐。

贡献用亚伦伦纳德， Cisco TAC工程师。

逐步升级修造/维护临时

有时， TAC建议使用的修造也许是逐步升级或维护临时/β版。这样修造不是可用的在CCO (Cisco.com)，但是有重要Bug修正(在什么之外是可行的用CCO代码)和是可操作的在生产在用户站点几个星期。

注意，在某些情况下， β/逐步升级/临时版本将包含未发行的功能和硬件的技术支持。 **TAC不支持未发行的功能或硬件**-直到正式版本，这样技术支持将来自业务部门(BU)。

对于发布的功能和平台， TAC和BU支持这些修造。

为了请求TAC推荐了逐步升级/维护临时版本，开在您的无线局域网控制器合同的一个Cisco TAC案

例。

TAC建议使用的修造

AireOS 7.0

TAC推荐7.0.252.0 (最新的CCO版本)。 更加另外的7.0版本没有计划。 推荐的迁移路径是对AireOS 8.0，如果硬件技术支持它。

AireOS 7.4

TAC推荐7.4.150.0 (最新的CCO版本)。 更加另外的7.4版本没有计划。 推荐的迁移路径是对AireOS 8.0。

AireOS 7.6

TAC不推荐任何7.6 CCO版本，并且Cisco不计划发布在CCO的7.6维护版。 AireOS的推荐的升级路径7.6用户是到8.0。

AireOS 8.0

对于AireOS 8.0用户， TAC推荐8.0.150.0。

- 用户用1700/2700/3700接入点应该运行8.0.150.0或者后8.2/8.3，由于[CSCus83638](#) (AP 5Ghz无线电指引，但是不接受客户端Assoc。)

AireOS 8.1

8.1.131.0是最终维护版本AireOS 8.1。 AireOS的推荐的升级路径8.1用户是到8.2。

AireOS 8.2

对于要求新功能或硬件的配置，介绍在8.0以后，TAC推荐8.2.161.0版本。

AireOS 8.3

为新功能要求技术支持或硬件，介绍在8.2以后，TAC推荐8.3.122.0版本的配置，除了在[下面注释的FlexConnect 802.1X+NAC方案](#)。

AireOS 8.4

AireOS 8.4是短期的版本没有计划的维护。要求post-8.3功能或硬件的所有配置应该运行8.5。

AireOS 8.5

对于为新功能要求技术支持，并且硬件，介绍在8.3以后，AireOS 8.5.103.0是BU和TAC支持的版本的配置，但是应该避免，当使用FlexConnect本地交换在[下面时注释的方案](#)。TAC建议不需要8.4/8.5功能的用户使用8.2或8.3。

注释关于与特殊安全方案的FlexConnect

与IOS APs的配置使用FlexConnect本地交换应该知道的下列：

- 如果用在MAC过滤器故障的Webauth，在WLAN以L2安全，影响 8.3.121.0、8.4.100.0和8.5.103.0的Bug [CSCve77722](#)是返回。[它在8.3.122.0被修正。](#)
- 如果使用802.1X以ISE NAC，影响 8.2.160.0、8.3.12x.0、8.4.100.0和8.5.103.0的Bug [CSCvf52723](#)是返回。[它在8.2.161.0和8.3.130.0被修正;在最新系列的修正，联系TAC。](#)

将军AireOS版本推荐

对于将军AireOS请发布推荐，参见：

- [Cisco Wireless Software Release迁移公告版指南](#)
- [软件研究](#)

相关信息

- 在Cisco支持公共中请使用[TAC建议使用的AireOS讨论线程](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)
- 关于的信息[Cisco无线解决方案软件兼容表](#)版本技术支持硬件平台