

將Draytek路由器與思科企業無線(CBW)配合使用

目標

本文說明如何解決某些DrayTek路由器與思科企業無線接入點之間的預設配置衝突。

適用裝置 | 軟體版本

140AC([產品手冊](#)) | 10.0.1.0(下載[最新版本](#))

145AC([產品介紹](#)) | 10.0.1.0(下載[最新版本](#))

240AC([產品手冊](#)) | 10.0.1.0(下載[最新版本](#))

DrayTek路由器配置

某些DrayTek路由器 (包括Vigor2862) 的設定可能具有阻止CBW主接入點(AP)與路由器通訊的預設配置。這可能會導致CBW功能出現問題 (例如獲取IP地址) 。

問題是主AP使用VRRP (虛擬路由器冗餘協定) MAC地址00:00:5e:00:01:01,DrayTek路由器預設不接受該地址。此預設設定可能阻止將VRRP MAC地址輸入其ARP表。

有關解決此配置的詳細資訊，請參閱以下DrayTek文檔：[在ARP表中顯示VRRP MAC](#)。在此變通方法中，您可以在路由器設定中禁用「將VRRP MAC拒絕到ARP表中」並儲存配置更改。

結論

這應該解決了您的相容性衝突。如果您對路由器配置有任何疑問，請諮詢您的供應商。